


NO	公園名	遊具種	増設内容	修繕方法等	点検年度
104	水保小林住宅第6公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
104	水保小林住宅第6公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
105	水保小林住宅第7公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
105	水保小林住宅第7公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
106	新庄農村公園	複合遊具	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
108	北上東前公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
108	北上東前公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
109	長塚公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
109	長塚公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
111	日新水保北川公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
111	日新水保北川公園	太鼓橋	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
113	口津田公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
114	藤原田小林住宅	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
115	水保小林住宅第8公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
115	水保小林住宅第8公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
116	水保小林住宅第9公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
116	水保小林住宅第9公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
116	水保小林住宅第9公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
124	都水保北川公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
130	灯臺公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
131	明見の郷団地公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
131	明見の郷団地公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
131	明見の郷団地公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
134	欲賀西児童遊園地	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
134	欲賀西児童遊園地	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
136	大曲農村公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
137	今浜農村公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
137	今浜農村公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
138	小浜農村公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
142	水保小林住宅第11公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
145	矢島五郎児童公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
149	北林公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
149	北林公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
149	北林公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
149	北林公園	2連鉄棒①	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
149	北林公園	2連鉄棒②	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
150	南林公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
150	南林公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
151	渡り瀬公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
151	渡り瀬公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
153	東口前緑地	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
154	高橋緑地	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
157	川辺農村公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
157	川辺農村公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
158	欲賀農村公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
159	水保小林住宅第13公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
160	美崎ニュータウン公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
160	美崎ニュータウン公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
162	二町正午第2公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
162	二町正午第2公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
163	水押公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
163	水押公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
164	高タイ団地公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
164	高タイ団地公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
165	ラフォーネ守山公園	複合鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
166	二町堂ノ内公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
170	出口団地公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
170	出口団地公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
170	出口団地公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
171	勝部生協団地公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
171	勝部生協団地公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
173	ヘーベルガーデン吉身公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
173	ヘーベルガーデン吉身公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
176	千代町東浦公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
176	千代町東浦公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
176	千代町東浦公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
179	切戸公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
182	ベラ・ヴィータ守山第2公園	雲梯	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
184	橋野田町深井公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
184	橋野田町深井公園	ジャングルジム	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
185	上岩賀公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
185	上岩賀公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
185	上岩賀公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
186	水保北川ダイヤモンド公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
187	大門町上大藪公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
187	大門町上大藪公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
187	大門町上大藪公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29

187	大門町上大蔵公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
188	十町田公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
188	十町田公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
188	十町田公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
188	十町田公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
190	今宿西瀬公園	複合遊具	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
191	下廣畑公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
191	下廣畑公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
191	下廣畑公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
191	下廣畑公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
194	下北代第2公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
194	下北代第2公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
195	奥ノ森公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
196	高橋公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
196	高橋公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
197	宮部公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
197	宮部公園	2連ブランコ	着座破損	着座交換	H29
197	宮部公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
197	宮部公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
199	小辻公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
199	小辻公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
199	小辻公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
199	小辻公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
200	湖岸北川公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
200	湖岸北川公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
203	北川ニュータウン東公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
203	北川ニュータウン東公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
203	北川ニュータウン東公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
204	野々田公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
204	野々田公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
204	野々田公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
204	野々田公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
205	小島町出口公園	2連ブランコ	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
205	小島町出口公園	滑り台	頭部・胴体の挟み込み	出発部鉄板溶接及び塗装工事	H29
205	小島町出口公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
205	小島町出口公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
206	水保北川第1公園	滑り台	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
206	水保北川第1公園	2連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
215	赤日東公園→レシエンテ公園	2連ブランコ	着座破損	着座交換	H29
215	赤日東公園→レシエンテ公園	3連鉄棒	基礎露出	ゴムチップ貼り付け工事	H29
217	千代出口公園	2連ブランコ	チェーン摩耗	チェーン交換	H29
219	平田高道公園	2連ブランコ	着座破損	着座交換	H29
238	旭廣堂六口公園緑地	2連ブランコ	着座破損	着座交換	H29



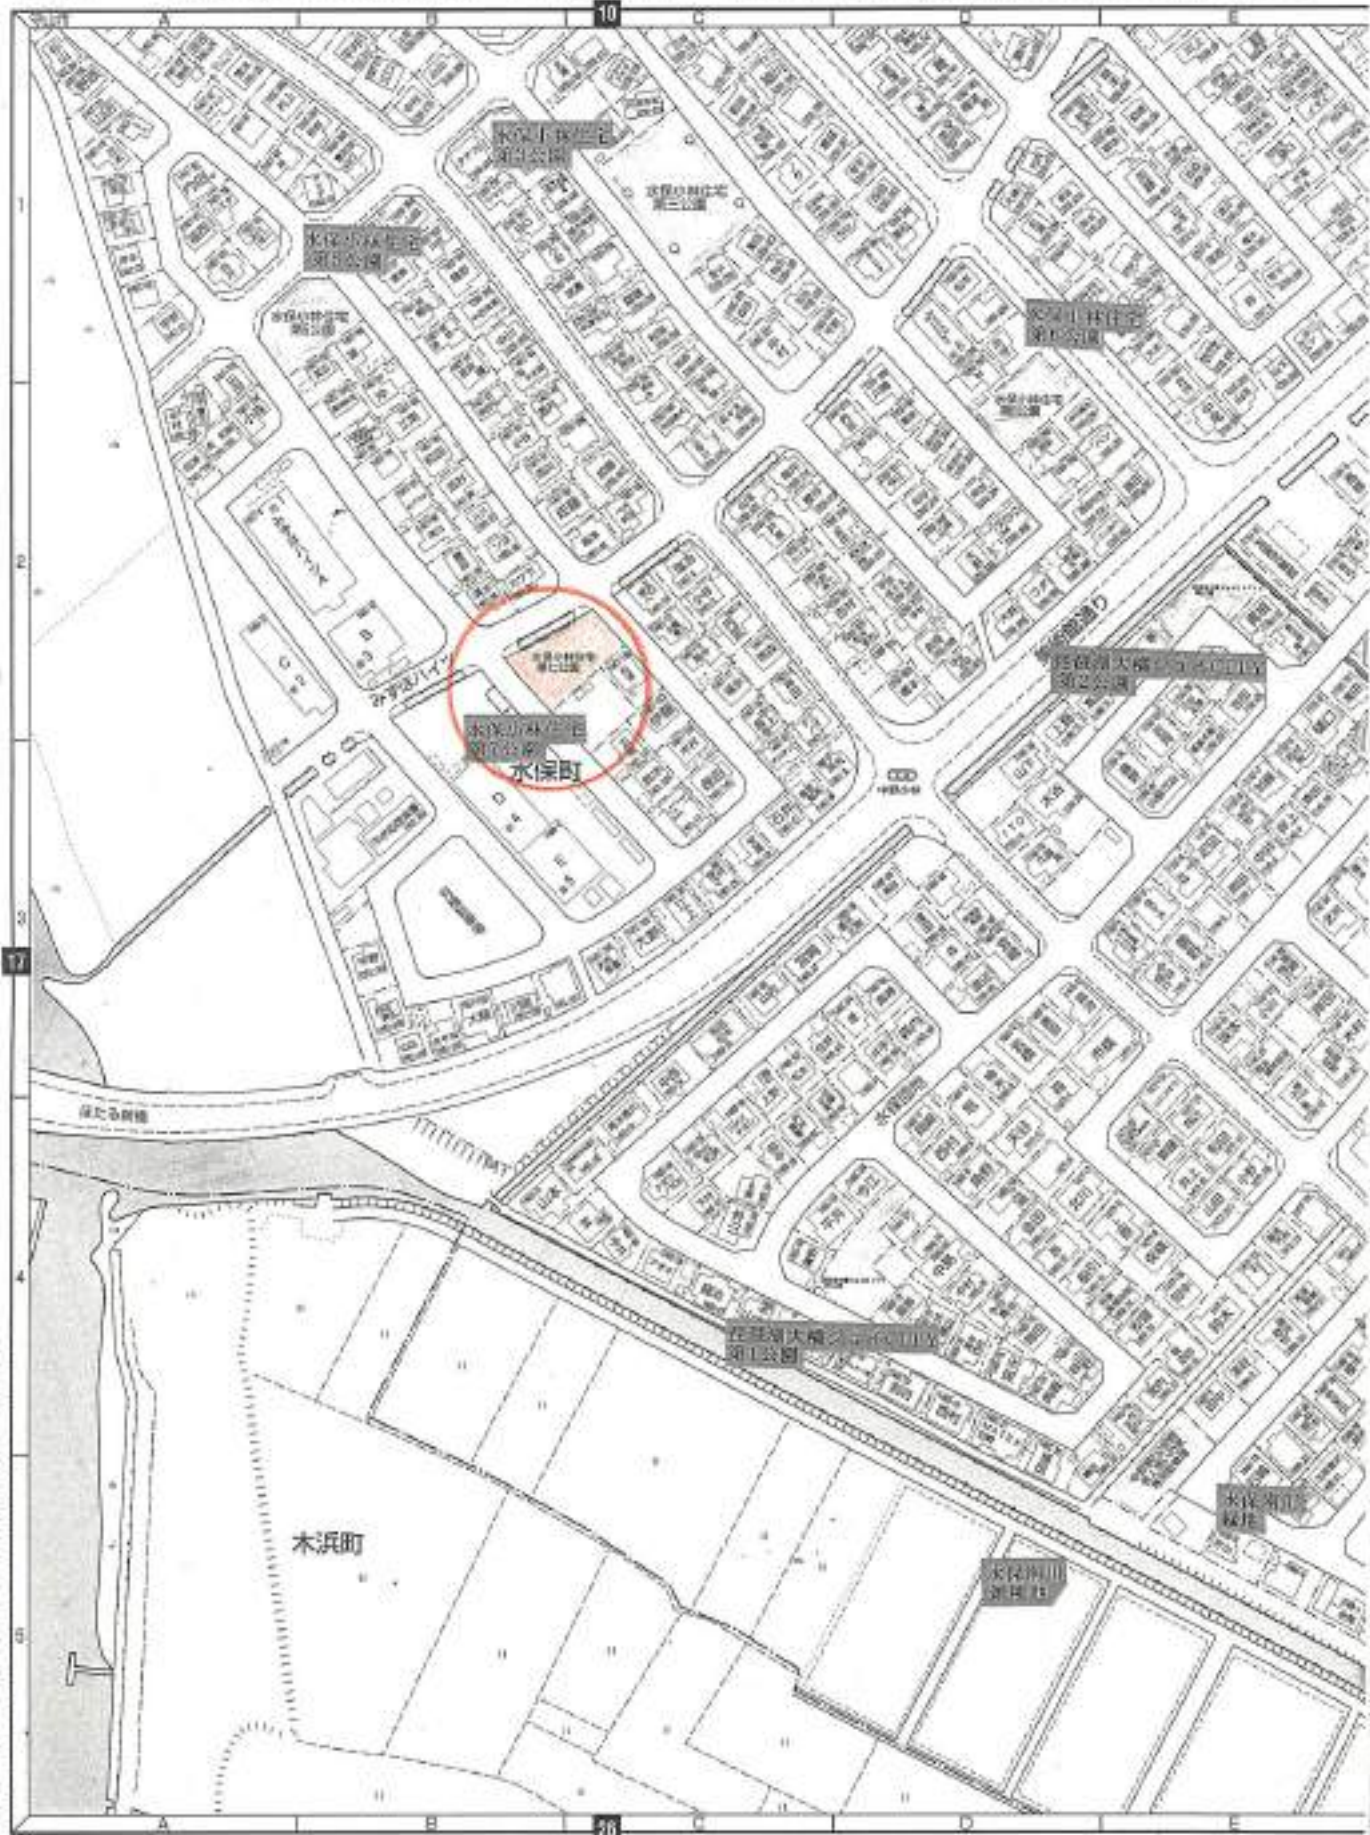


株式会社 第一技研
TEL.584-2229

大崎設備工業株式会社
TEL.584-2229

株式会社 吉田工業
TEL.077-672-0889

株式会社 吉田工業
TEL.077-672-0889

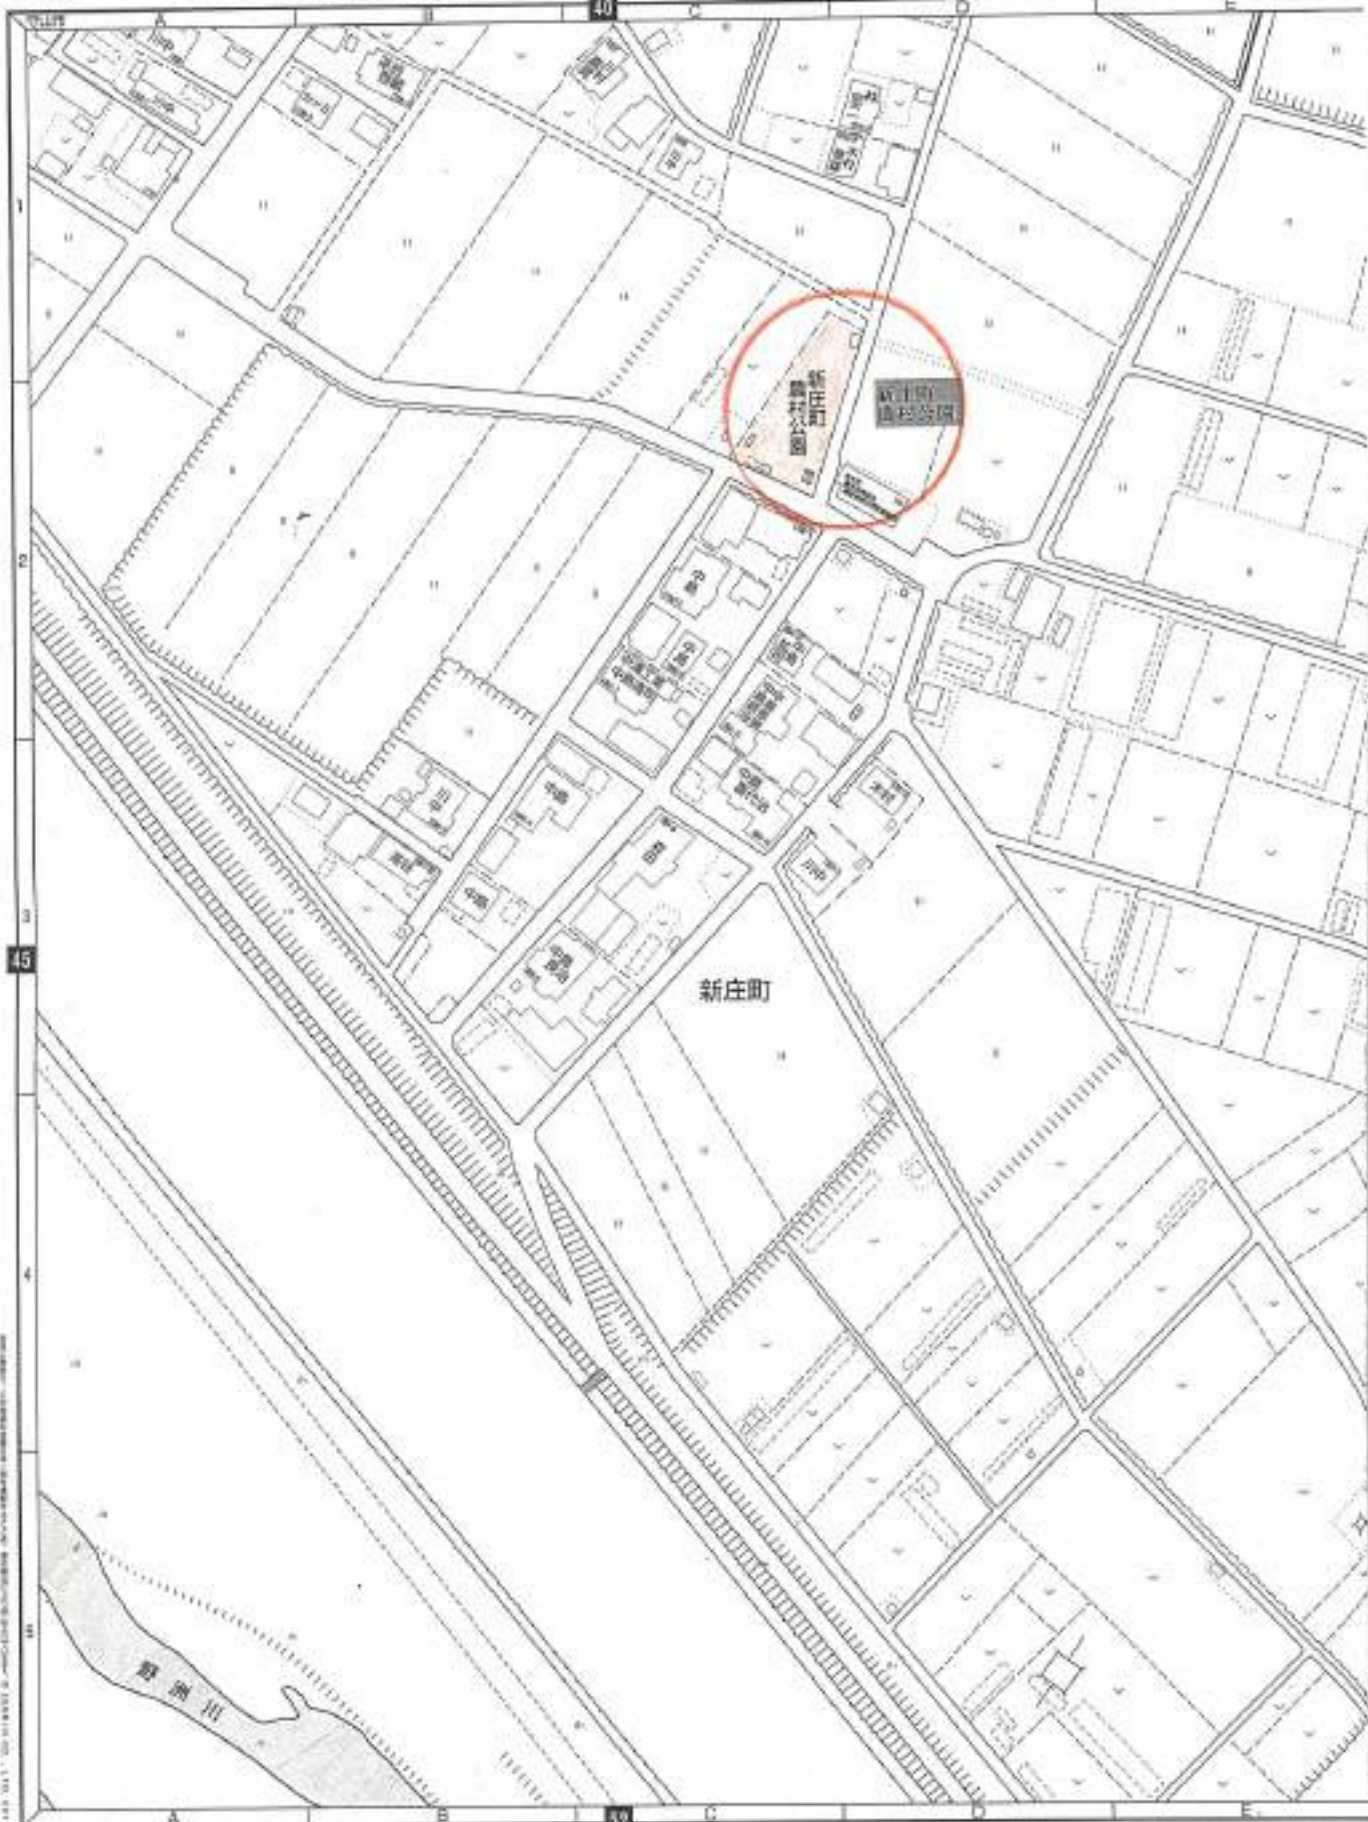

株式会社 竹仁興産
TEL.0771-583-1231

湖東不動産株式会社
TEL.0748-45-5210

株式会社 甲賀建材店
TEL.0748-72-2637


株式会社 クイーンズホームサービス
TEL.077-516-4245

株式会社 第一技研
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.054-222-2229

大崎設備工業株式会社
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.054-222-2229

株式会社 大がま
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.054-222-2229

株式会社 吉田工業
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.054-222-2229

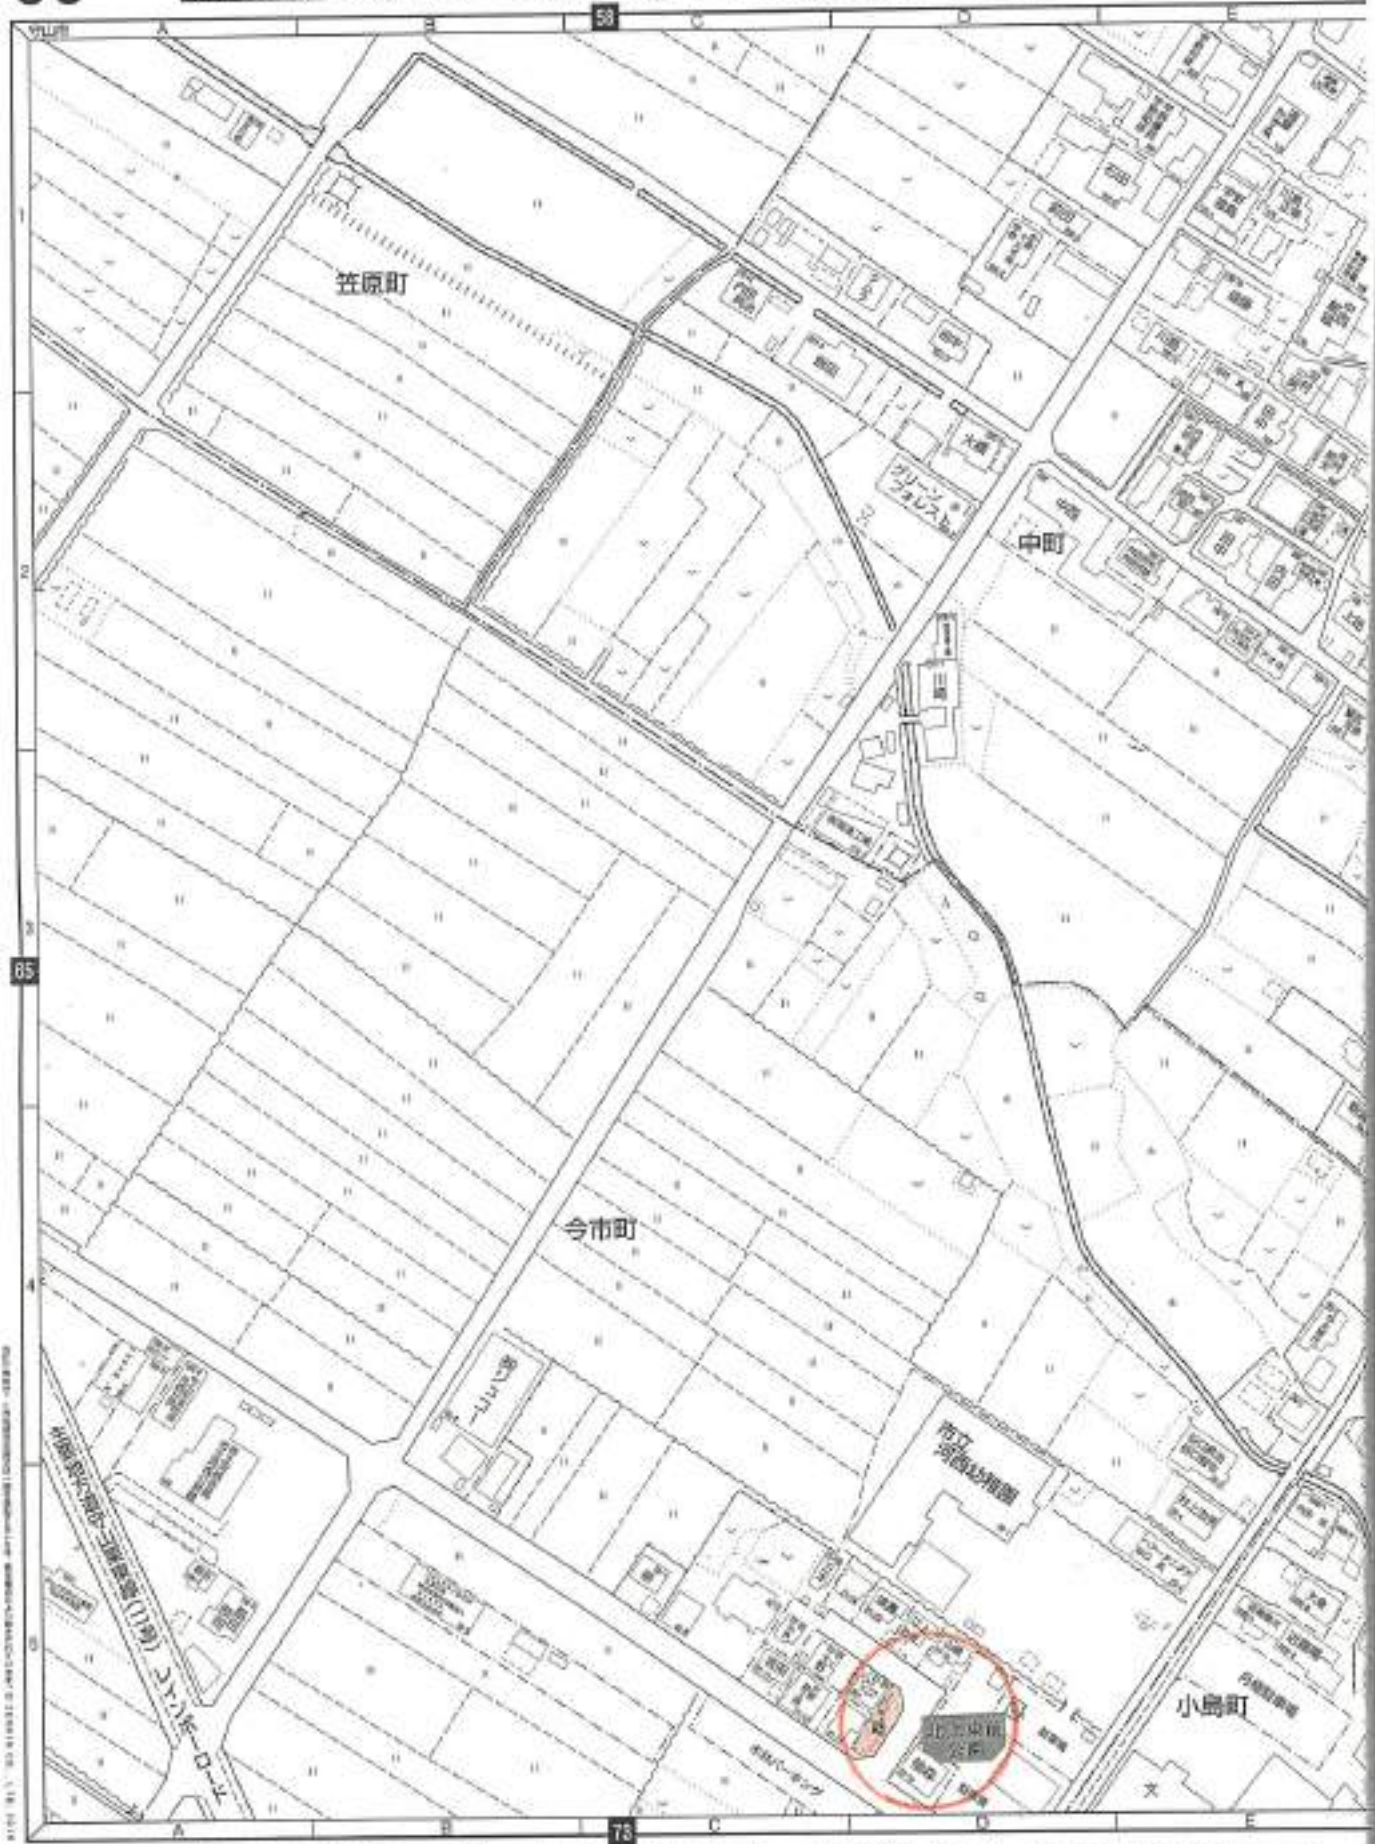

株式会社 竹仁興産
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.054-222-2229


湖東不動産株式会社
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.0748-45-5210

株式会社 甲賀建材店
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.0748-72-2629 FAX.0748-72-2646

ワイナーズホームサービス株式会社
 〒400-0001 静岡県静岡市東区東山 1-1-1
 TEL.077-516-4245


 あおひアレイザル
 TEL 0777-555-1300
 TEL 0777-555-1310


 小山工業
 TEL 0777-583-0392


 東洋ビルホーム
 TEL 582-0500 fax 582-8810


 GEON 中西建設株式会社
 TEL 077-583-0100 FAX 077-582-0700

57	58	59
65	66	67
72	73	74



板橋区	浦和区	朝霞区	北川町	八日町	水口町	野洲町	守谷町	草津町	流山町	朝霞町	石山町	大塚町	豊島町
02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940	02940
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	618-0333	583-5844	567-6200	599-2555	547-6377	531-0531	521-8586	574-3434


 アパマンショップ
 REALTY



 株式会社 青野不動産
 あおひアプライザル
 〒102-8102 東京都千代田区千代田1-10-10
 (TEL) 077-525-1310


 有限会社 小山工業
 〒102-8102 東京都千代田区千代田1-10-10
 (TEL) 077-545-0392


 ビルホーム (株) の一子会社
 東洋ビルホーム株
 〒102-8102 東京都千代田区千代田1-10-10
 (TEL) 582-0500 fax 582-6810


 CEON 中西建設株式会社
 〒102-0016 東京都中央区新富町1-12番地401
 (TEL) 077-993-31195 FAX 077-982-0283


7	8
9	10
17	18

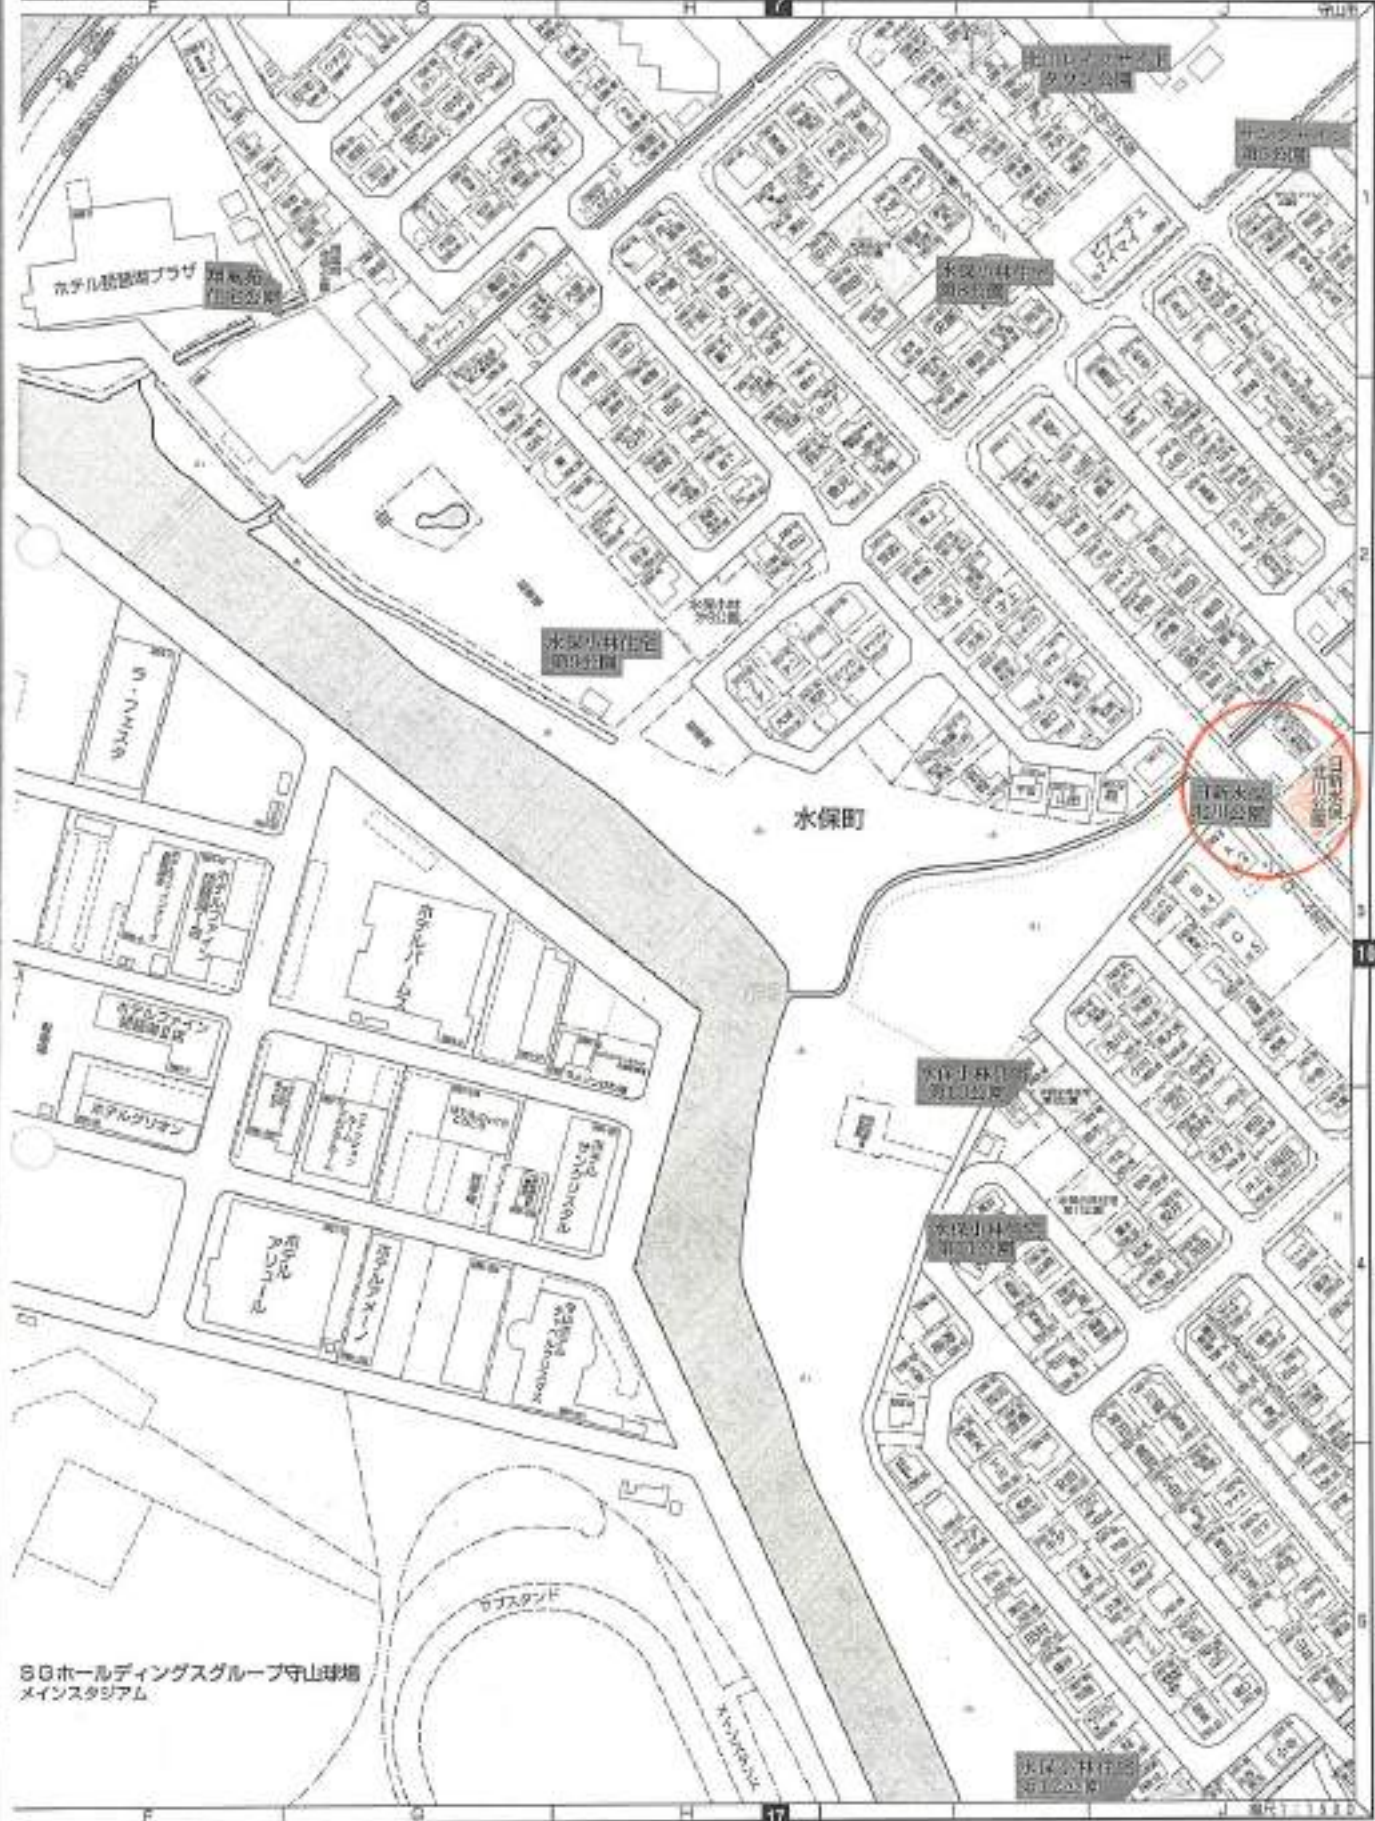

88ホールディングスグループ 守山球場
 メインスタジアム

品川店	目黒店	市川店	芝浦店	八重野店	水口店	新富店	守山店	豊洲店	豊洲南店	新田店	松山店	大塚店	豊洲店
03-5561-5111	03-5561-7688	03-5561-6566	03-5561-2225	03-5561-1233	03-5561-6611	03-5561-0333	03-5561-5944	03-5561-6200	03-5561-2555	03-5561-6377	03-5561-0531	03-5561-8588	03-5561-3434


 アイマンショウ
 ネットサービス

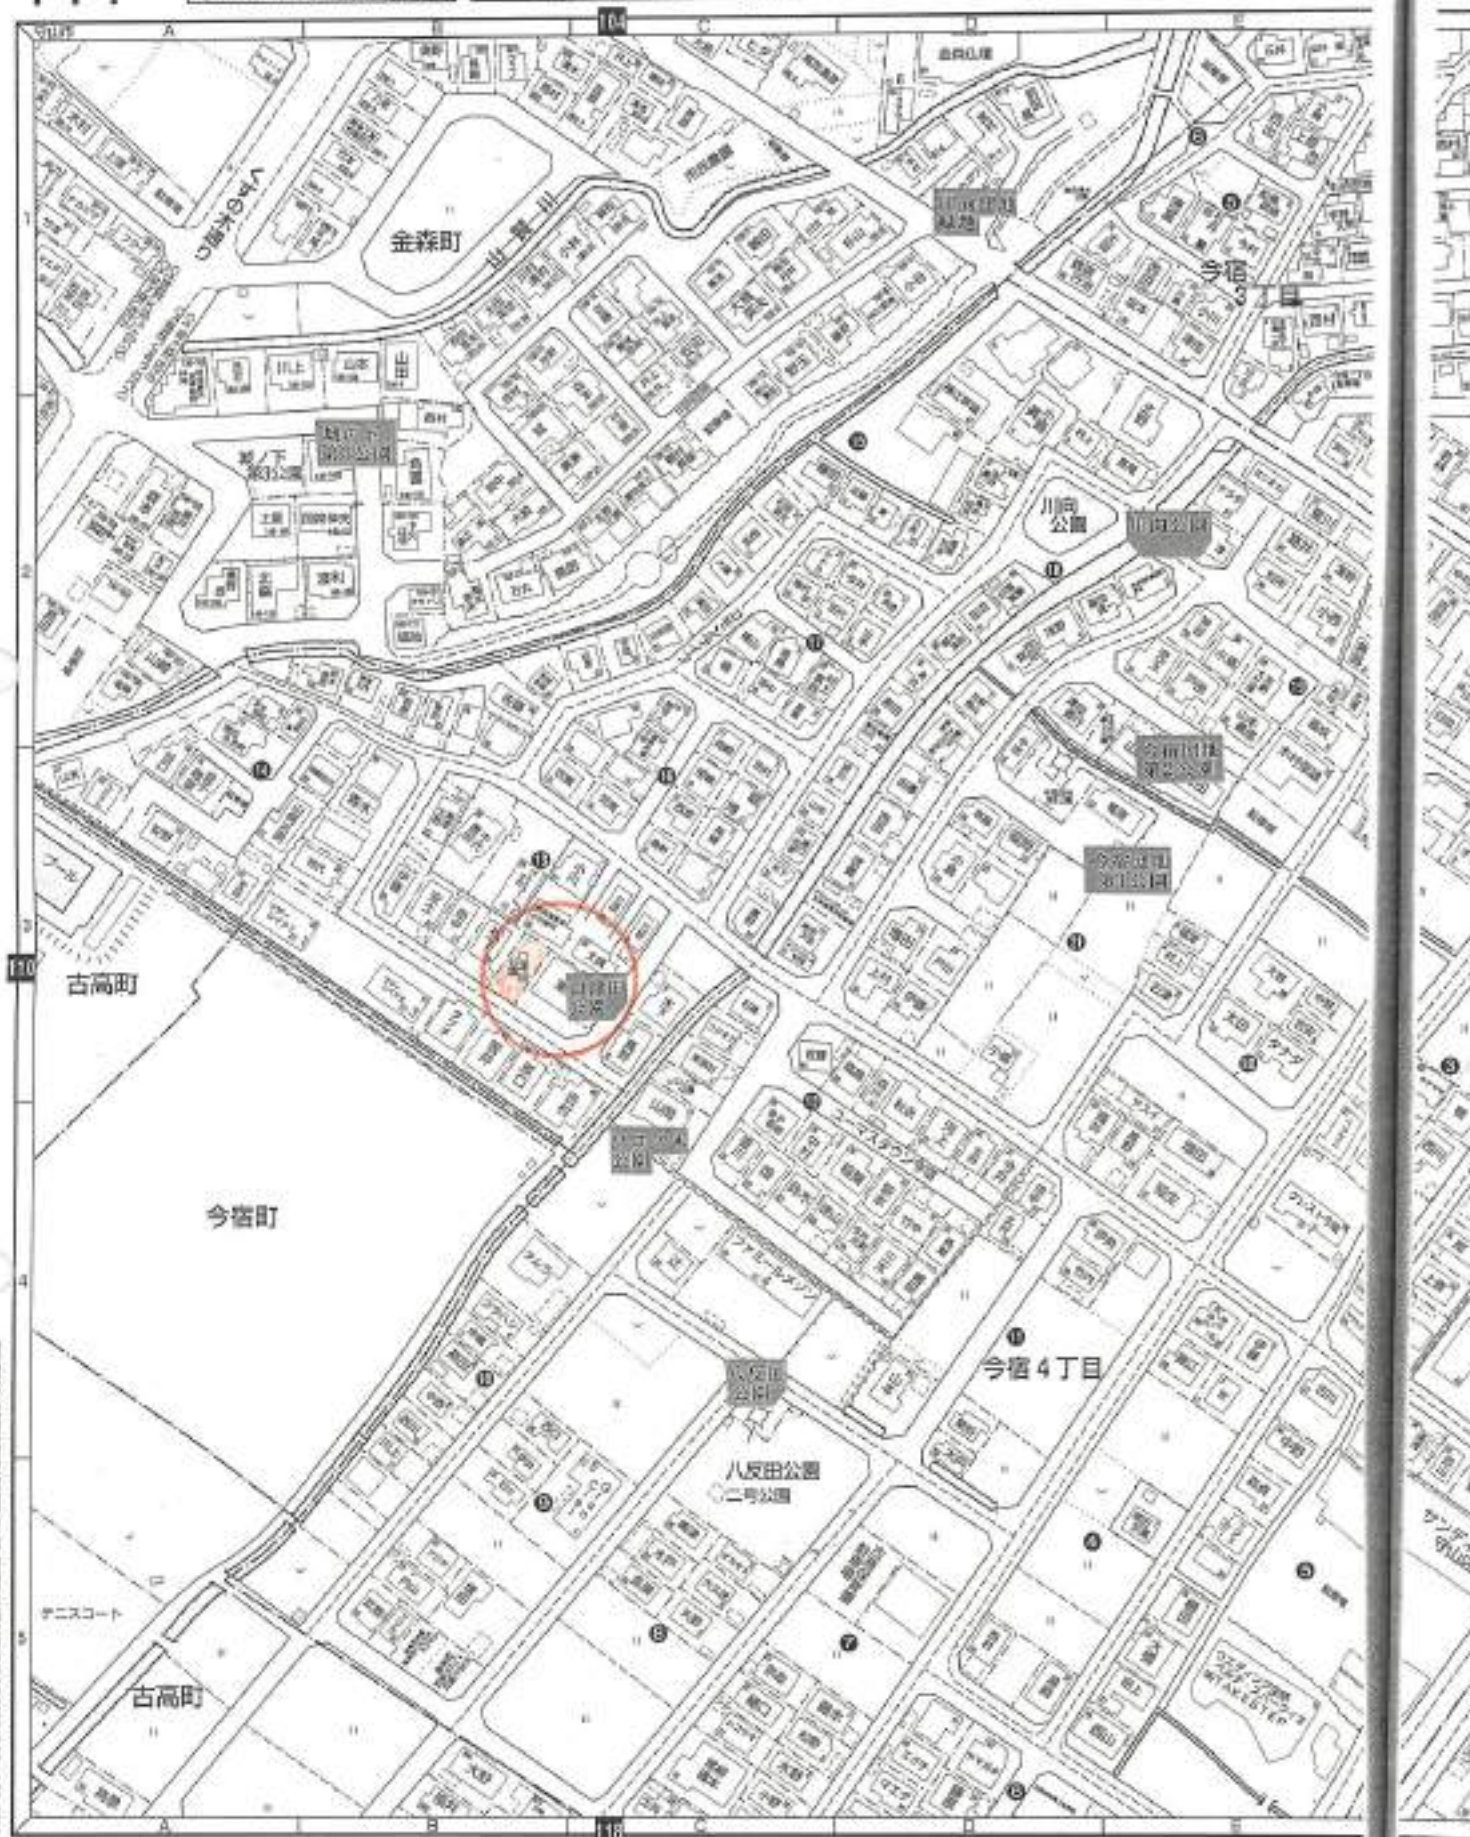


株式会社 第一技研
TEL.077-512-2222

大崎設備工業株式会社
TEL.077-512-2222

株式会社 吉田工業
TEL.077-512-5308 FAX.077-512-9331

株式会社 吉田工業
TEL.077-512-5308 FAX.077-512-9331

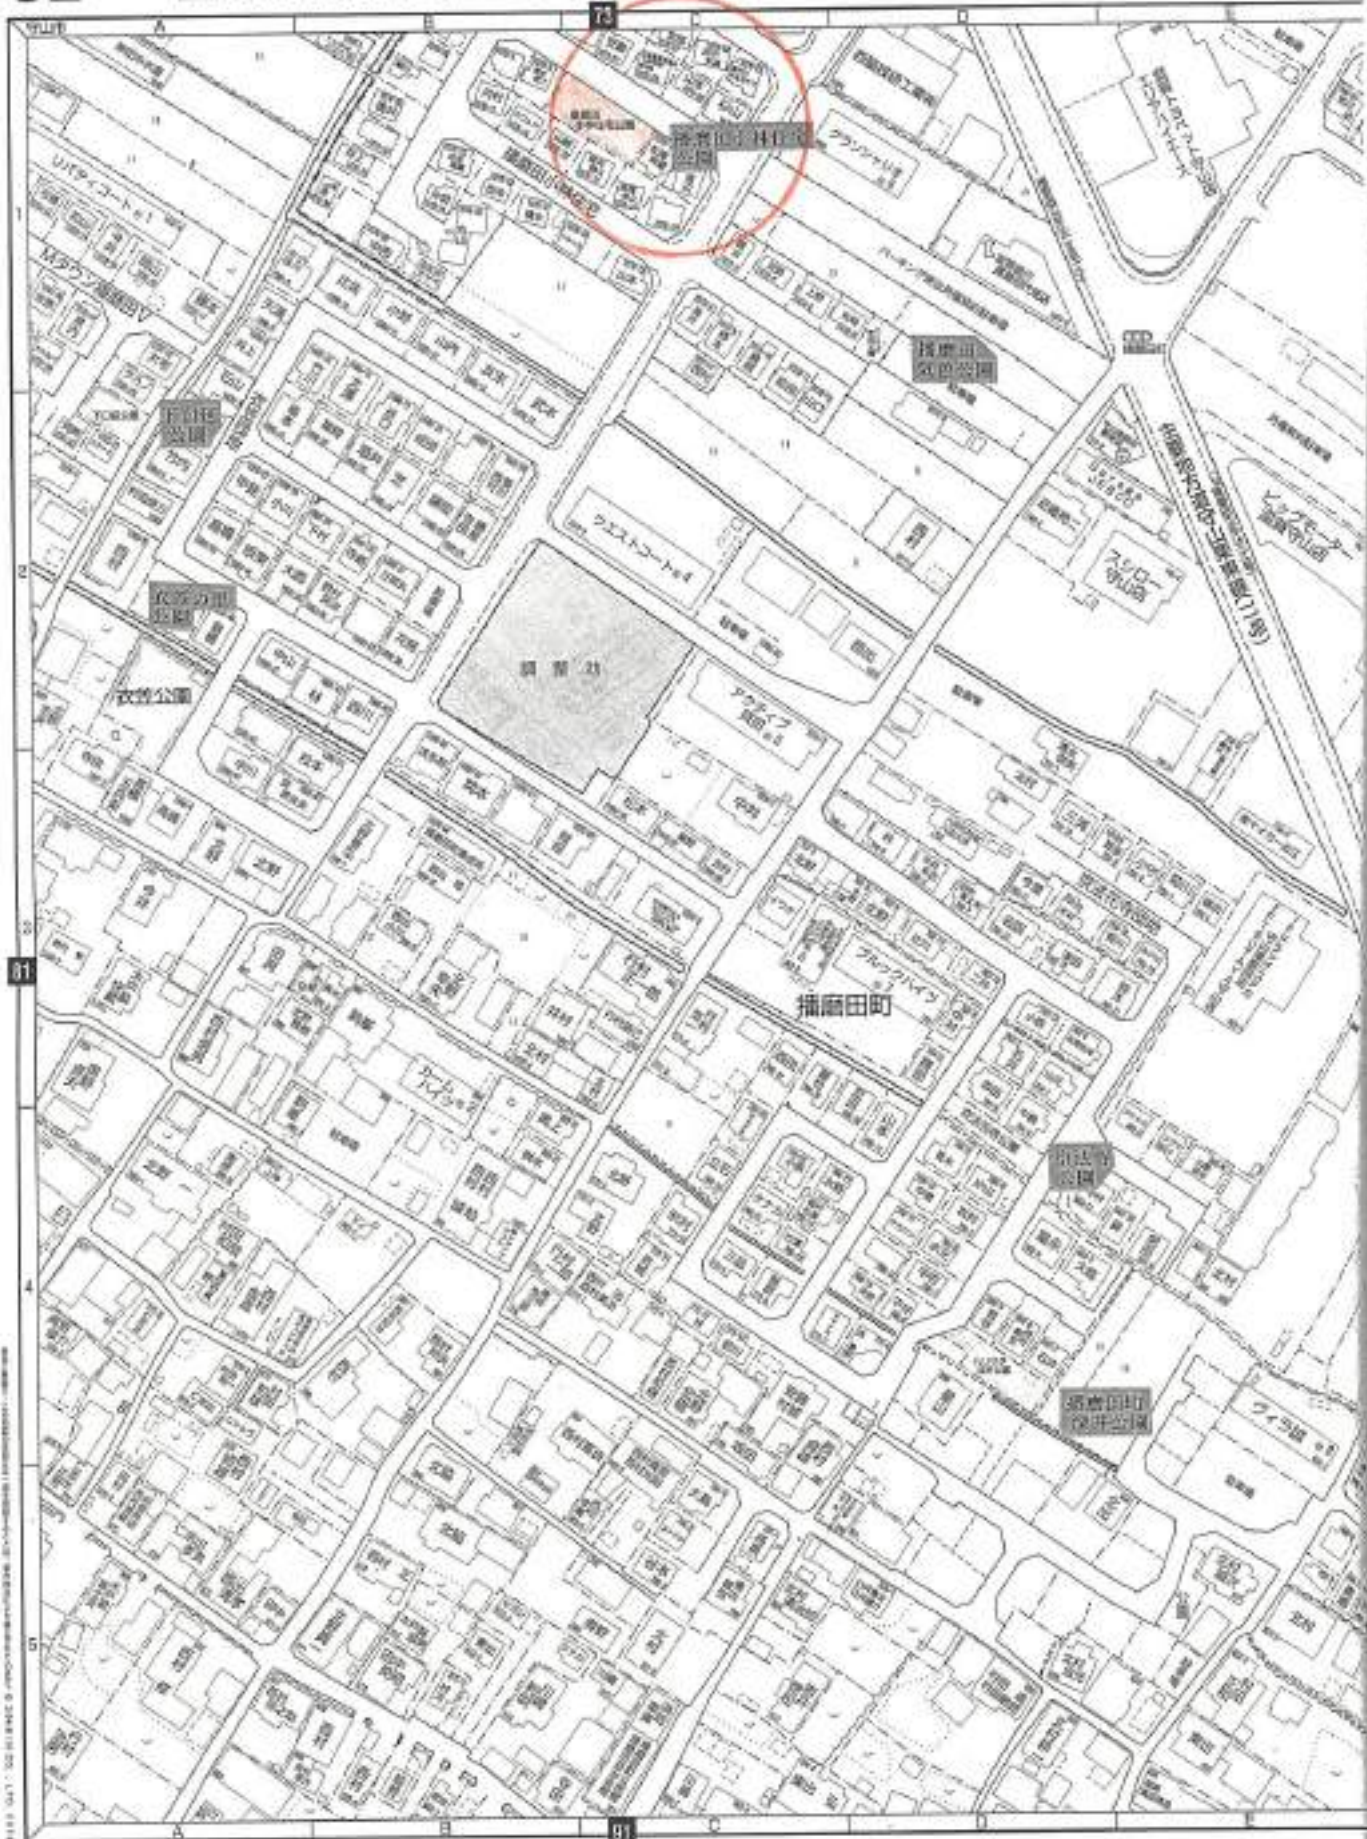

株式会社 竹仁興産
TEL.077-1683-1231 FAX.077-582-1618

湖東不動産株式会社
TEL.0748-45-5210

株式会社 甲賀建材店
TEL.0748-72-2639 FAX.0748-72-2646

ワイナースホームサービス株式会社
TEL.077-516-4245



 東北洋行 専任対応
あおばアリアル
 水戸市中央区2-2-6 1008
 TEL: 027-7-1825-1310

株式会社 小山工業
小山工業
 TEL: 0277-583-0392


 株式会社 東洋ビルホーム
東洋ビルホーム
 TEL: 582-0500 fax: 582-6810


 株式会社 中西建設
Geon 中西建設
 TEL: 027-489-0116 FAX: 027-489-0780

	7	8
	9	10
	17	18

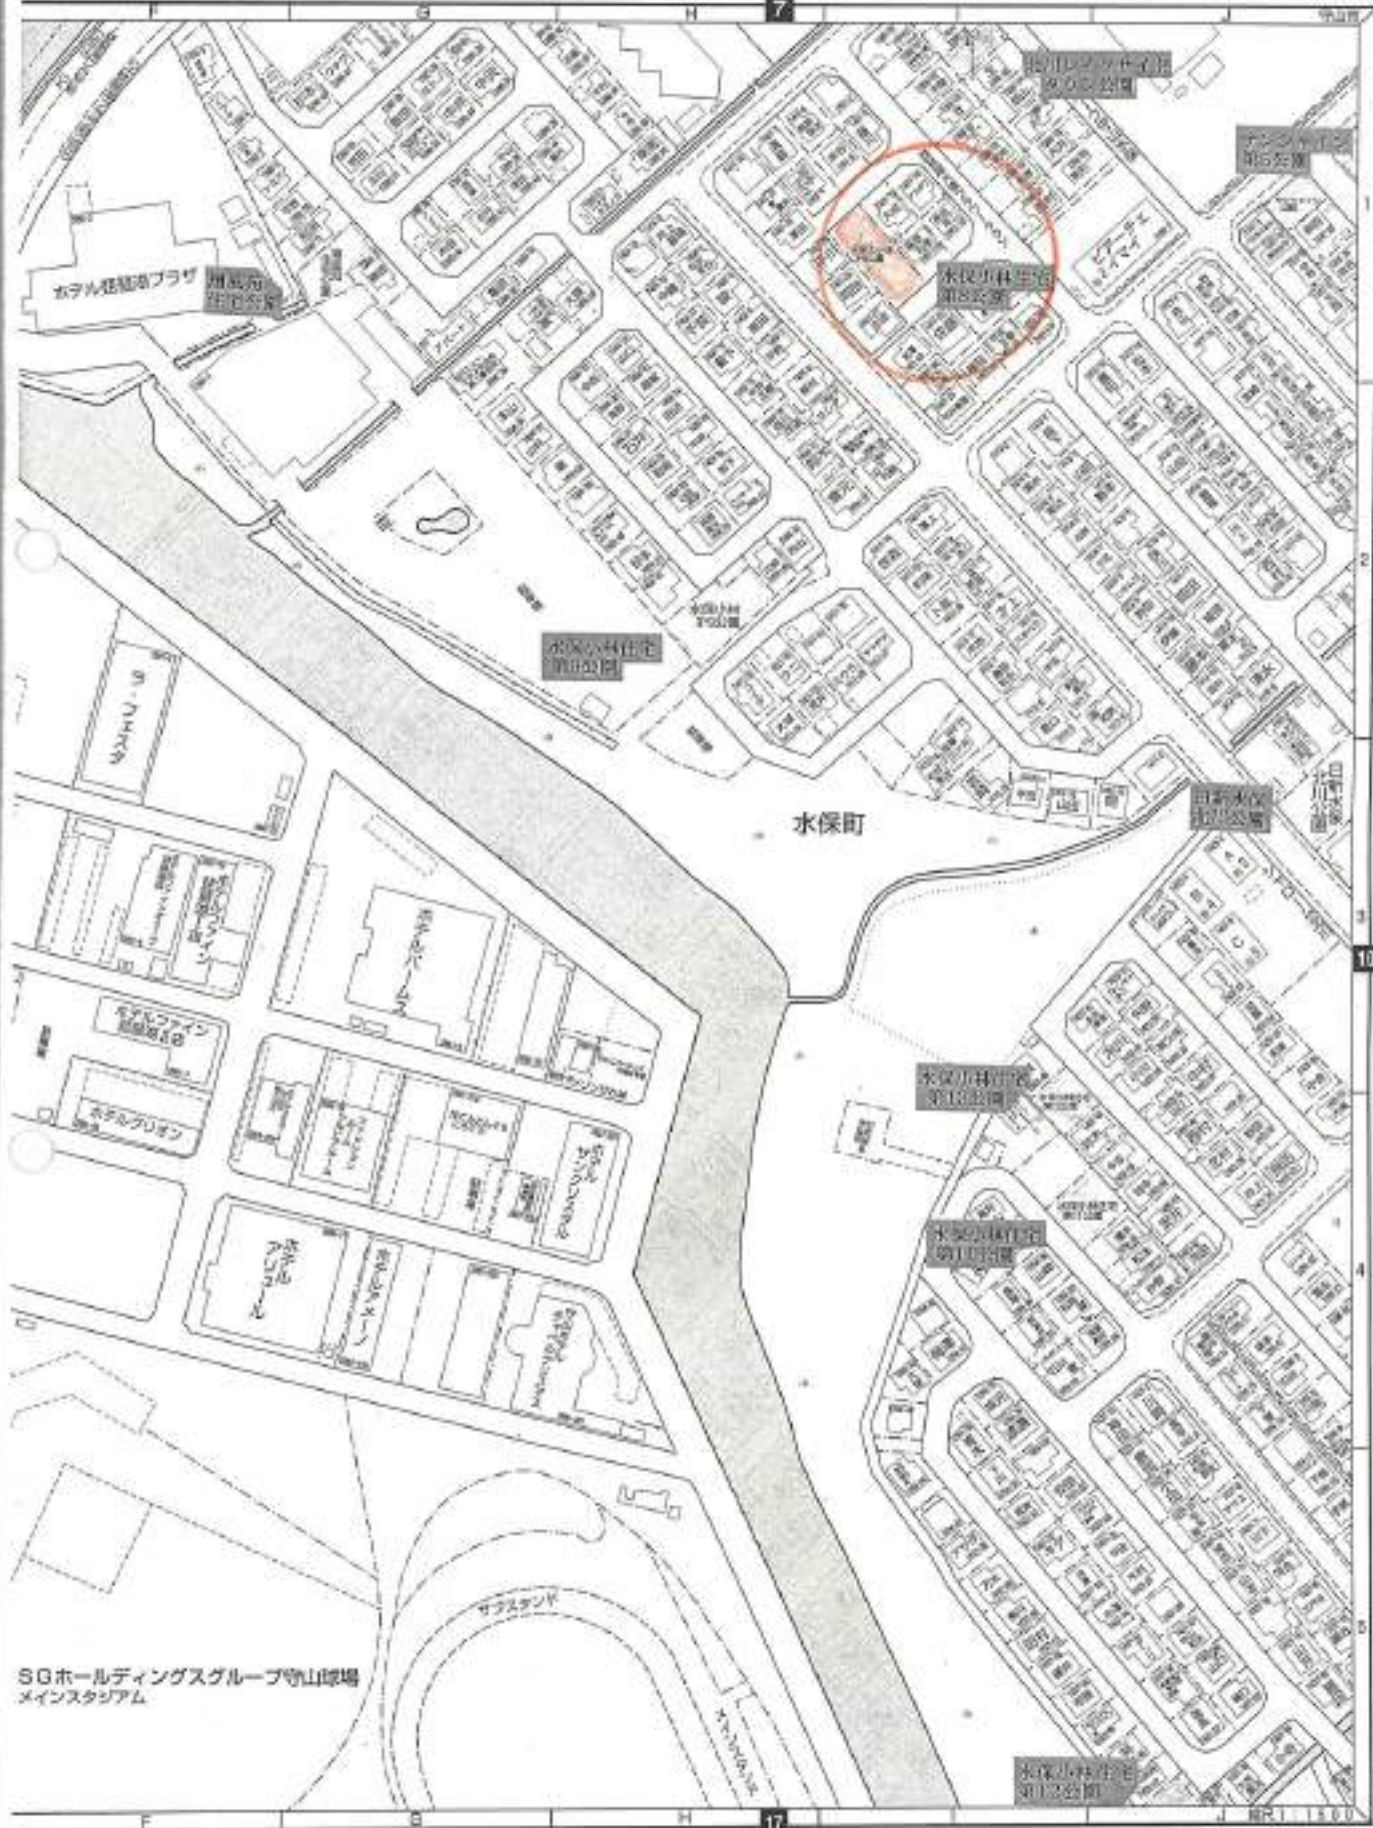

SGホールディングスグループ 守山球場
 メインスタジアム

販売所	津島店	前原店	笠原店	八日町店	水口店	野原店	守山店	津波店	南津波店	津田店	石山店	大津店	新津店	アマンショップ
0240	0240	0240	0240	0240	0240	0271	0271	0272	0272	0272	0273	0273	0273	0273
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	516-0333	583-5844	567-6200	996-2555	547-6377	531-0531	521-6598	574-3434	



 販売計画 新築対応
あおばアリアル
 〒102-8502 東京都千代田区千代田1-10-10
 TEL:077-522-1310

株式会社 有**小山工業**
 〒102-8502 東京都千代田区千代田1-10-10
 TEL:077-585-0392

ビルホールディンググループ
東洋ビルホーム
 〒102-8502 東京都千代田区千代田1-10-10
 tel 582-0500 fax 582-6810

GEON 中西建設株式会社
 〒102-8510 東京都千代田区千代田1-10-10
 TEL:077-583-3199 FAX:077-583-6785

	7	8
	9	10
	17	18

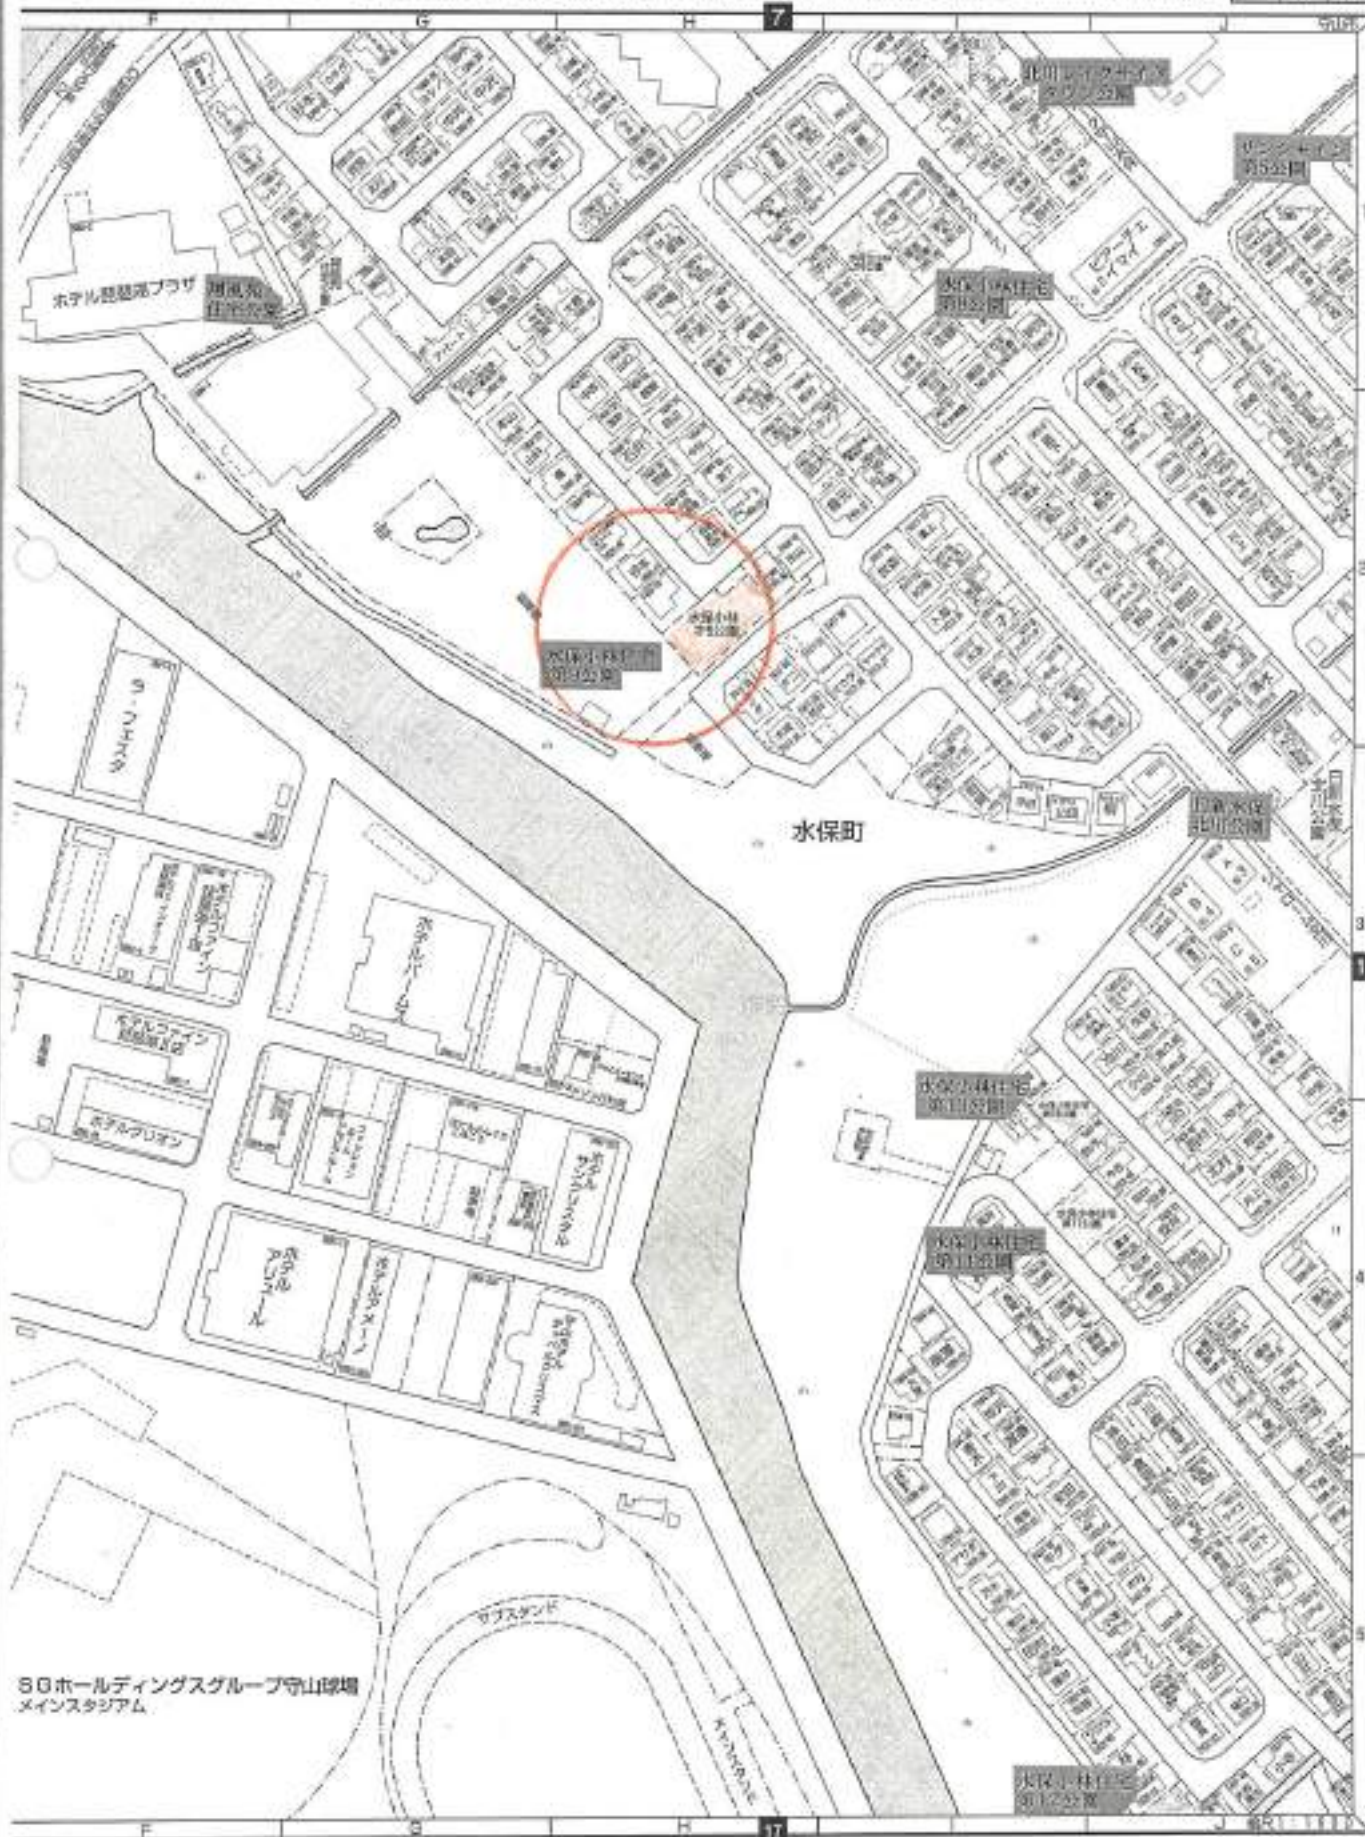

80ホールディングスグループ守山球場
 メインスタジアム

板橋店	池袋店	新原町店	五反田店	入谷店	水口店	野原店	守谷店	東洋店	新原町店	調布店	三山店	大塚店	池袋店	アパマンショップ ビルアドバイザー
04-5111	03-6481	03-7688	03-2745	03-2225	03-2512	03-6611	03-516-0333	03-583-5844	03-587-6200	03-586-2555	03-547-8377	03-531-0531	03-271-8588	03-574-3434

© 1997 APTI. 50 SQUARES IS A REGISTERED TRADEMARK OF APTI INC. ALL RIGHTS RESERVED.



 鑑定評価 相続対策
あおばアプライザル
 大阪府大阪市東区 1008
 (TEL) 077-525-1310

不動産売買 賃貸管理
有 小山 工業
 〒582-0500 大阪府吹上町 1B-077-585-0392

ビックホーム 1994年創業
東洋ビルホーム株
 大阪府吹上町 1B-077-582-1811
 tel 582-0500 fax 582-6810

GEON 中西建設株式会社
 〒524-0016 吹上町 138番地01
 TEL 077-583-3189 FAX 077-582-0783

9	10	11
17	18	19
25	26	27

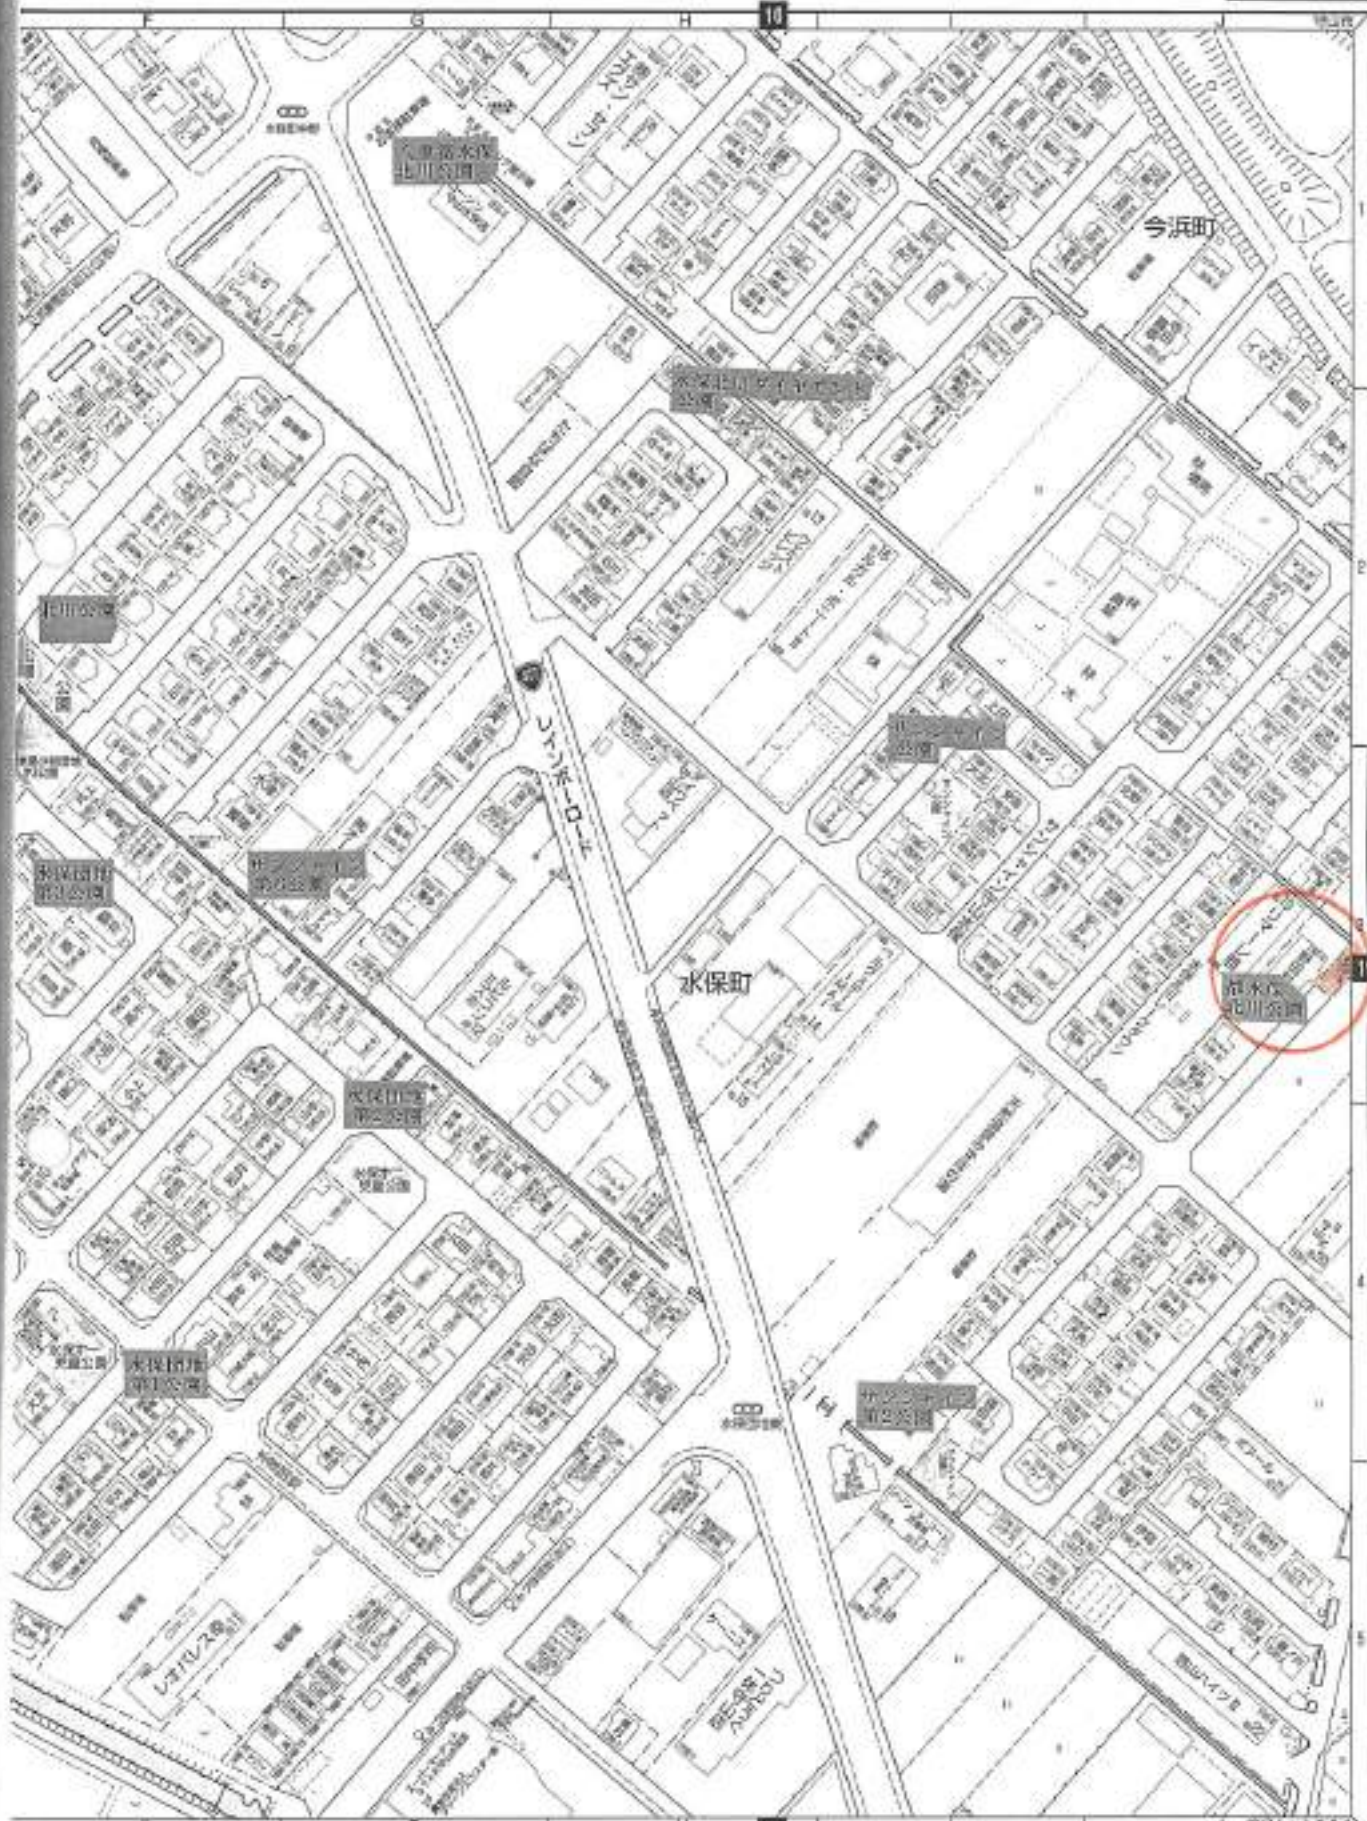

東山店	新橋店	東区南店	吹上南店	八日市店	水口店	野洲店	守山店	東区北店	東区南店	吹上南店	石山店	大津南	豊田店	アマンショップ
02940	02941	02942	02943	02944	02945	02946	02947	02948	02949	02950	02951	02952	02953	02954
64-5111	26-7689	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	59-0033	583-5844	957-6200	956-2555	547-6377	631-0531	521-8598	574-3434	アマンショップ 吹上南店





 〒522-0101 守山市 新保町
あおばアプライザル
 〒522-0101 守山市 新保町
 TEL: 077-626-1210

〒522-0101 守山市 新保町
有 小山工業
 〒522-0101 守山市 新保町
 TEL: 077-585-0392


 〒522-0101 守山市 新保町
東洋ビルホーム
 〒522-0101 守山市 新保町
 TEL: 582-0500 fax 582-6810


GEON 中西建設株式会社
 〒524-0016 守山市 荒見町132番地01
 TEL: 077-983-2199 FAX: 077-982-0793

79	80	81
88	89	90
95	96	97

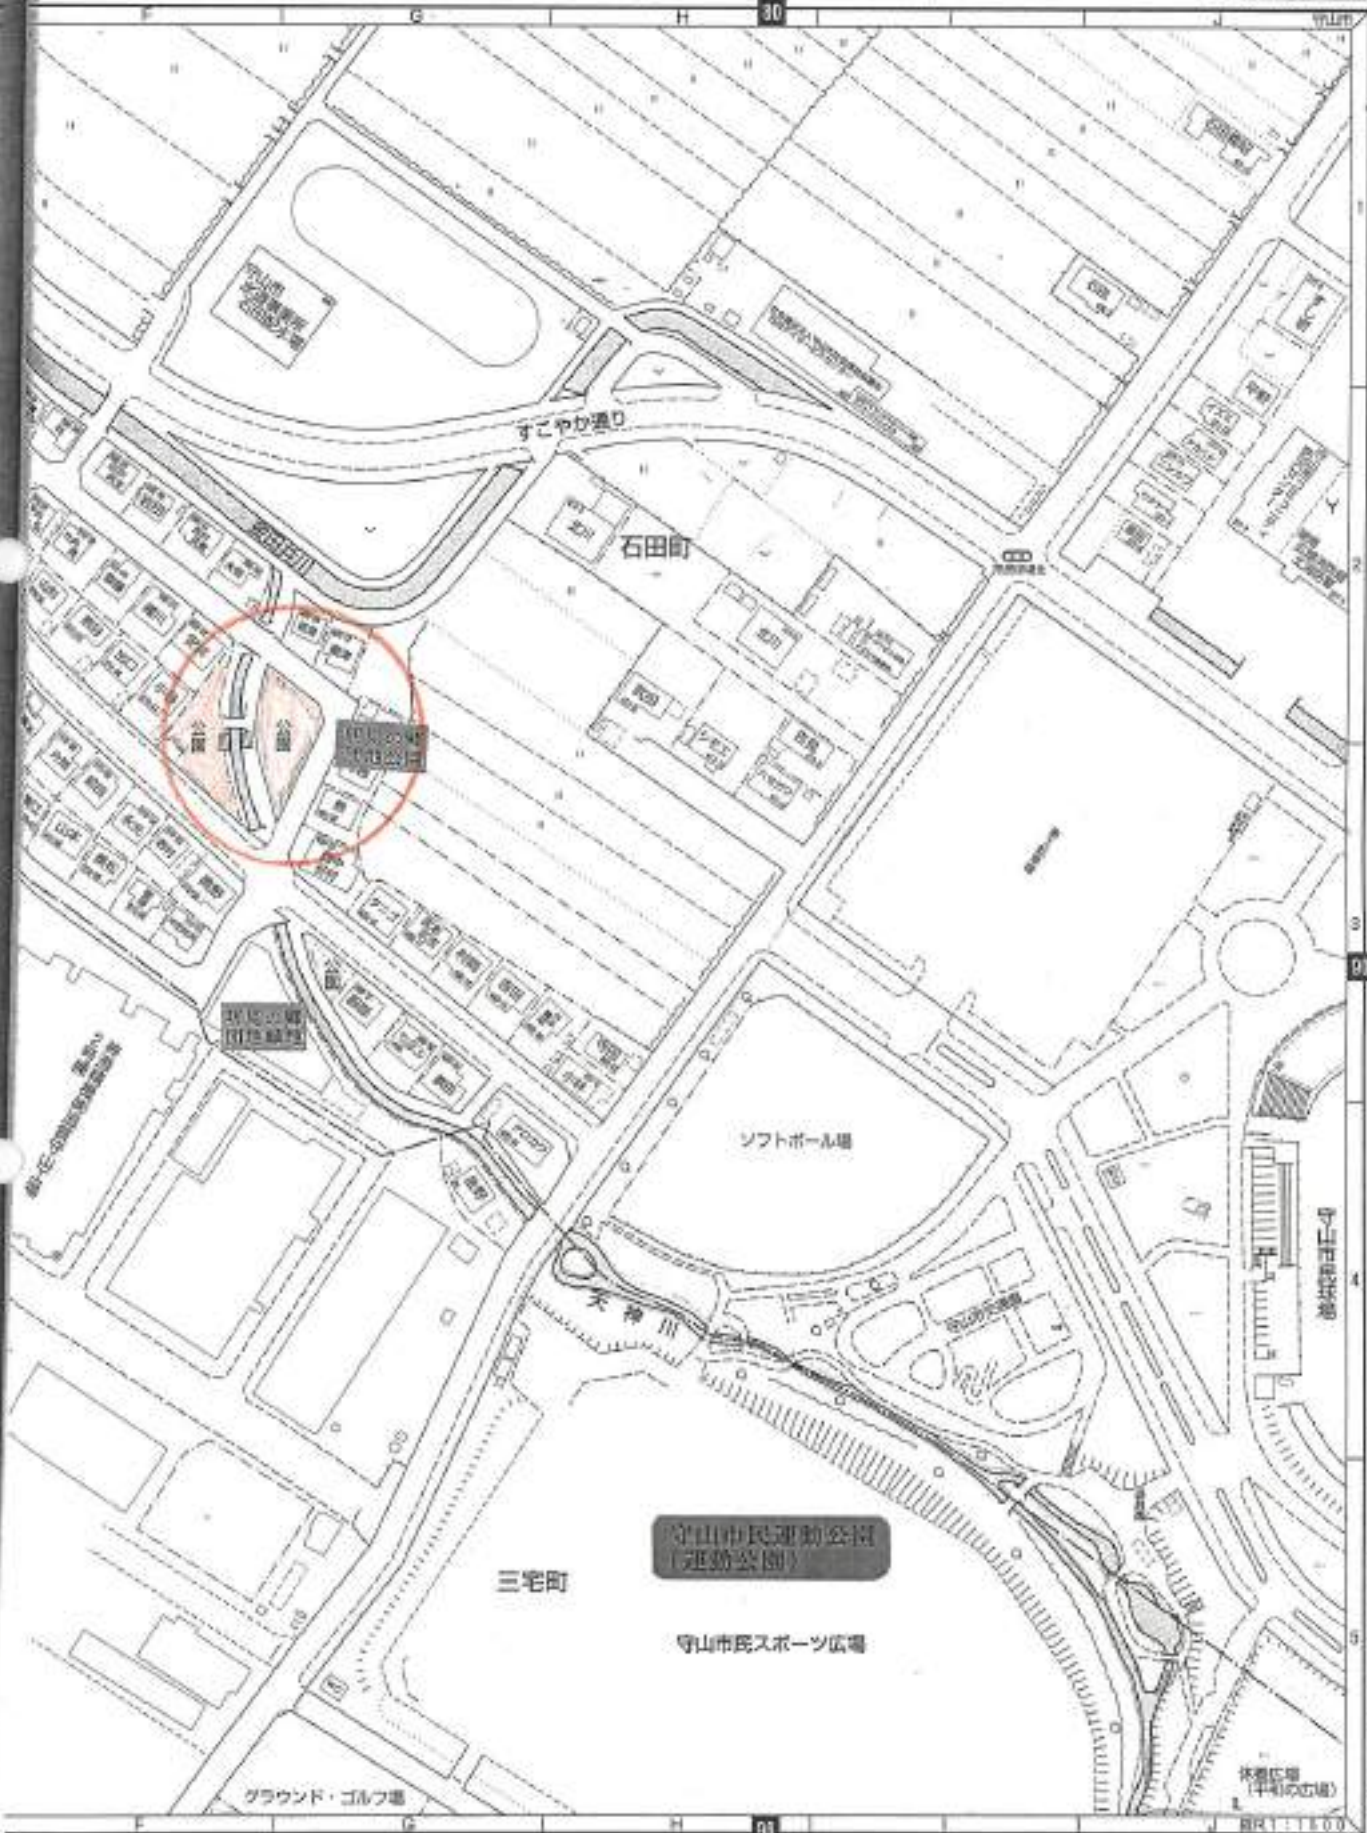

高津区	新保町	東保町	北保町	八幡町	水口町	野田町	守山町	津原町	南保町	津島町	石山町	大津市	彦根市	アパマンショップ
02740	02180	02180	02180	02180	02180	02177	02177	02177	02177	02177	02171	02171	02171	02171
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	518-8333	583-8944	567-8201	966-2555	547-6377	531-0631	521-8588	574-3434	077-983-2199


登記簿別 権利状況
あおばアレイザル
〒262-0042 2-6-1000
(TEL) 077-526-1310

あおばアレイザル
有 小山工業
〒262-0042 TEL077-585-0392


東洋ビルホーム株式会社
〒262-0042 TEL582-0500 FAX582-0810

GEON 中西建設株式会社
〒524-0016 中仙町西宮町122番地01
TEL.077-583-3118 FAX.077-582-0793

85	86	87
84	93	94
87	88	91

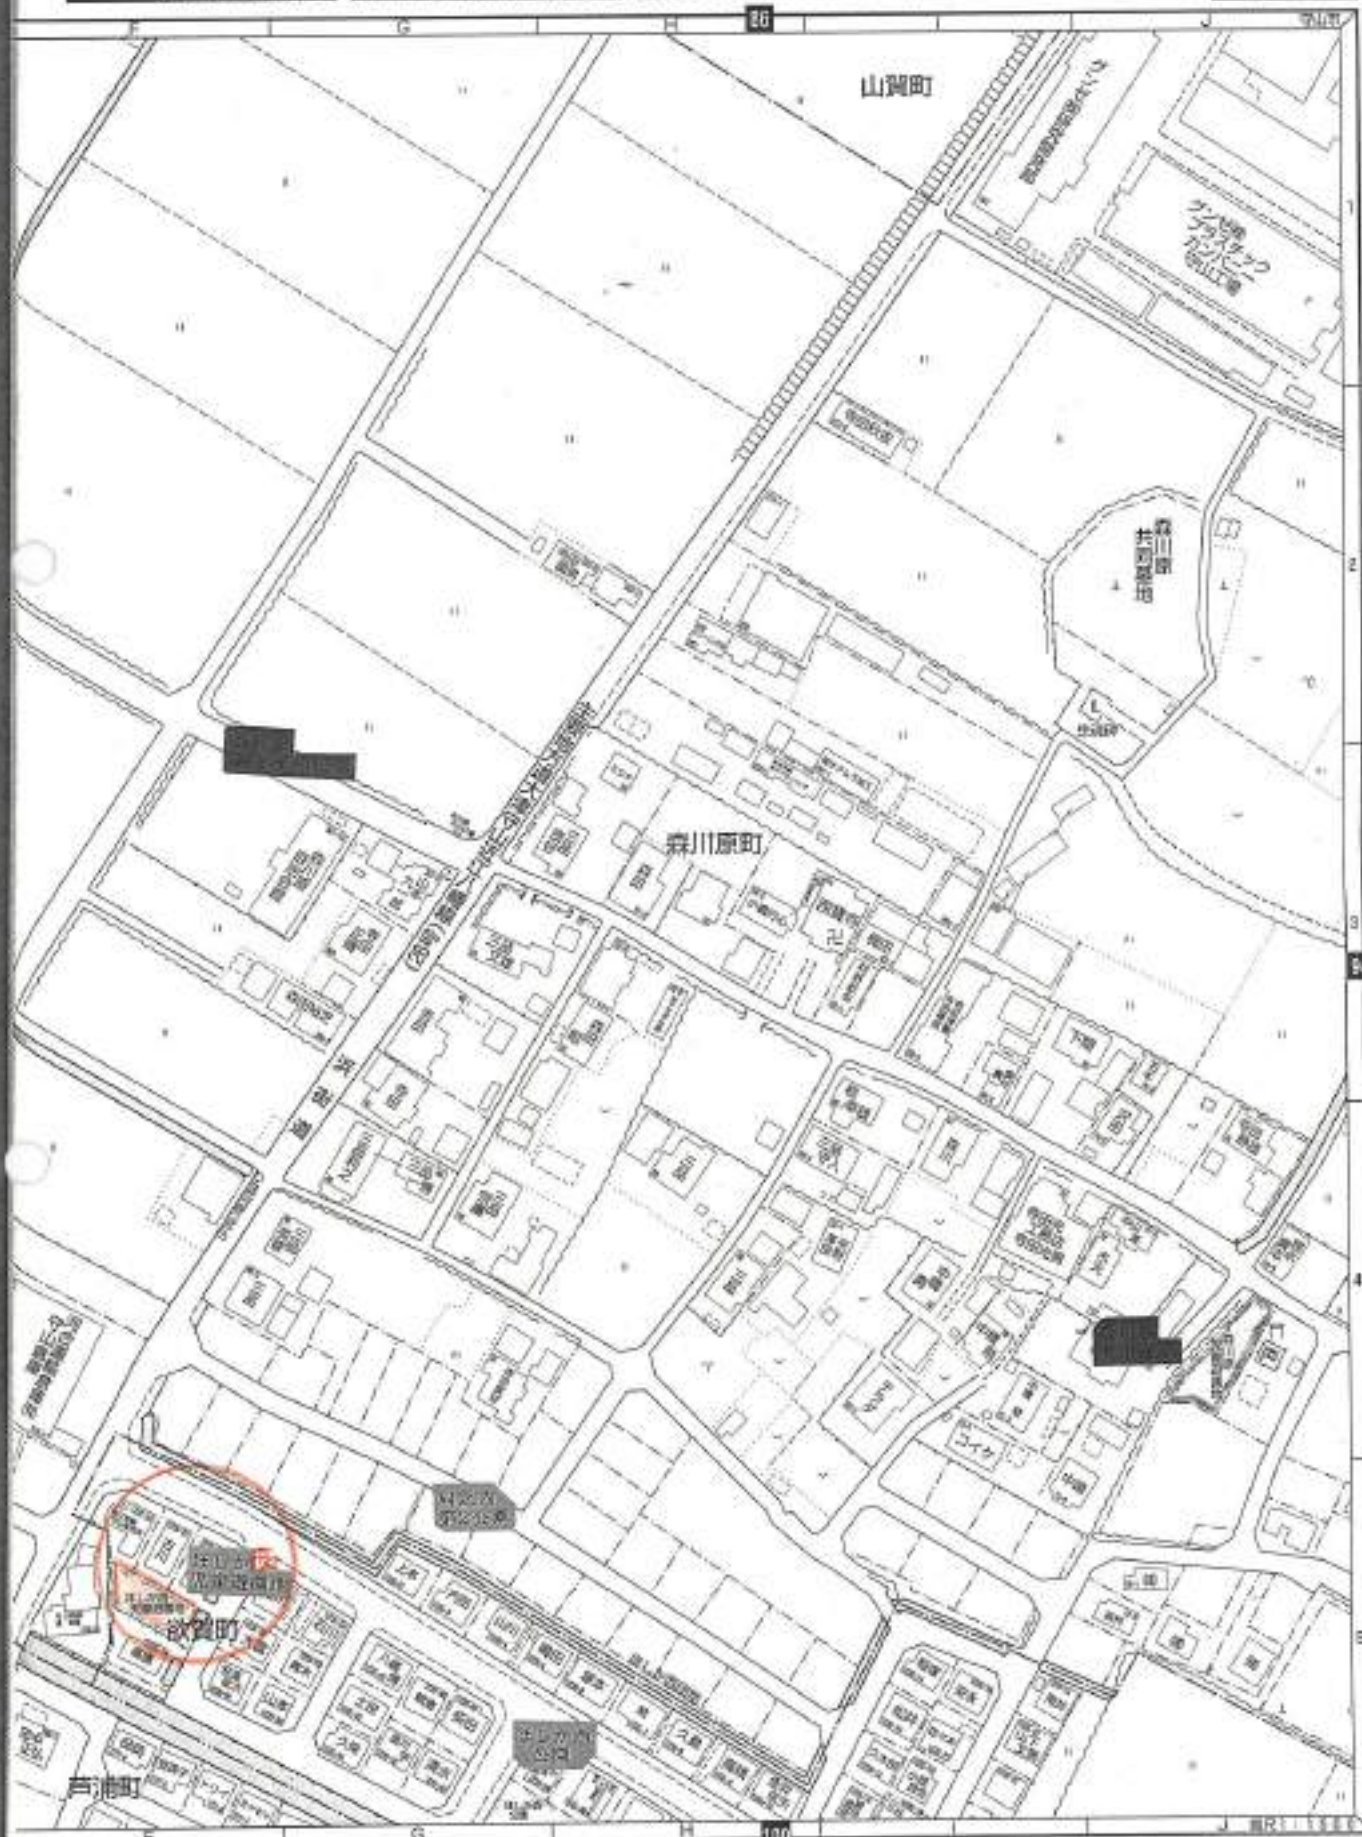

長浜店	鳥取店	真砂町店	北江原店	八尾町店	水口店	新洲店	中山店	早津店	竜崎店	洲原店	石山店	大津店	伊勢店	アパマンショップ ネットセンター
07498 64-5111	07480 26-7688	07480 27-6566	07480 31-2225	07480 25-1233	07480 65-8611	07713 518-0333	07713 583-5844	07793 937-6200	07713 986-2665	07713 547-6377	07713 531-0531	07713 521-8588	07713 574-3434	

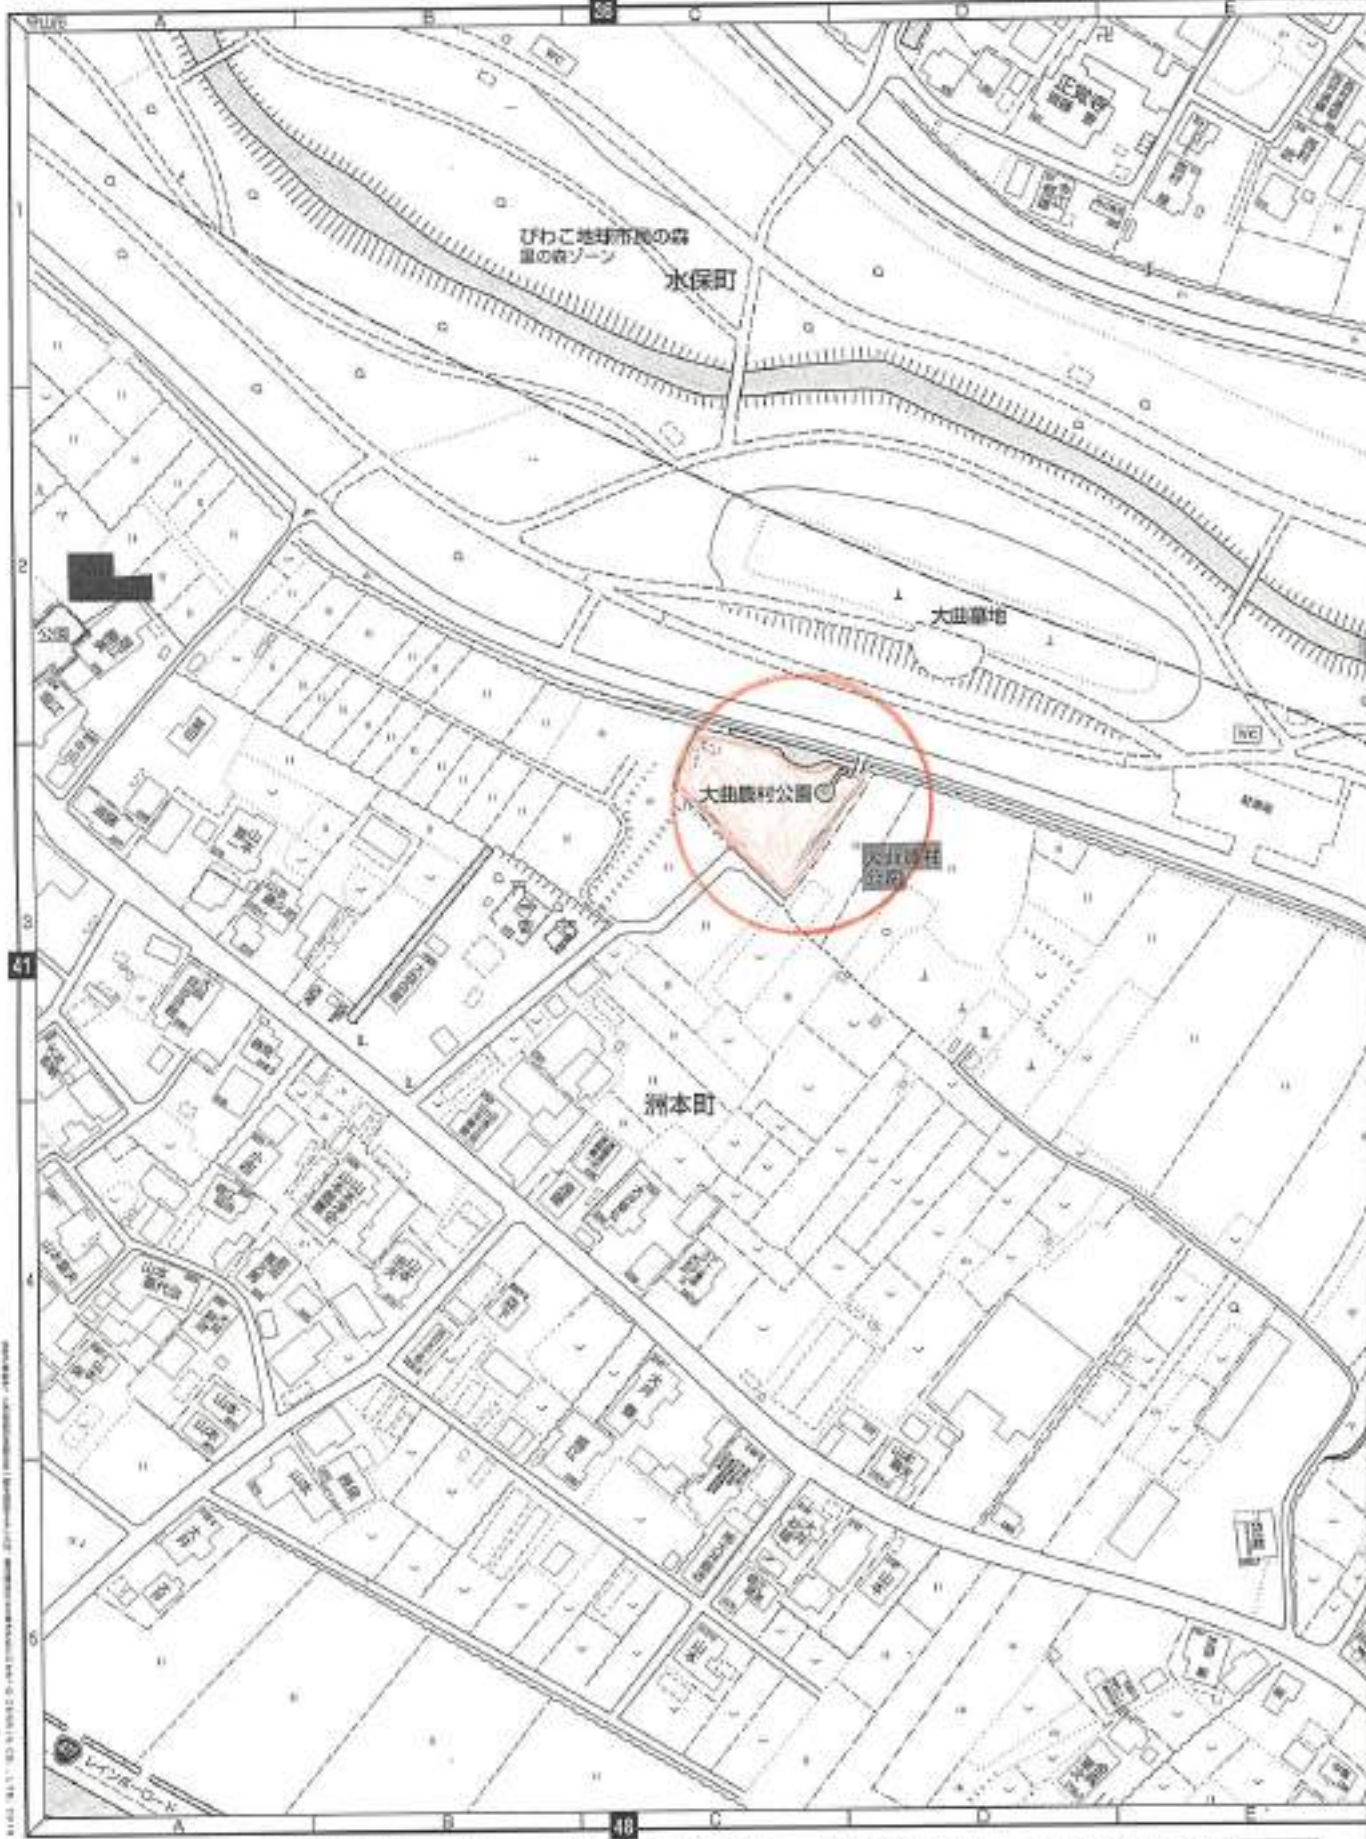

株 第一技研
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.0564-2222

大崎設備工業株式会社
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.0564-2222

株式会社 吉田工業
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.077-572-5300 FAX.077-572-5301

株式会社 吉田工業
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.077-572-5300 FAX.077-572-5301




© 1997 株式会社 第一技研

株式会社 竹仁興産
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.0564-4231 FAX.0564-1818

湖東不動産株式会社
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.0748-45-5210


株式会社 楠甲賀建材店
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.0748-72-2639 FAX.0748-72-2646

株式会社 ワイナースホームサービス株式会社
〒463-0292 愛知県津島市津島1-1-1
TEL.077-518-4245

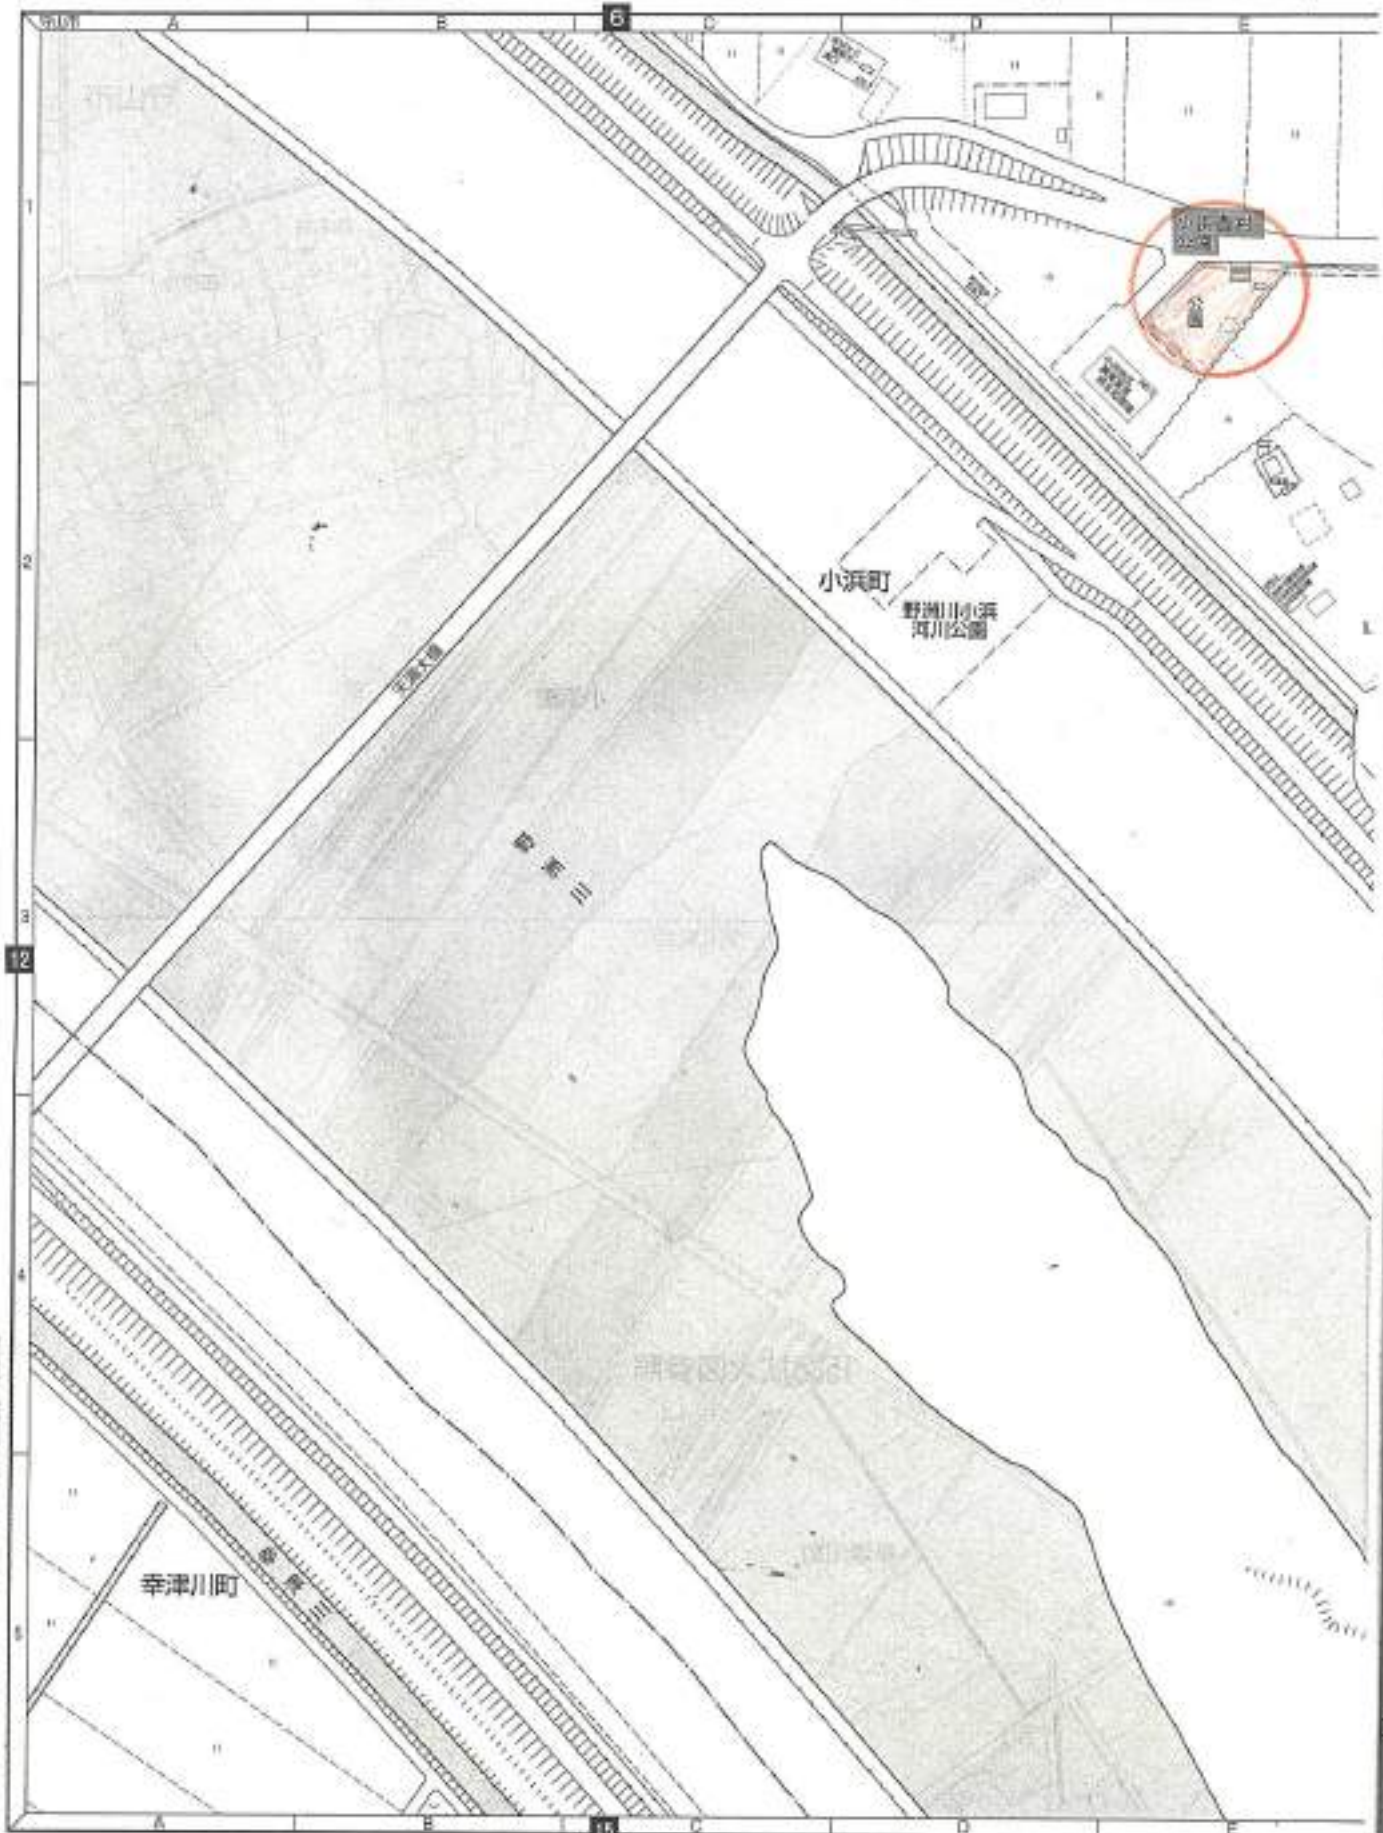



 027-626-1310
あおばアプライザル
 大田区大森3-5-1030
 (TEL) 027-626-1310

027-585-0392
南小山工業
 大田区大森 TEL 027-585-0392


 027-582-0500
東洋ビルホーム株
 大田区大森 TEL 027-582-0500


 027-582-3199
中西建設株式会社
 〒224-0016 中野区南町132番地01
 TEL 027-582-3199 FAX 027-582-3195

	7	8
	9	10
	17	18

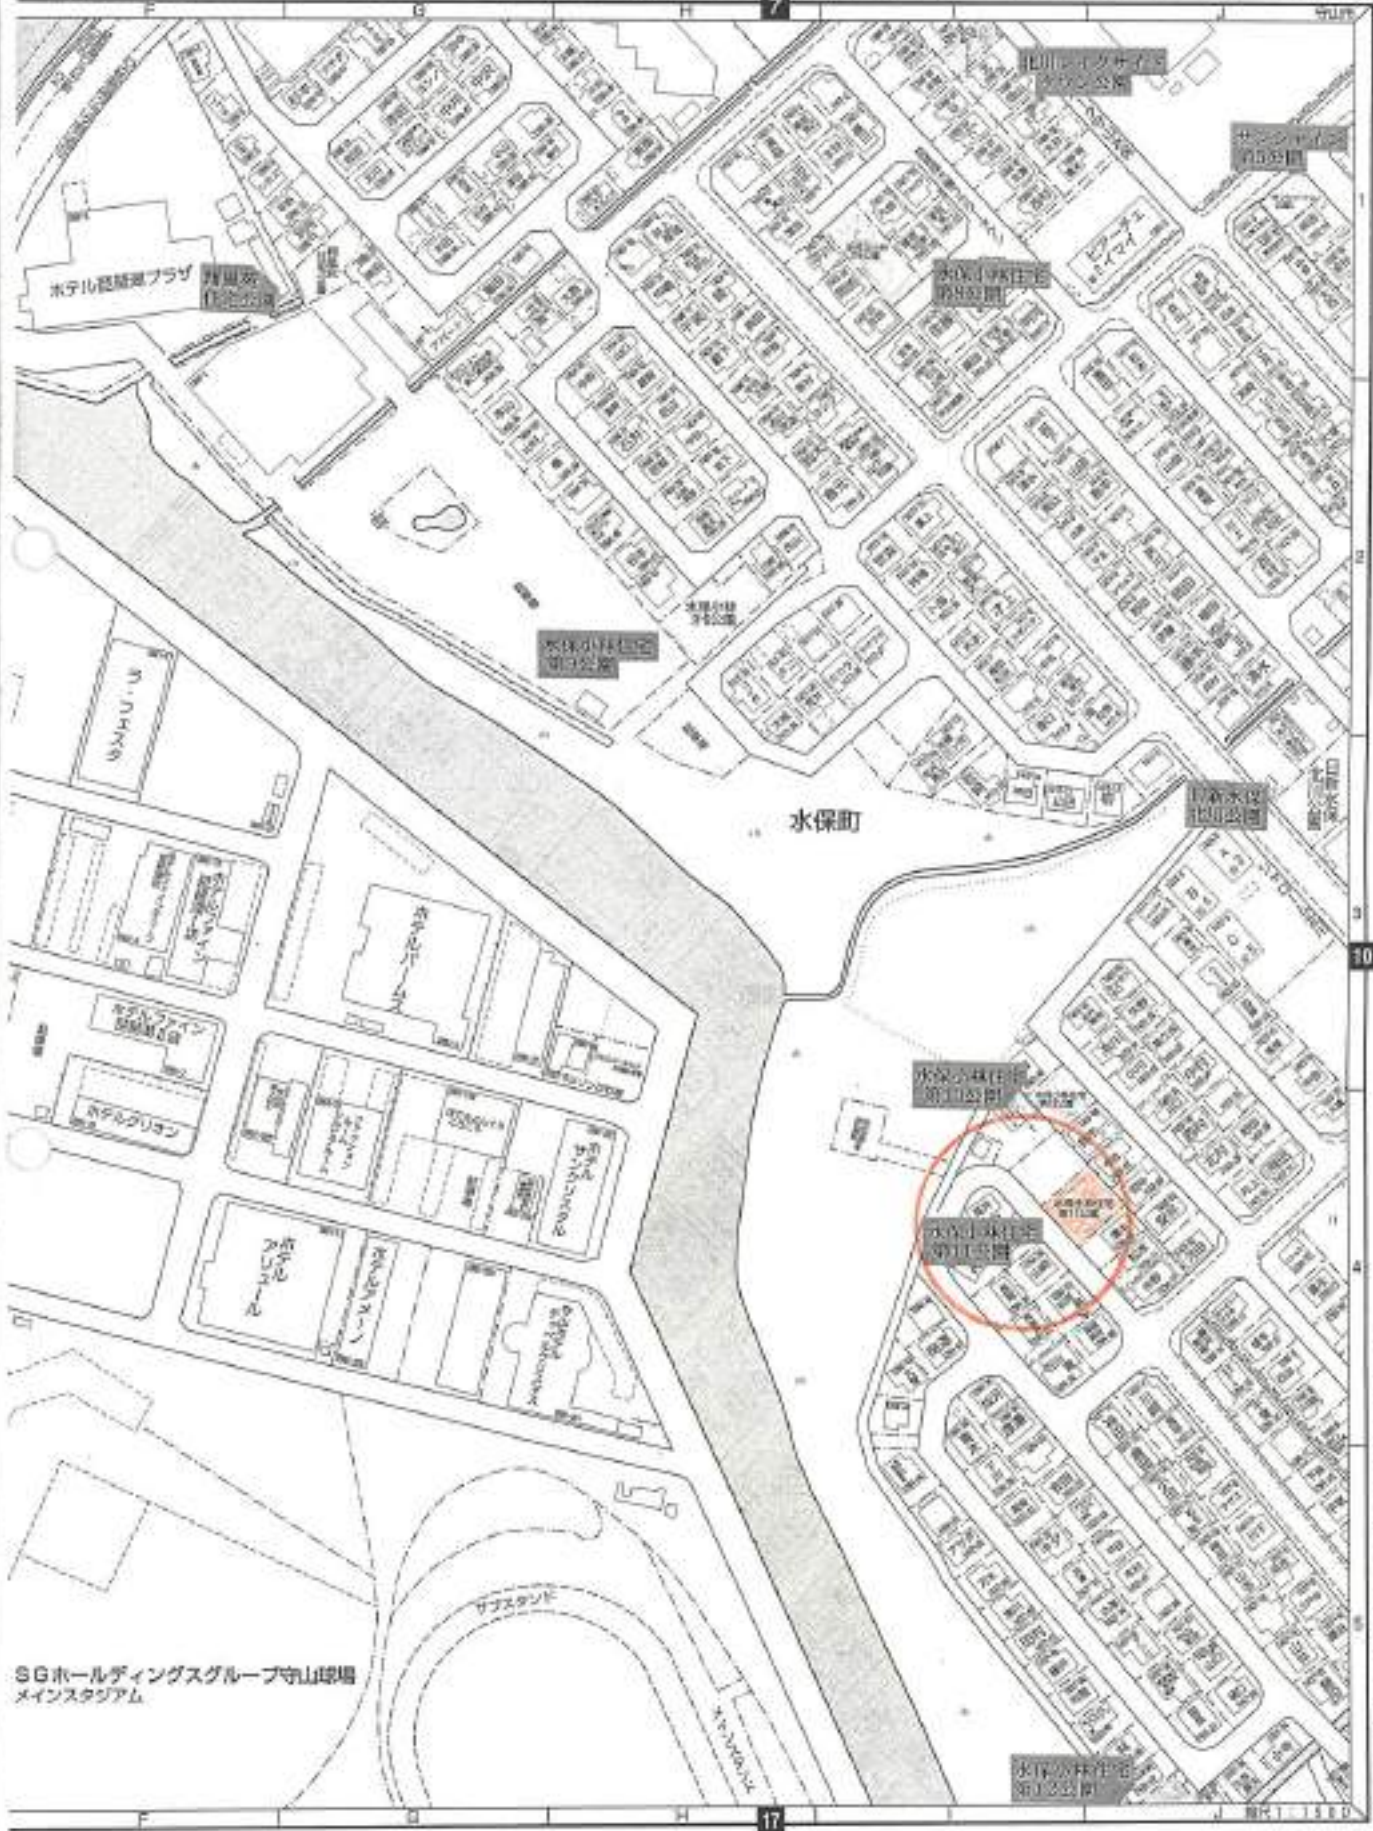

SGホールディングスグループ守山球場
メインスタジアム

横浜店	津島店	南厚木店	大田店	八日市店	水口店	野原店	守山店	津島店	南厚木店	津島店	石山店	大津店	南厚木店	アパマンショップ
024-5111	024-7688	024-27-6566	024-31-2225	024-25-1233	024-65-6611	0271-516-0333	0271-583-5844	0272-567-6208	0272-996-2555	0272-547-6377	0273-531-0531	0273-521-6588	0273-574-3434	アパマンショップ ネットプライス


あおばアプライザル
TEL: 077-526-1310

有 小山工業
TEL: 077-583-0392

東洋ビルホーム株式会社
TEL: 582-0500 FAX: 582-8810

中西建設株式会社
TEL: 077-582-3189 FAX: 077-582-0700


62	63	64
69	70	71
78	79	80

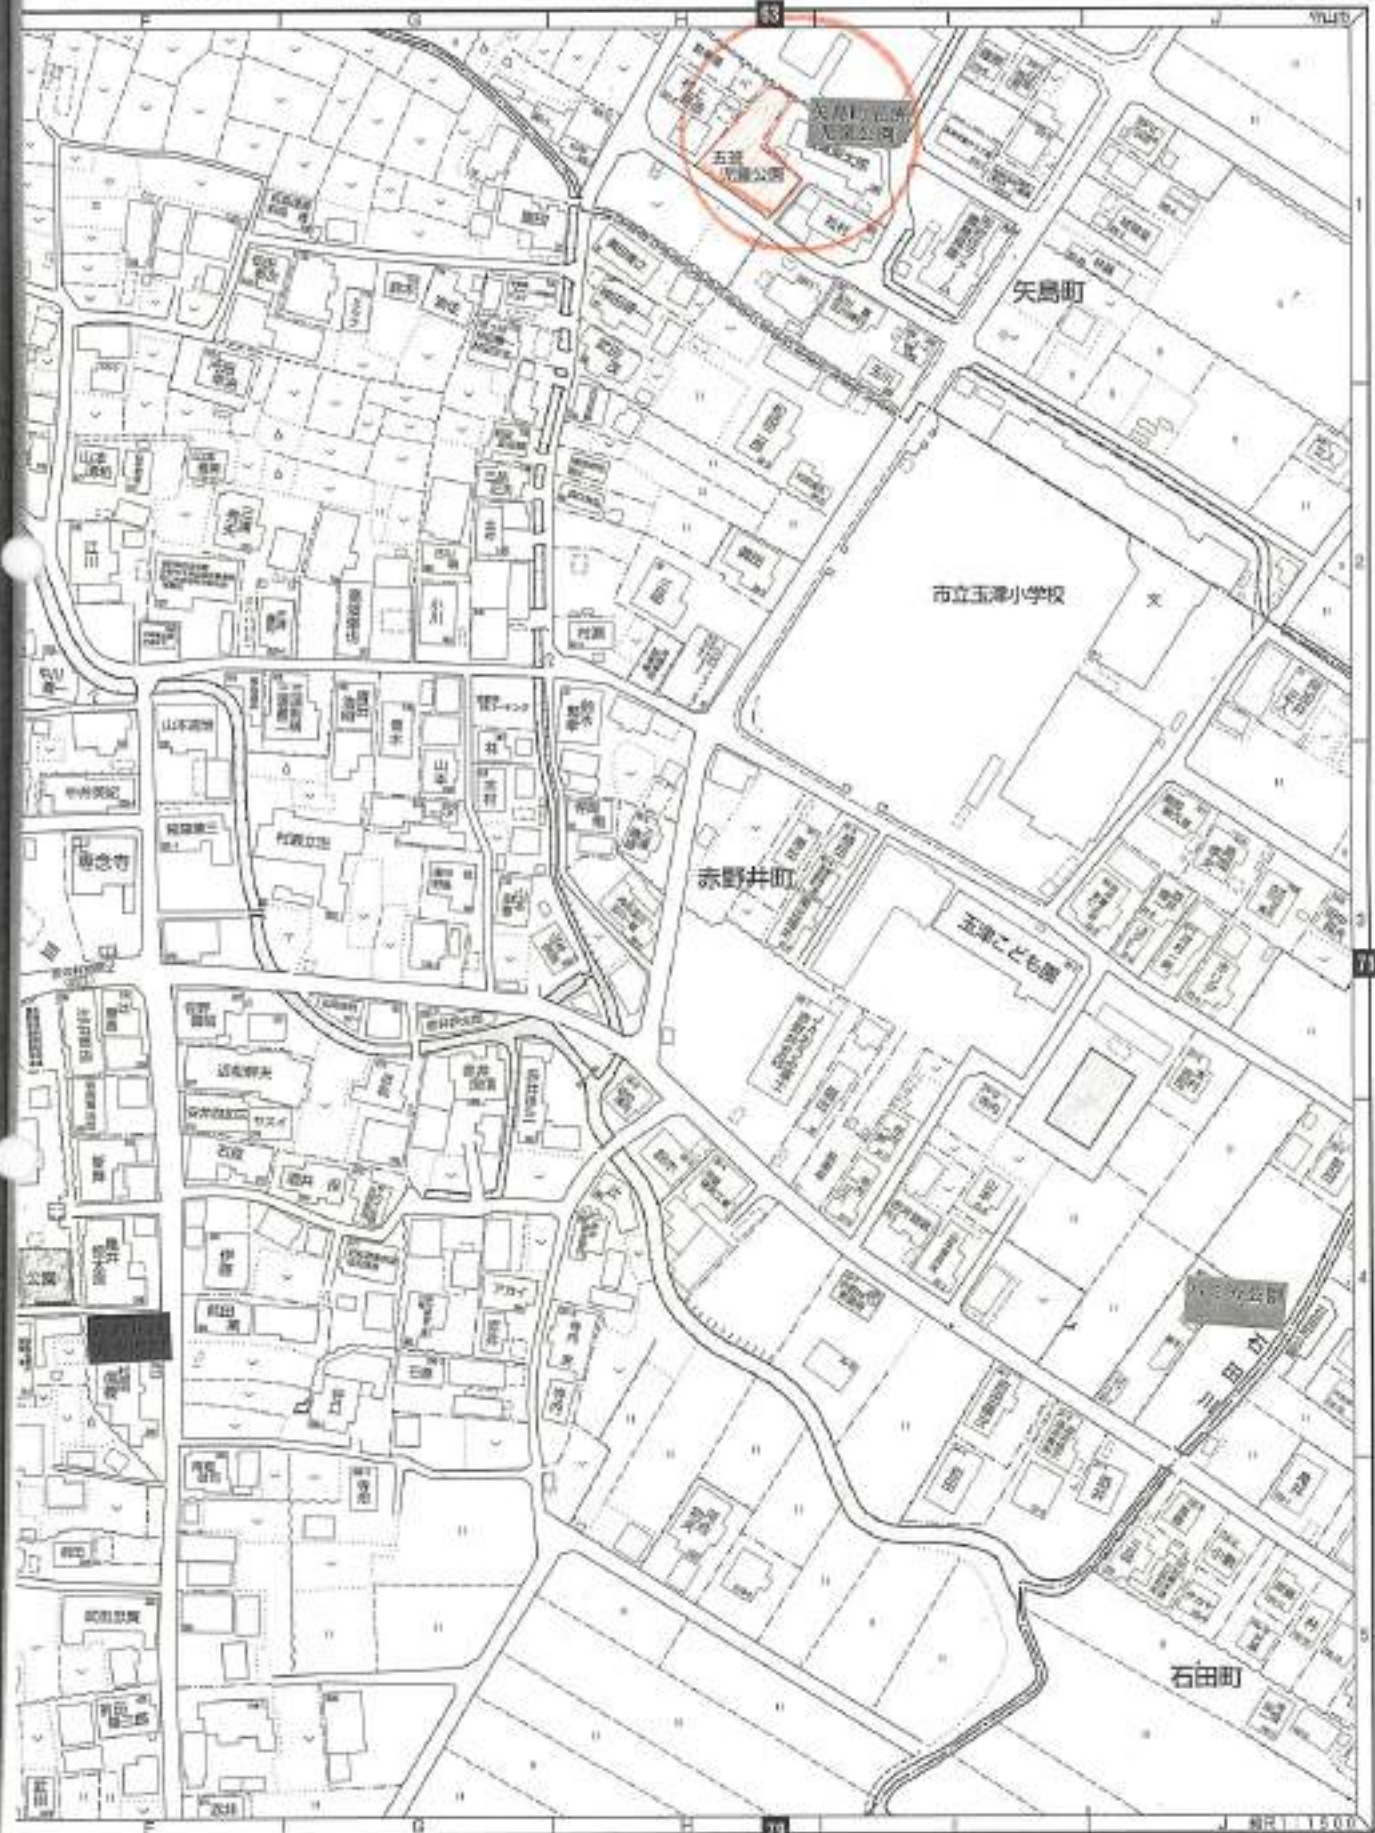


区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別	区別
64-5111	26-7688	27-8566	31-2225	25-1233	65-4611	518-0333	583-5944	567-6200	666-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434	7/1マンショップ			





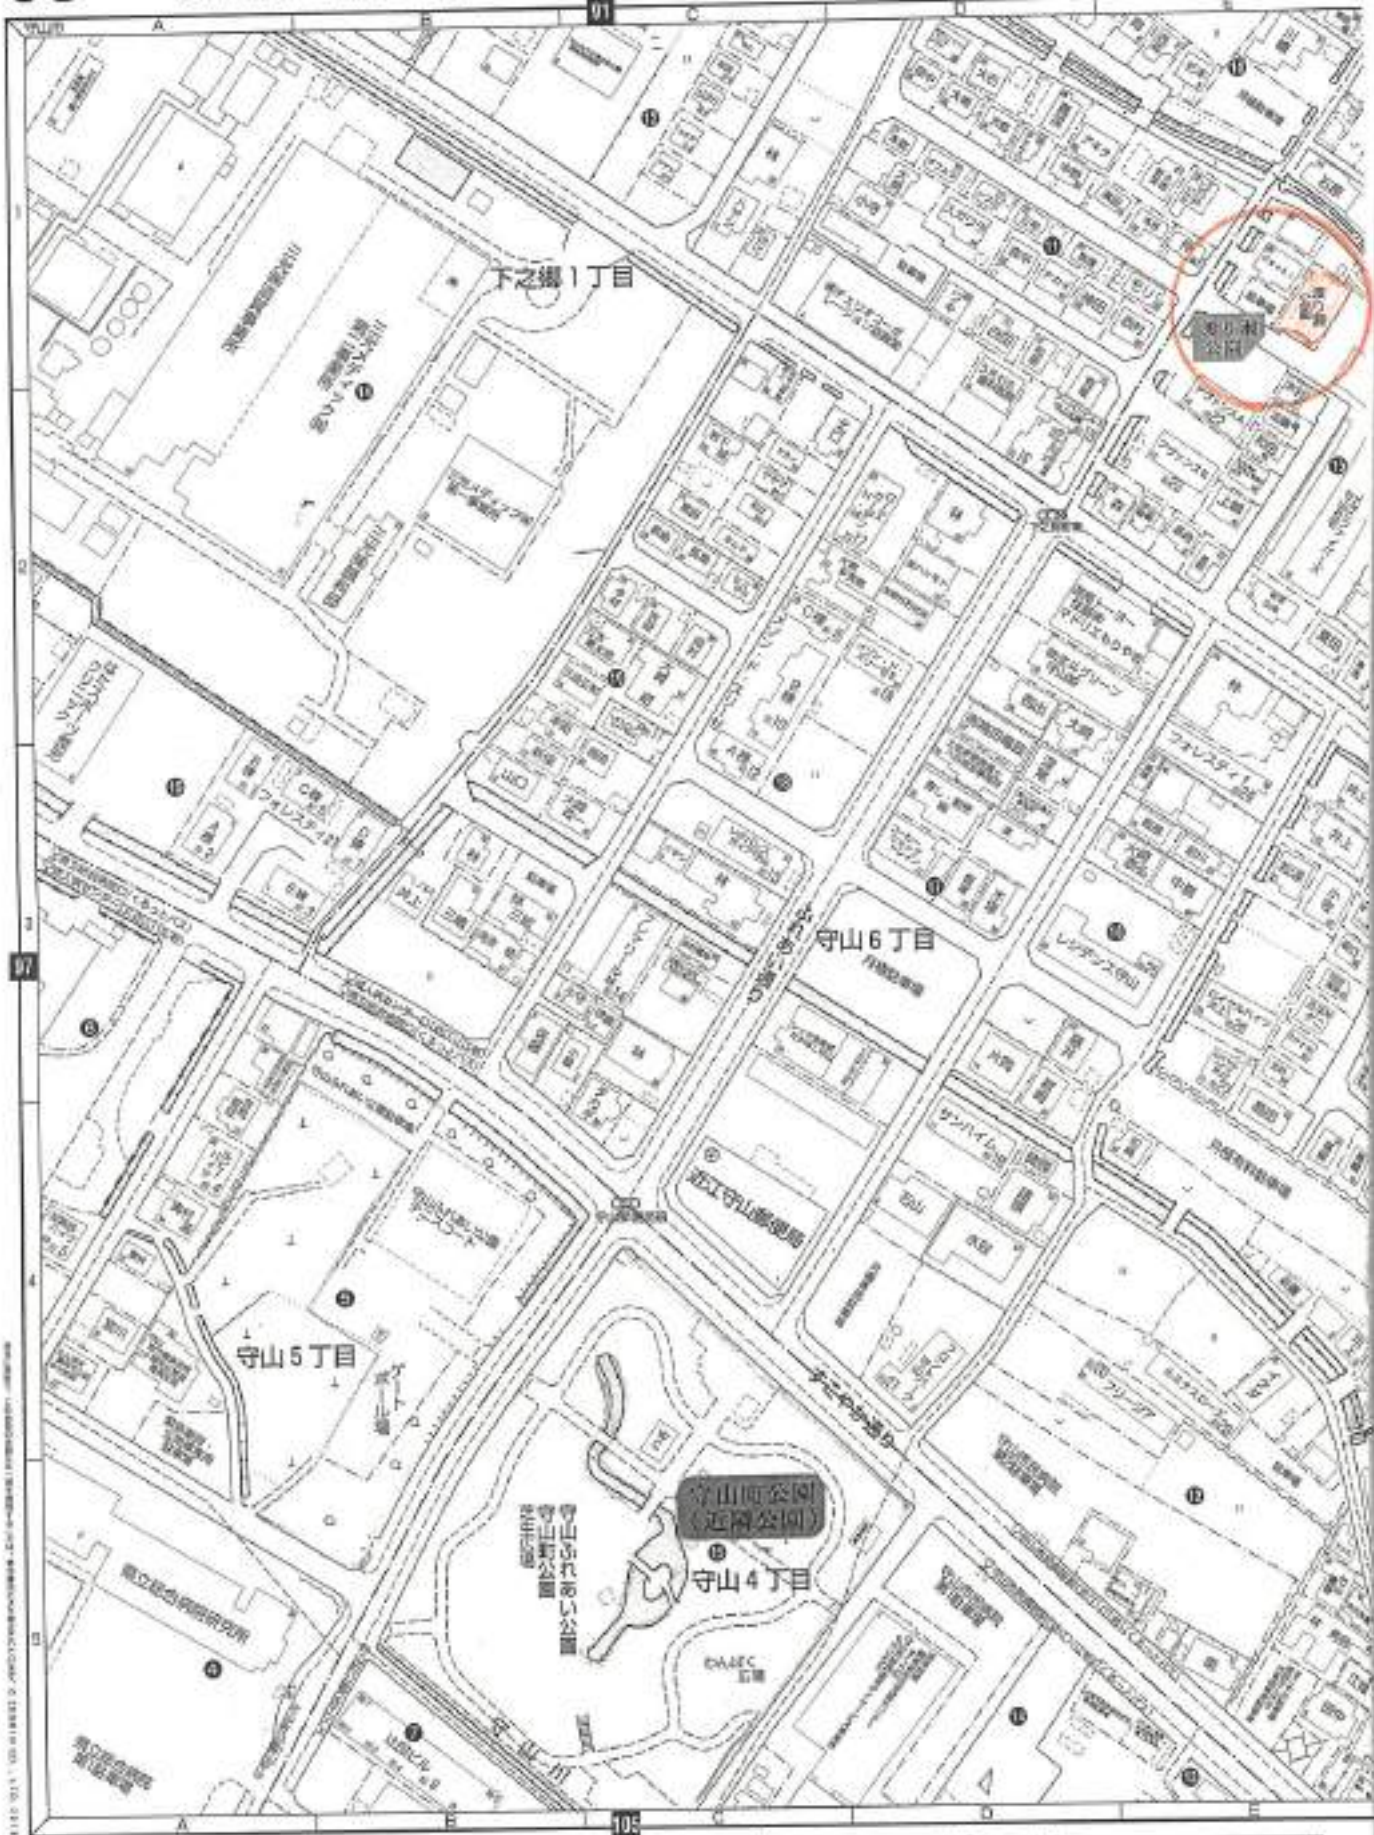

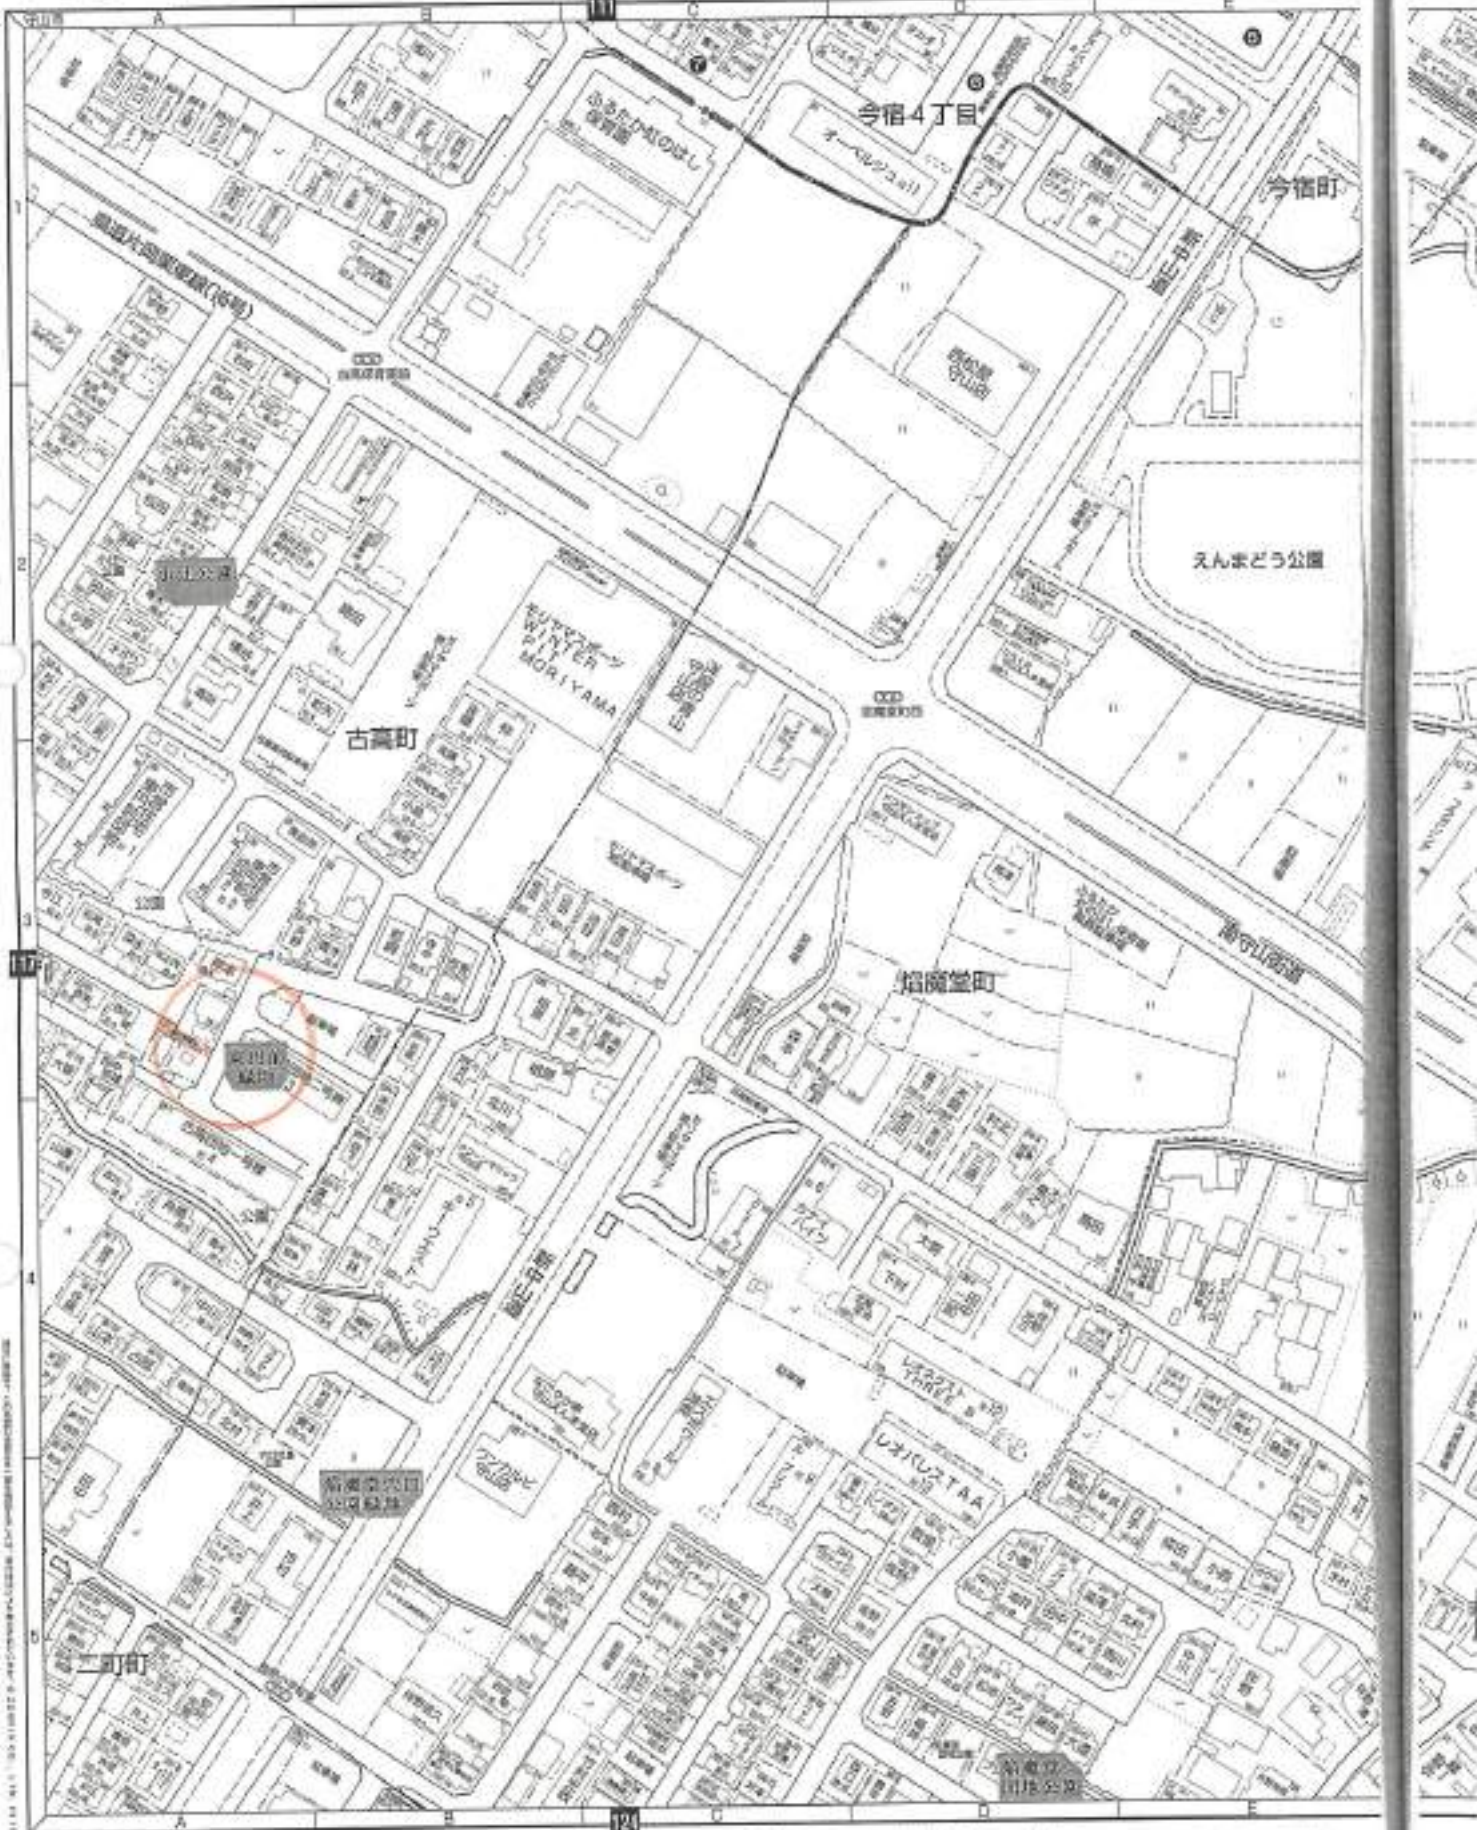




北九州 福岡県
あおばアレイザル
 〒815-0042 福岡県
 TEL 1077-595-1310

福岡県 北九州
有 小山工業
 〒815-0009 福岡県
 TEL 077-583-0392

福岡県 北九州
東洋ビルホーム株式会社
 〒815-0019 福岡県
 TEL 582-0500 FAX 582-8810

福岡県 北九州
中西建設株式会社
 〒815-0019 福岡県
 TEL 077-582-3189 FAX 077-582-0783

112	113	114
115	116	117
118	119	120

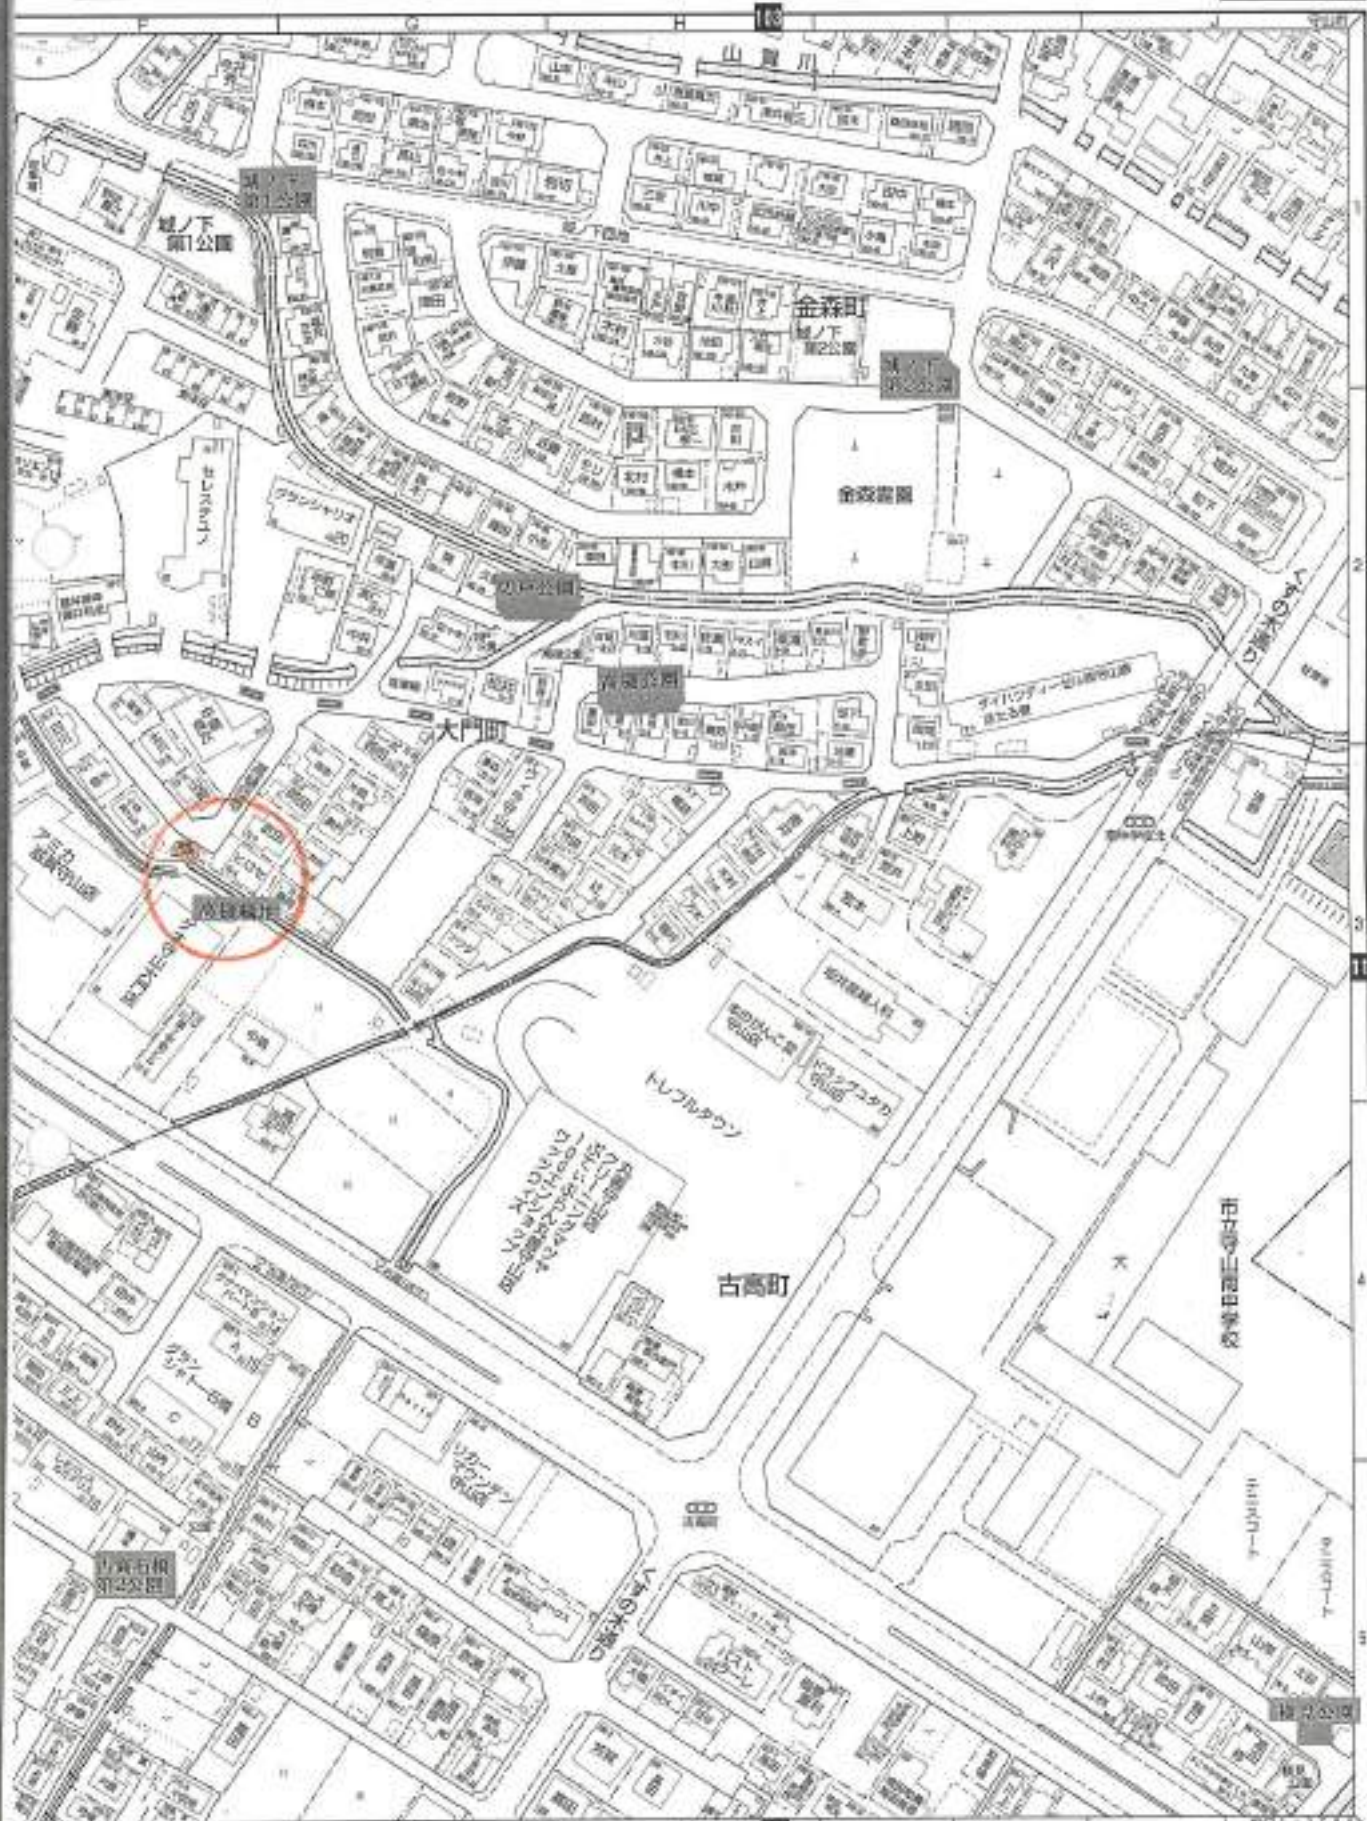

長浜店	豊津店	豊原店	北門店	八幡店	水口店	物産店	中山店	豊原店	豊原店	瀬田店	石山店	大津店	豊原店	アパマンショップ
02940	02940	02940	02940	02940	02940	02911	02911	02912	02912	02912	02912	02912	02912	02912
64-5111	26-7698	27-6566	31-2225	25-1233	35-6611	518-0333	583-5944	567-6290	566-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434	02912-574-3434



02-2796 8800
あおばアプライザル
〒980-0002 秋田 1-6-1808
TEL 077-525-1310

0177-583-0392
有 小山工業
〒980-0002 秋田 1-6-1808
TEL 077-583-0392

0177-582-6810
東洋ビルホーム株式会社
〒980-0002 秋田 1-6-1808
TEL 582-0500 FAX 582-6810

077-583-0189
中西建設株式会社
〒980-0002 秋田 1-6-1808
TEL 077-583-0189 FAX 077-582-0783

49	50	51
56	57	58
64	65	66



秋田県	雄勝町	東津軽郡	北津軽郡	八戸市	水口町	野田町	守山町	津軽町	青森市	五戸町	大津町	秋田県	アバマンショップ
01740	01748	01745	01740	01748	01743	01771	01771	01771	01771	01771	01771	01771	01771
64-5111	26-7888	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	516-0333	583-5844	587-6200	586-2555	547-6377	531-0531	521-6588	574-3434


あおばアプライザル
TEL 077-525-1310

有 小 山 工 業
TEL 077-585-0392

東洋ビルホーム
TEL 582-0600 FAX 582-6810

GEON 中西建設株式会社
TEL 077-583-3110 FAX 077-582-0700

93	94	95
108	101	102
114	109	108

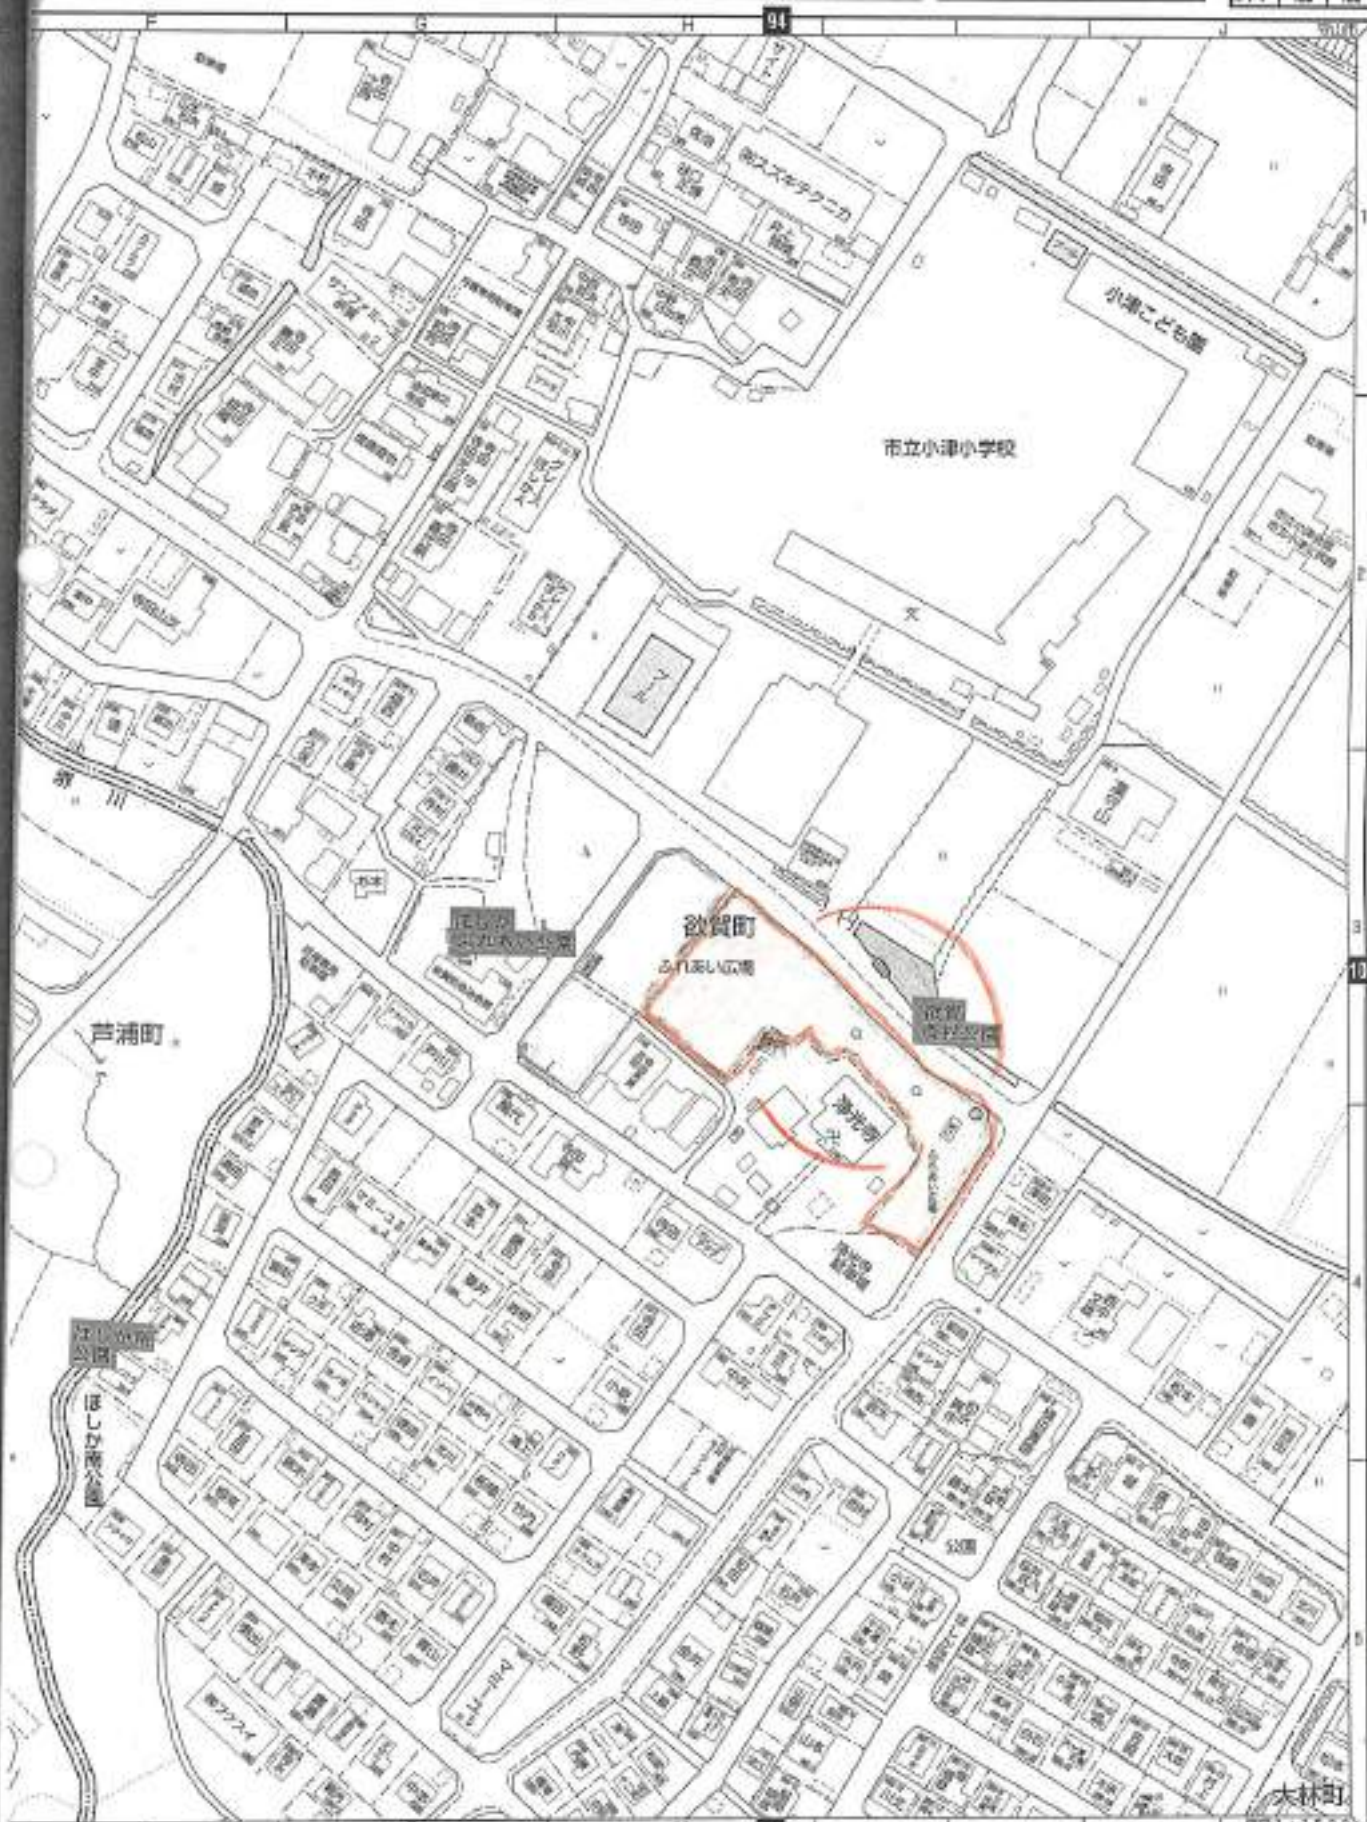


新設店	支店	営業所	出張所	八日町店	米口店	野原店	守山店	豊田店	佐野店	津島店	石山店	大津店	坂田店
02148	02743	02745	02748	02748	02748	02771	02771	02771	02771	02771	02771	02771	02771
64-5111	26-7688	27-6586	31-2225	25-1233	65-6611	518-0333	583-5944	567-6200	585-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434

アマンショップ
マネージャー


 株式会社 あおばアレイザル
 AOBAAREALIZE 株式会社
 TEL: 077-525-1310


 株式会社 小山工業
 TEL: 077-585-0392


 株式会社 東洋ビルホーム
 TEL: 582-0500 fax: 582-6810



 株式会社 中西建設
 TEL: 077-583-2105 FAX: 077-582-2700

7	8
9	10
17	18



代表店	彦根店	美濃店	北守店	丹波店	水口店	羽前店	守山店	津原店	津原店	津原店	石山店	大津店	彦根店	アパマンショップ
02481	13740	13740	03740	00740	03740	03711	03711	03711	03711	03711	03711	03711	03711	アパマンショップ
64-6111	26-7698	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	518-0333	583-5844	567-6200	596-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434	★エリアセンター

1:1000 2011.05.31現在 地籍図参照 建築士 佐藤 隆雄

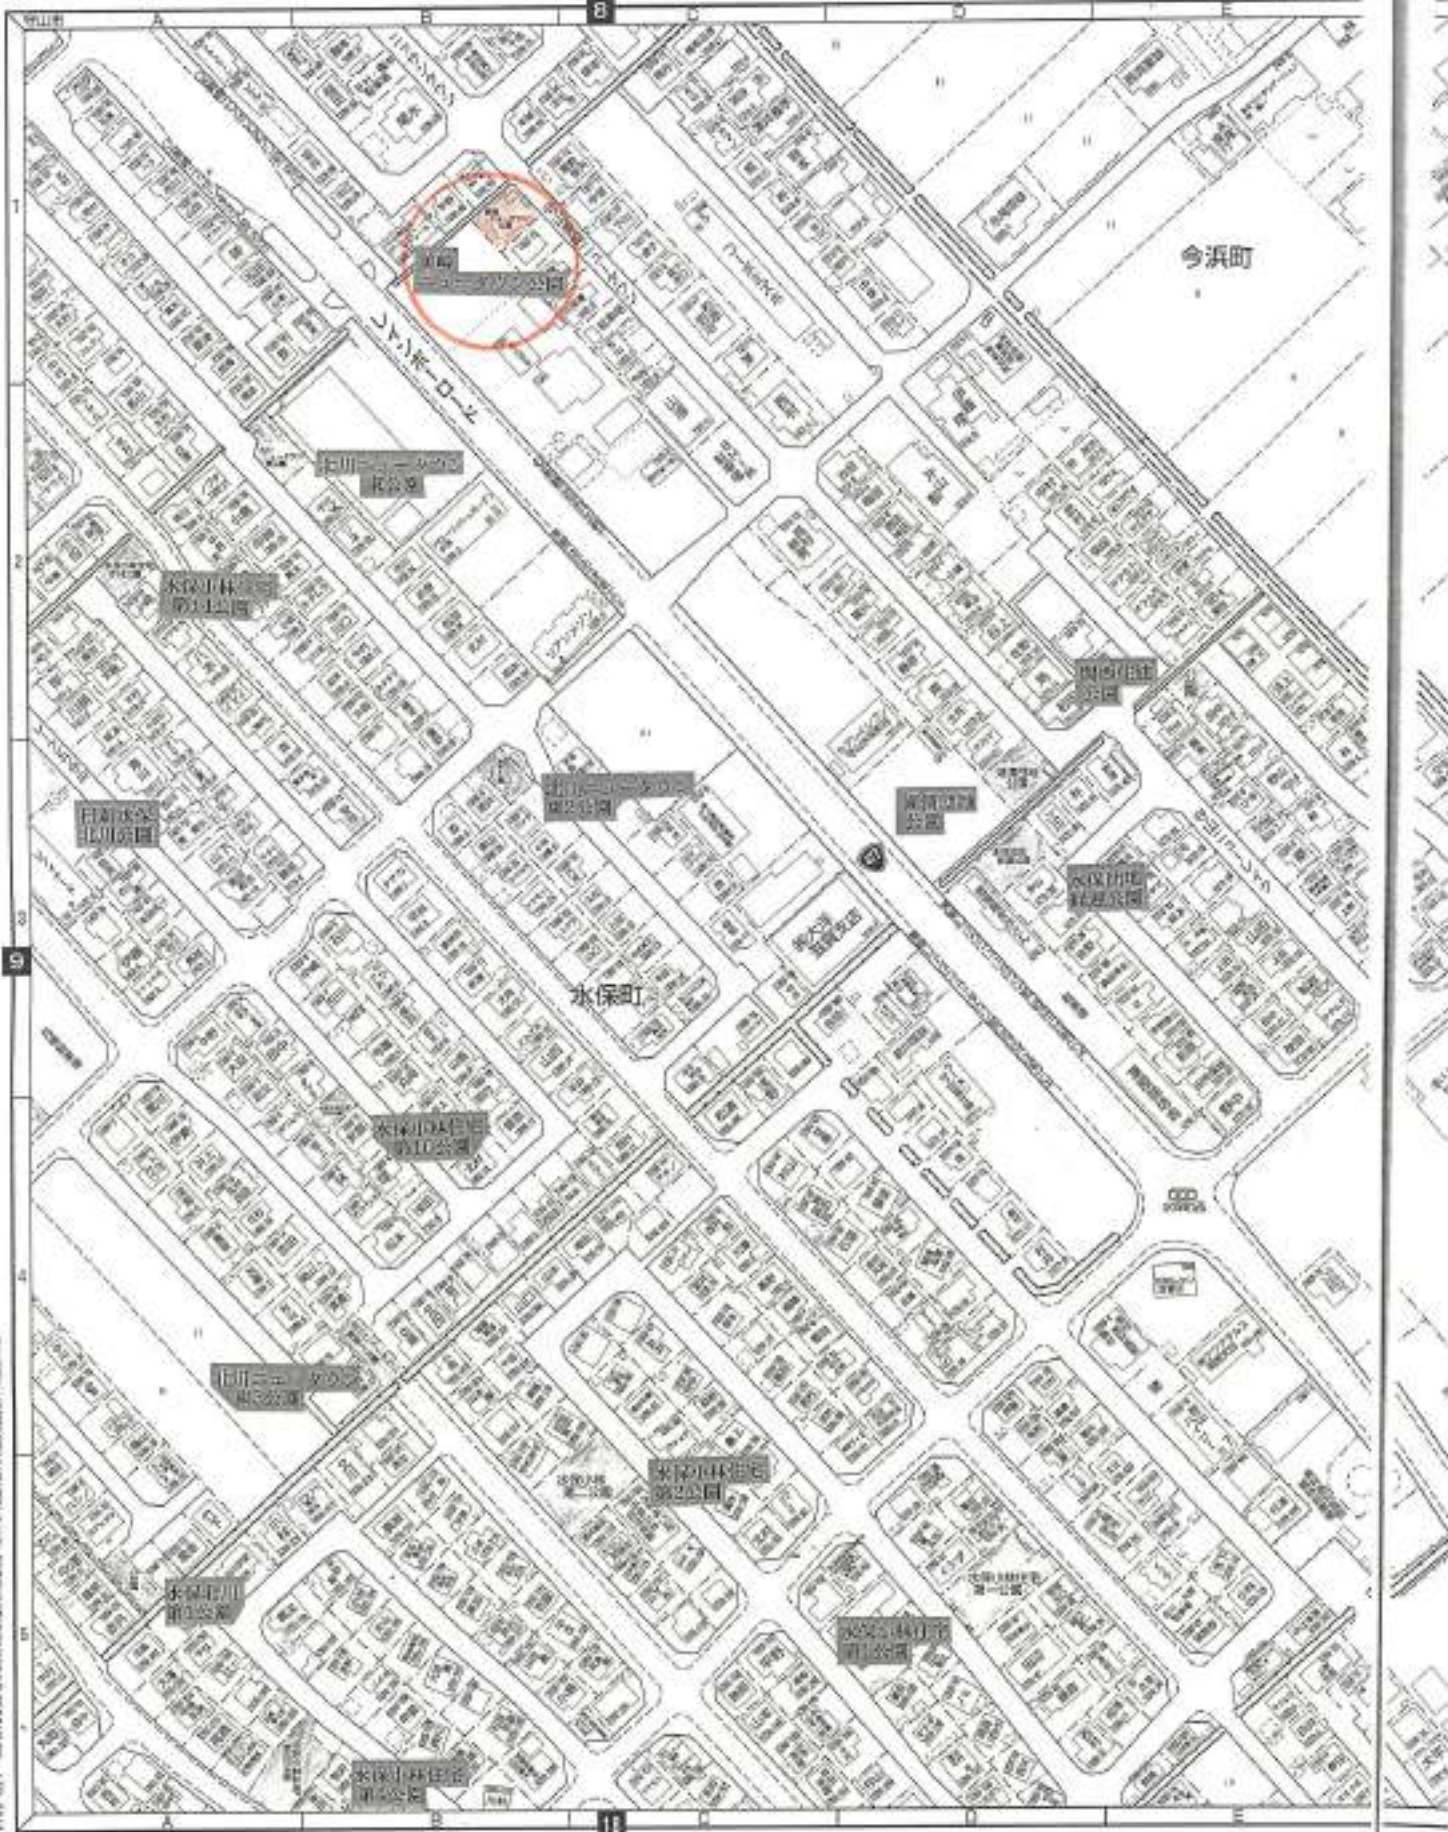



 高松市 住宅開発
あおばアレイザル
 〒430-0002 高松市 1000
 TEL: 077-525-1310

株式会社 小山工業
 TEL: 077-585-0392

東洋ビルホーム株式会社
 TEL: 582-0500 FAX: 582-6810

VEON 中西建設株式会社
 TEL: 077-583-2160 FAX: 077-583-2700

110	117	118
122	123	124
R14	R15	R28

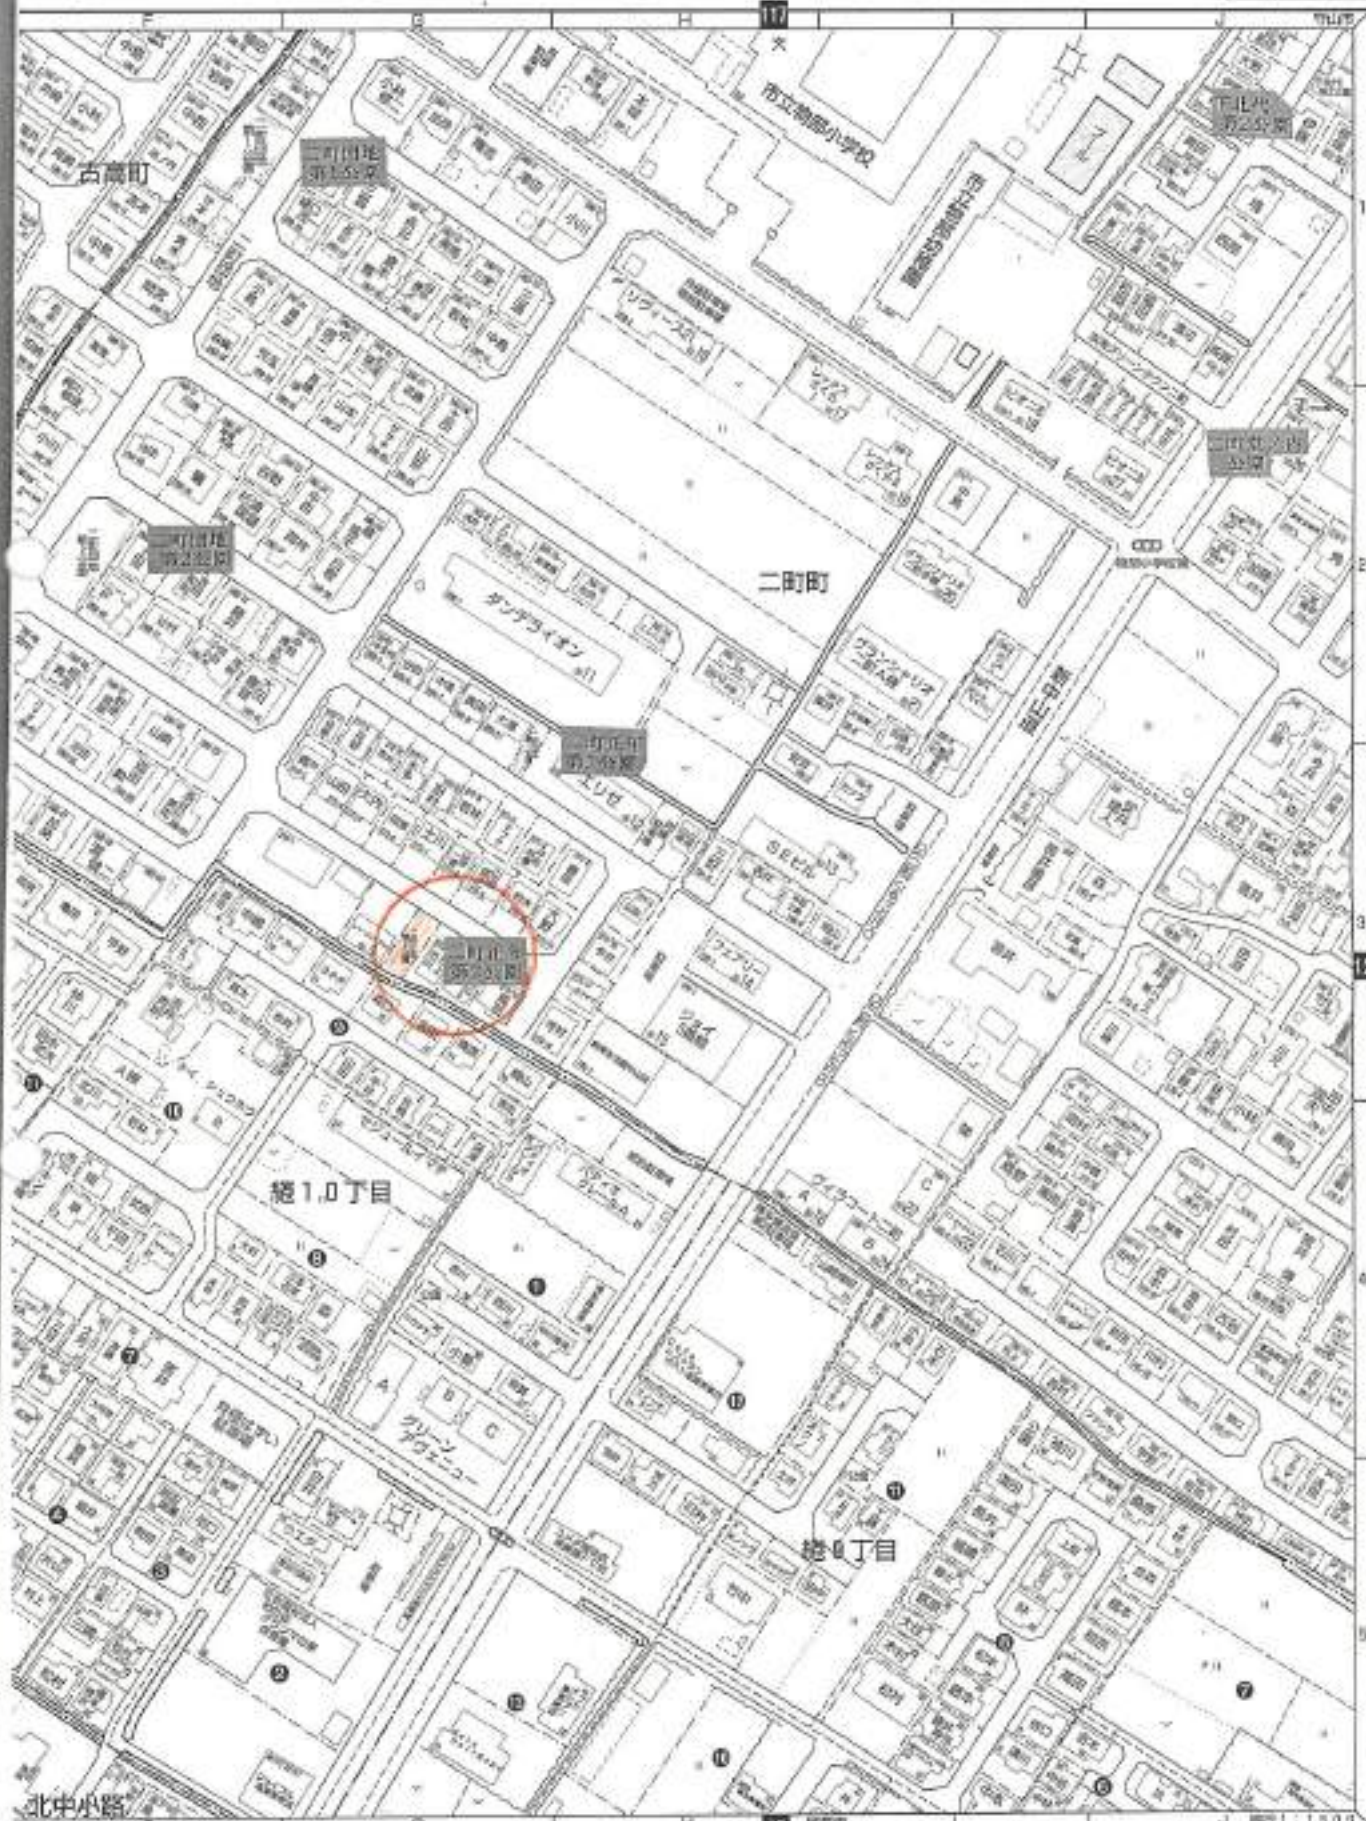


高松市	東津島	西津島	北津島	八日町	水口町	野洲町	守山町	東津島	西津島	徳島市	石山町	大津島	豊田町	パマンショップ
027400	027403	027404	027405	027406	027407	027408	027409	027410	027411	027412	027413	027414	027415	027416
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6811	518-0333	583-5844	567-6200	566-2555	547-6377	531-0531	521-8598	574-3434	パマンショップ 高松市支店





 建設情報 印刷付券
あおばアプレイザル
〒107-7225 東京都港区南青山1-10-10
 TEL: 03-77-529-1310


 〒107-7225 東京都港区南青山1-10-10
有 小 山 工 業
TEL: 03-77-585-0392


 〒107-7225 東京都港区南青山1-10-10
東洋ビルホーム株
TEL: 03-592-0500 FAX: 03-592-6810


Geon 中西建設株式会社
〒107-7225 東京都港区南青山1-10-10
 TEL: 03-77-893-9189 FAX: 03-77-893-0783

66	67	68
73	74	75
82	83	84

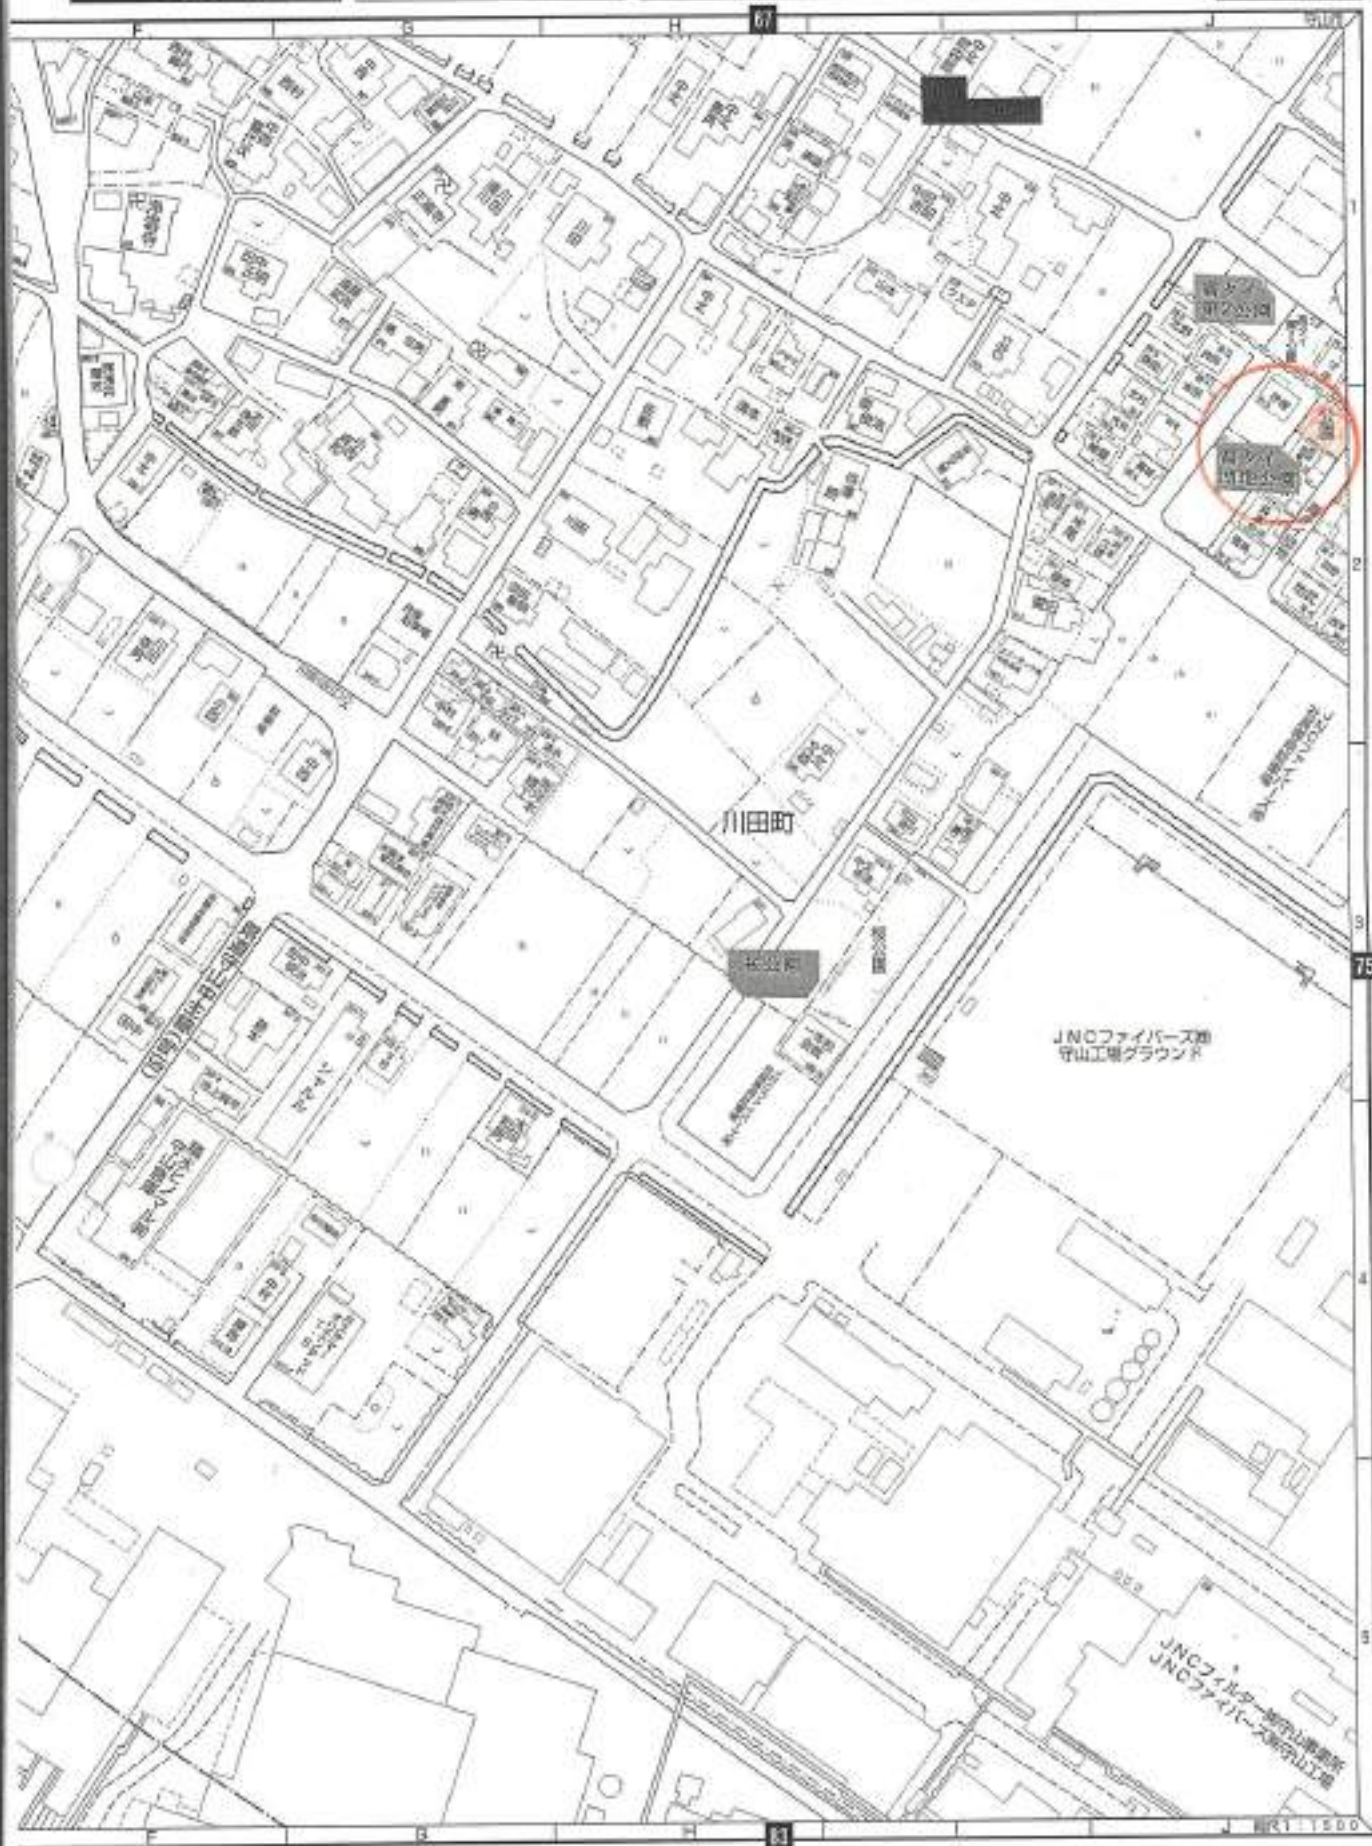

長洲店	西成店	南船場店	北船場店	大船場店	水口店	新船場店	守山店	豊中店	豊中店	豊中店	石山店	大津店	豊中店
03-5111	03-7688	03-7666	03-2225	03-1233	03-6611	03-0333	03-5844	03-5200	03-2555	03-6377	03-0531	03-8688	03-9434


ヤマシタ
建設情報



 安心計画 特別計画
あおばアレイザル
 〒100-0002 東京都千代田区千代田 1-1-1
 (TEL) 077-625-1310

株式会社 小山工業
小山工業
 〒100-0002 東京都千代田区千代田 1-1-1
 TEL: 077-585-0392

株式会社 東洋ビルホーム
東洋ビルホーム
 〒100-0002 東京都千代田区千代田 1-1-1
 tel 582-0500 fax 582-6810

GEON 中西建設株式会社
 〒100-0016 東京都千代田区千代田 1-1-1
 TEL: 077-682-2167 FAX: 077-682-0763

72	73	74
81	82	83
90	91	92

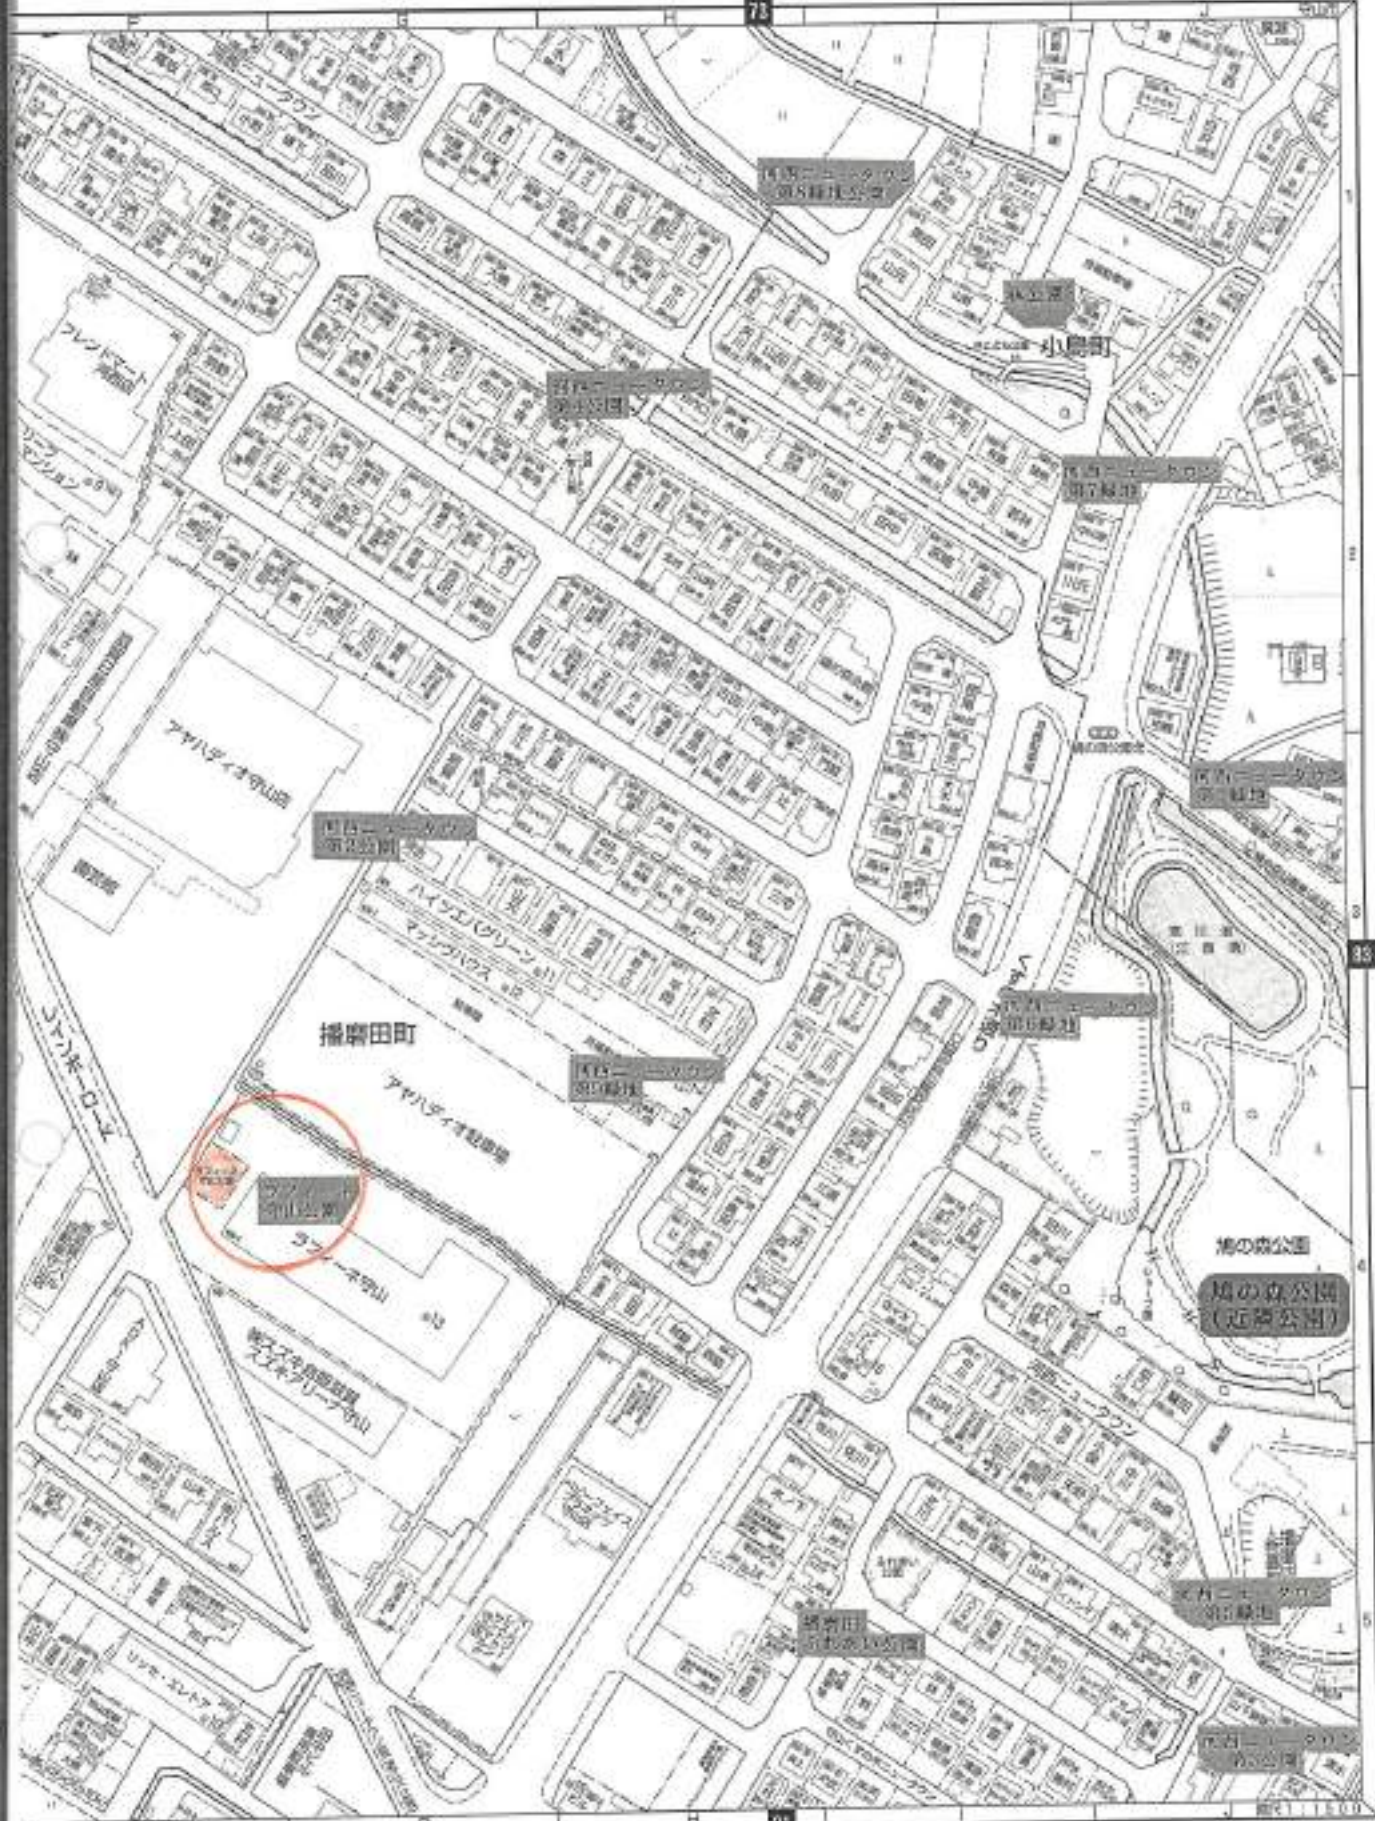

品川区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区	目黒区
03480	03481	03482	03483	03484	03485	03486	03487	03488	03489	03490	03491	03492	03493	03494	03495	03496	03497
64-5111	26-7588	27-6586	31-2225	25-1233	65-6611	516-0333	583-5844	587-6200	566-2555	547-6377	531-6531	521-8588	574-3434				

アパマンショップ
 アパマンショップ



 建設事務 情報サービス
あおばアレイザル
 〒524-0015 富山県富山市130番地101
 TEL 077-565-1310

建設事務 情報サービス
有 小山工業
 〒524-0015 富山県富山市130番地101
 TEL 077-565-0392



 建設事務 情報サービス
東洋ビルホーム株式会社
 〒524-0015 富山県富山市130番地101
 tel 562-0500 fax 562-8810


中西建設株式会社
 〒524-0015 富山県富山市130番地101
 TEL 077-565-3186 FAX 077-565-0783

116	117	118
122	123	124
114	115	128

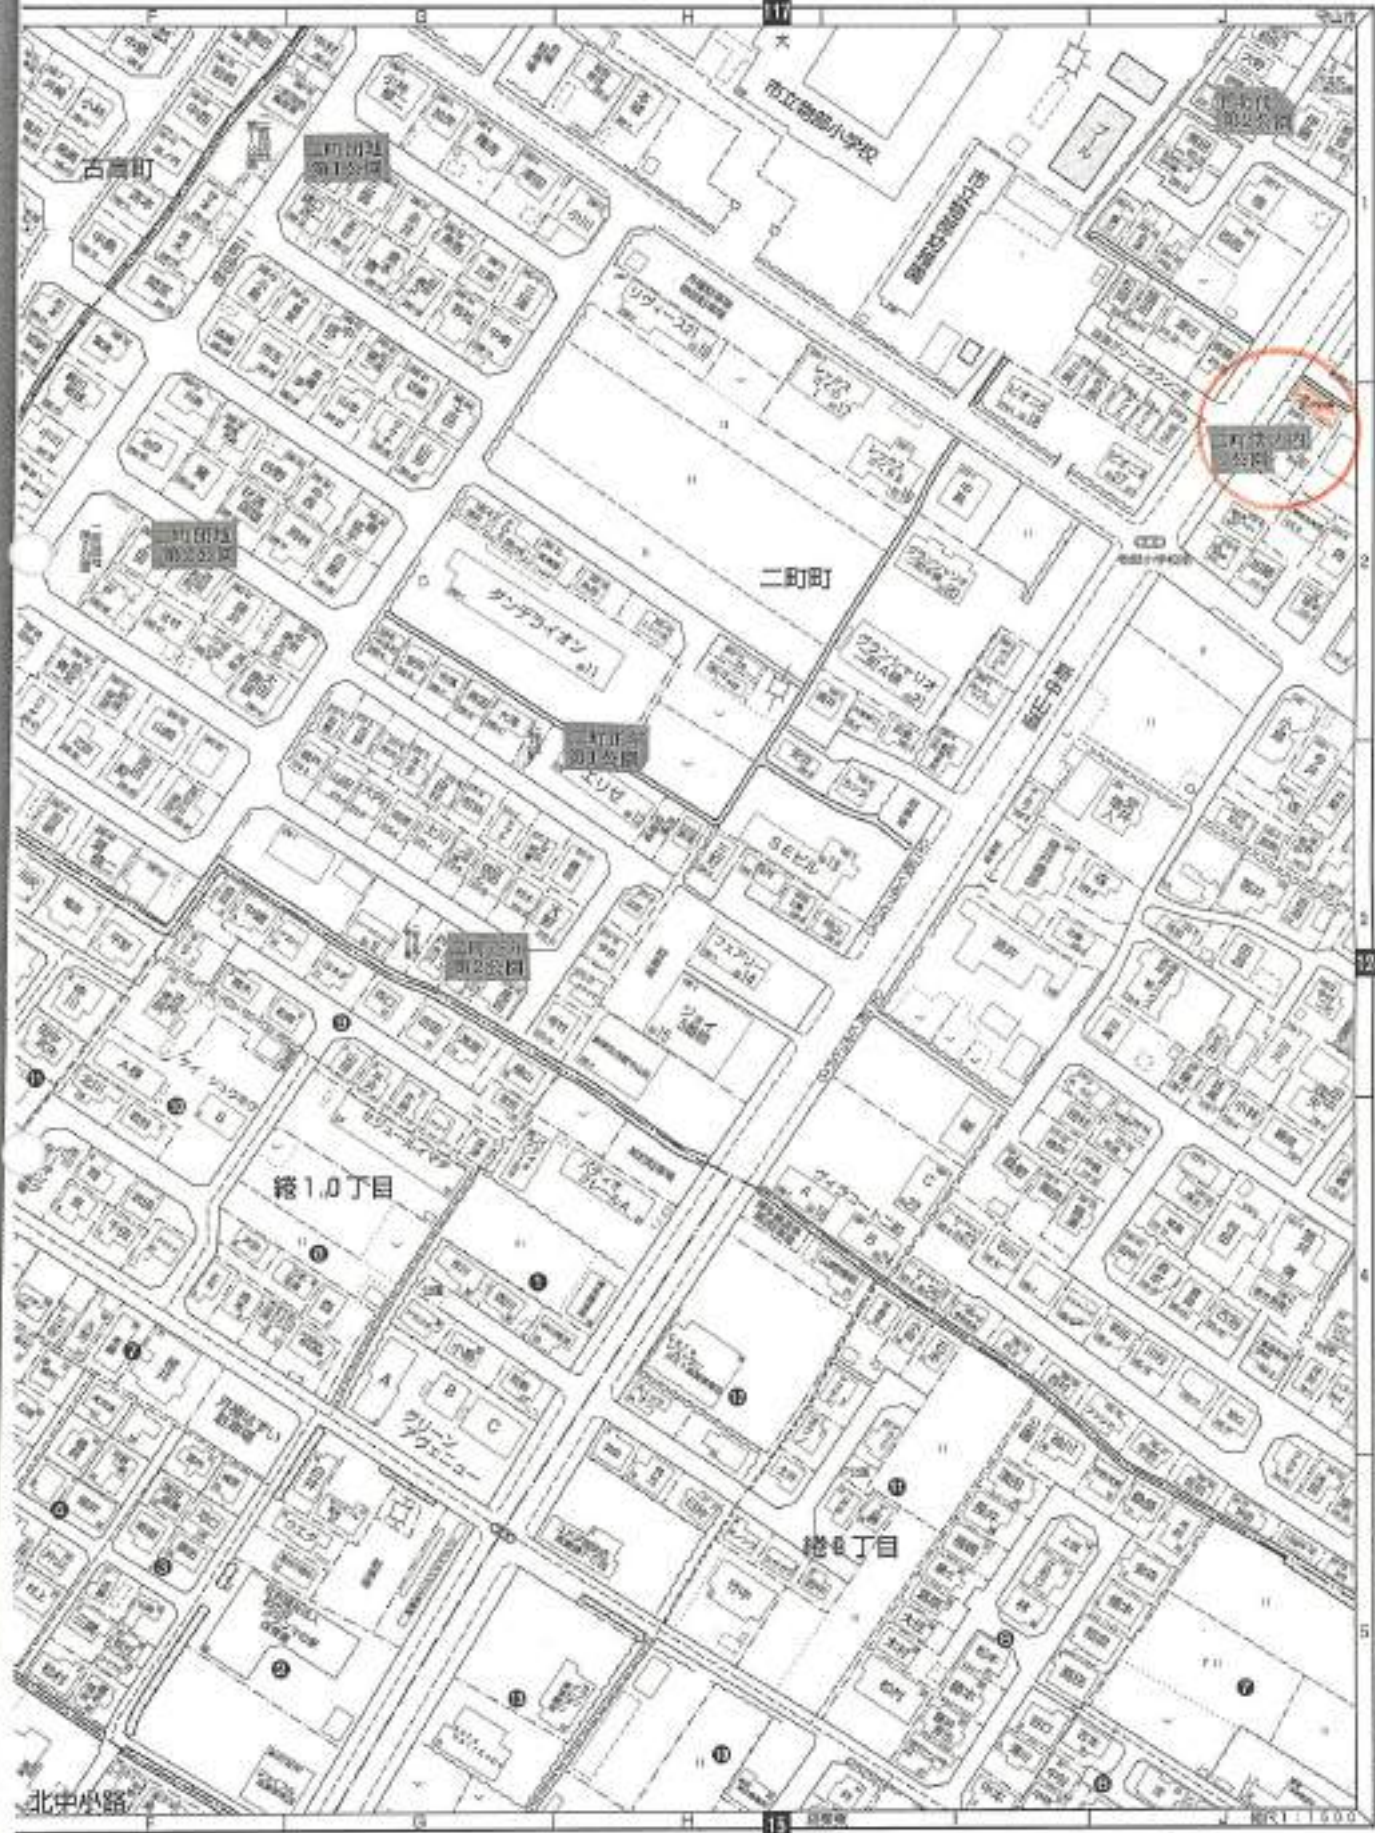

富山支店	金沢支店	石川支店	加賀支店	白川支店	氷見支店	野洲支店	富山支店	魚津支店	津幡支店	石山支店	大津支店	宇奈月支店	アパマンショップ
027486	027483	027482	027481	027480	027479	027478	027477	027476	027475	027474	027473	027472	027471
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6811	598-8333	583-5944	567-6200	565-2555	547-6377	551-8531	521-8598	574-3434

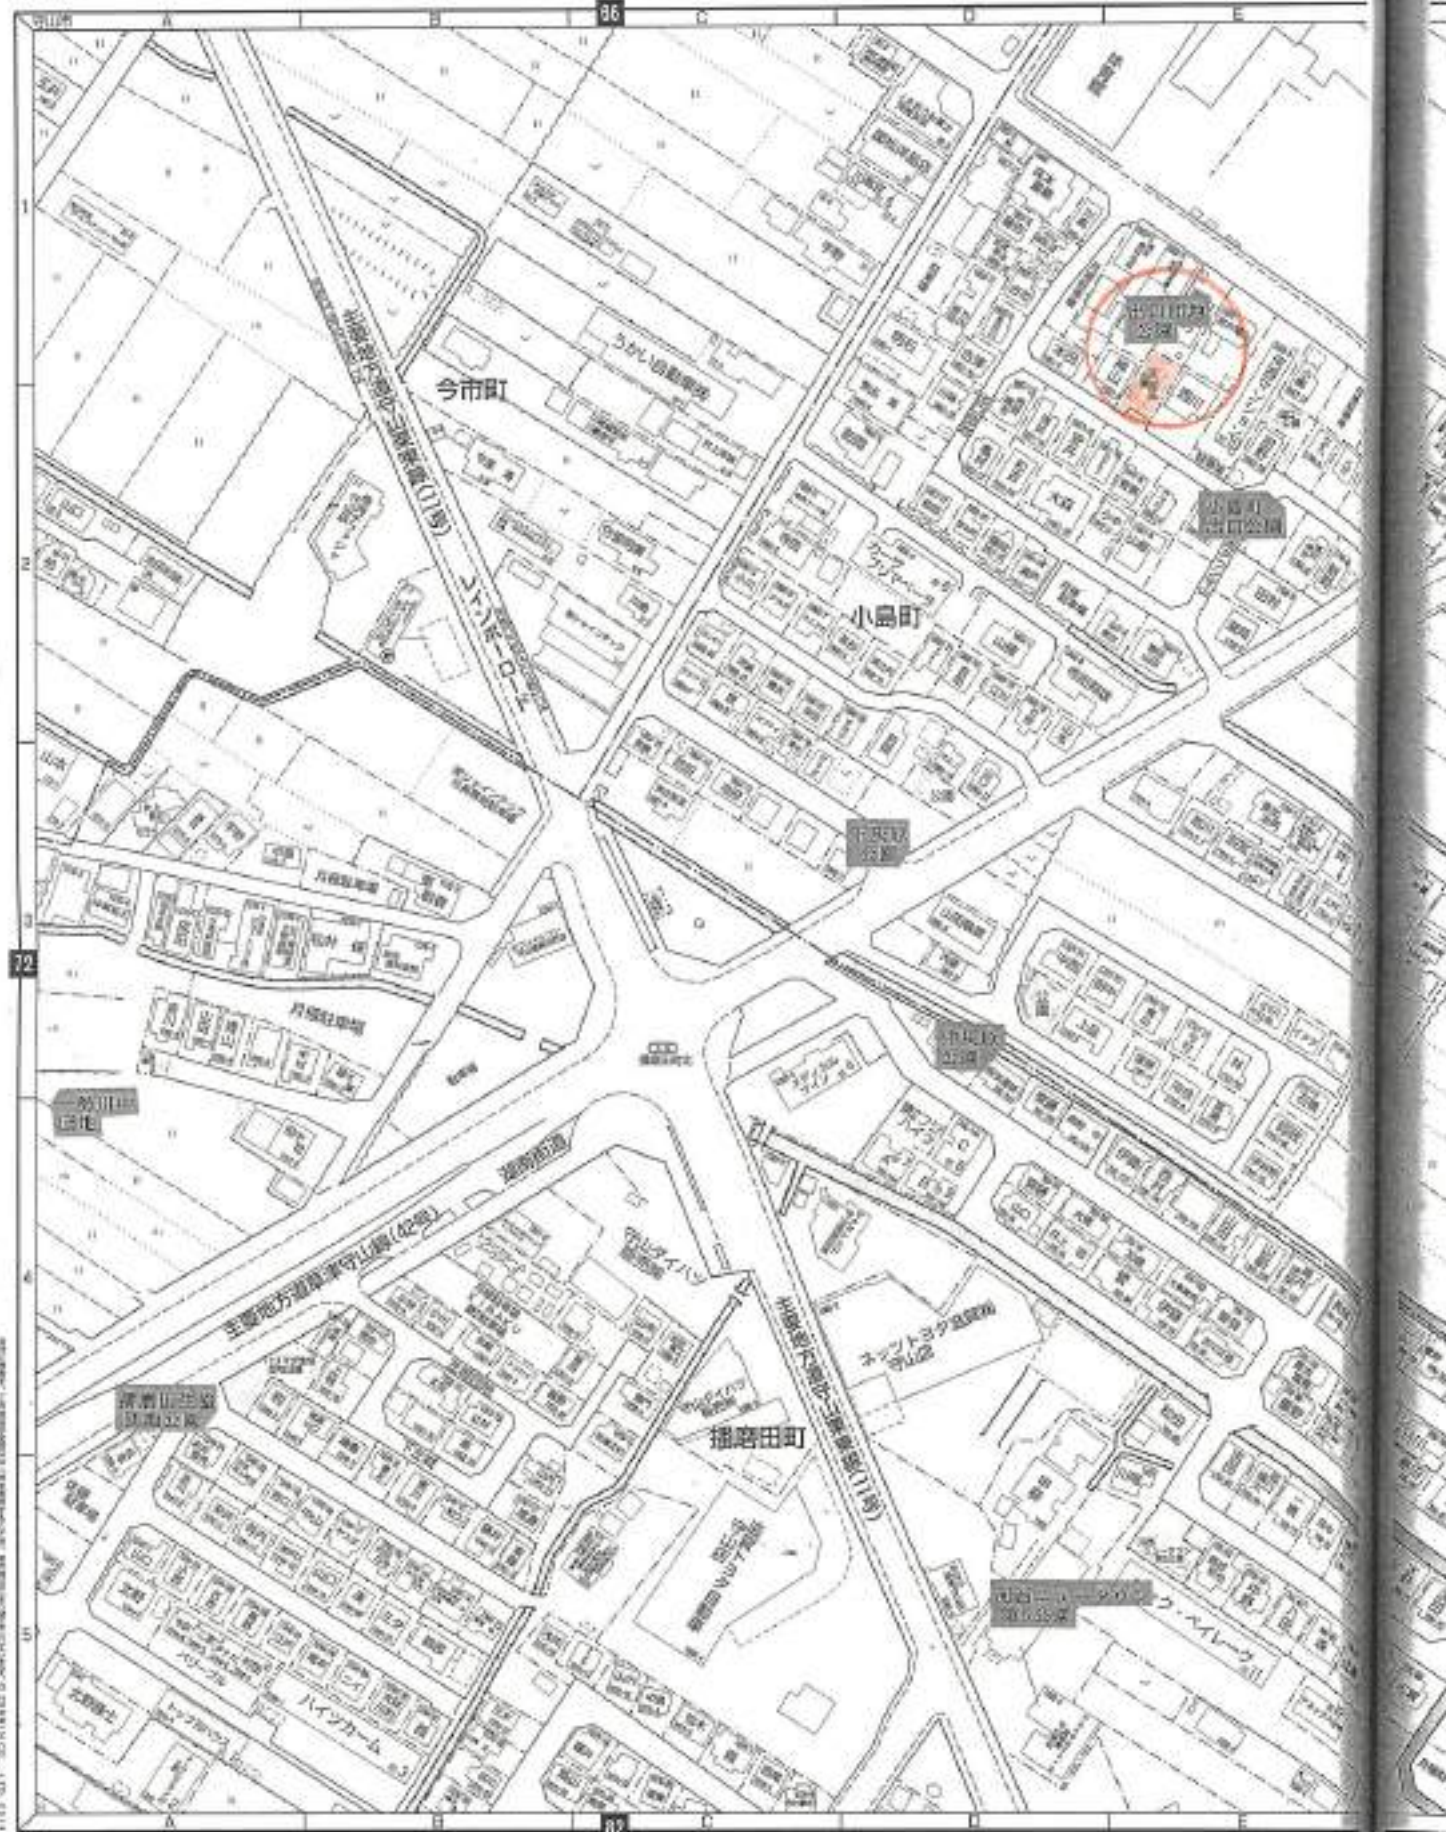



 東北支店 仙台支店
あおはアレイザル
 大宮センタービル 1008
 TEL 077-525-1310


小山工業
 TEL 077-545-0392


東洋ビルホーム
 大宮センタービル7F 1208室
 TEL 582-0500 FAX 582-9810



中西建設株式会社
 大宮センタービル1208号室
 TEL 077-523-3100 FAX 077-522-0732

117	118	119
123	124	125
115	120	123

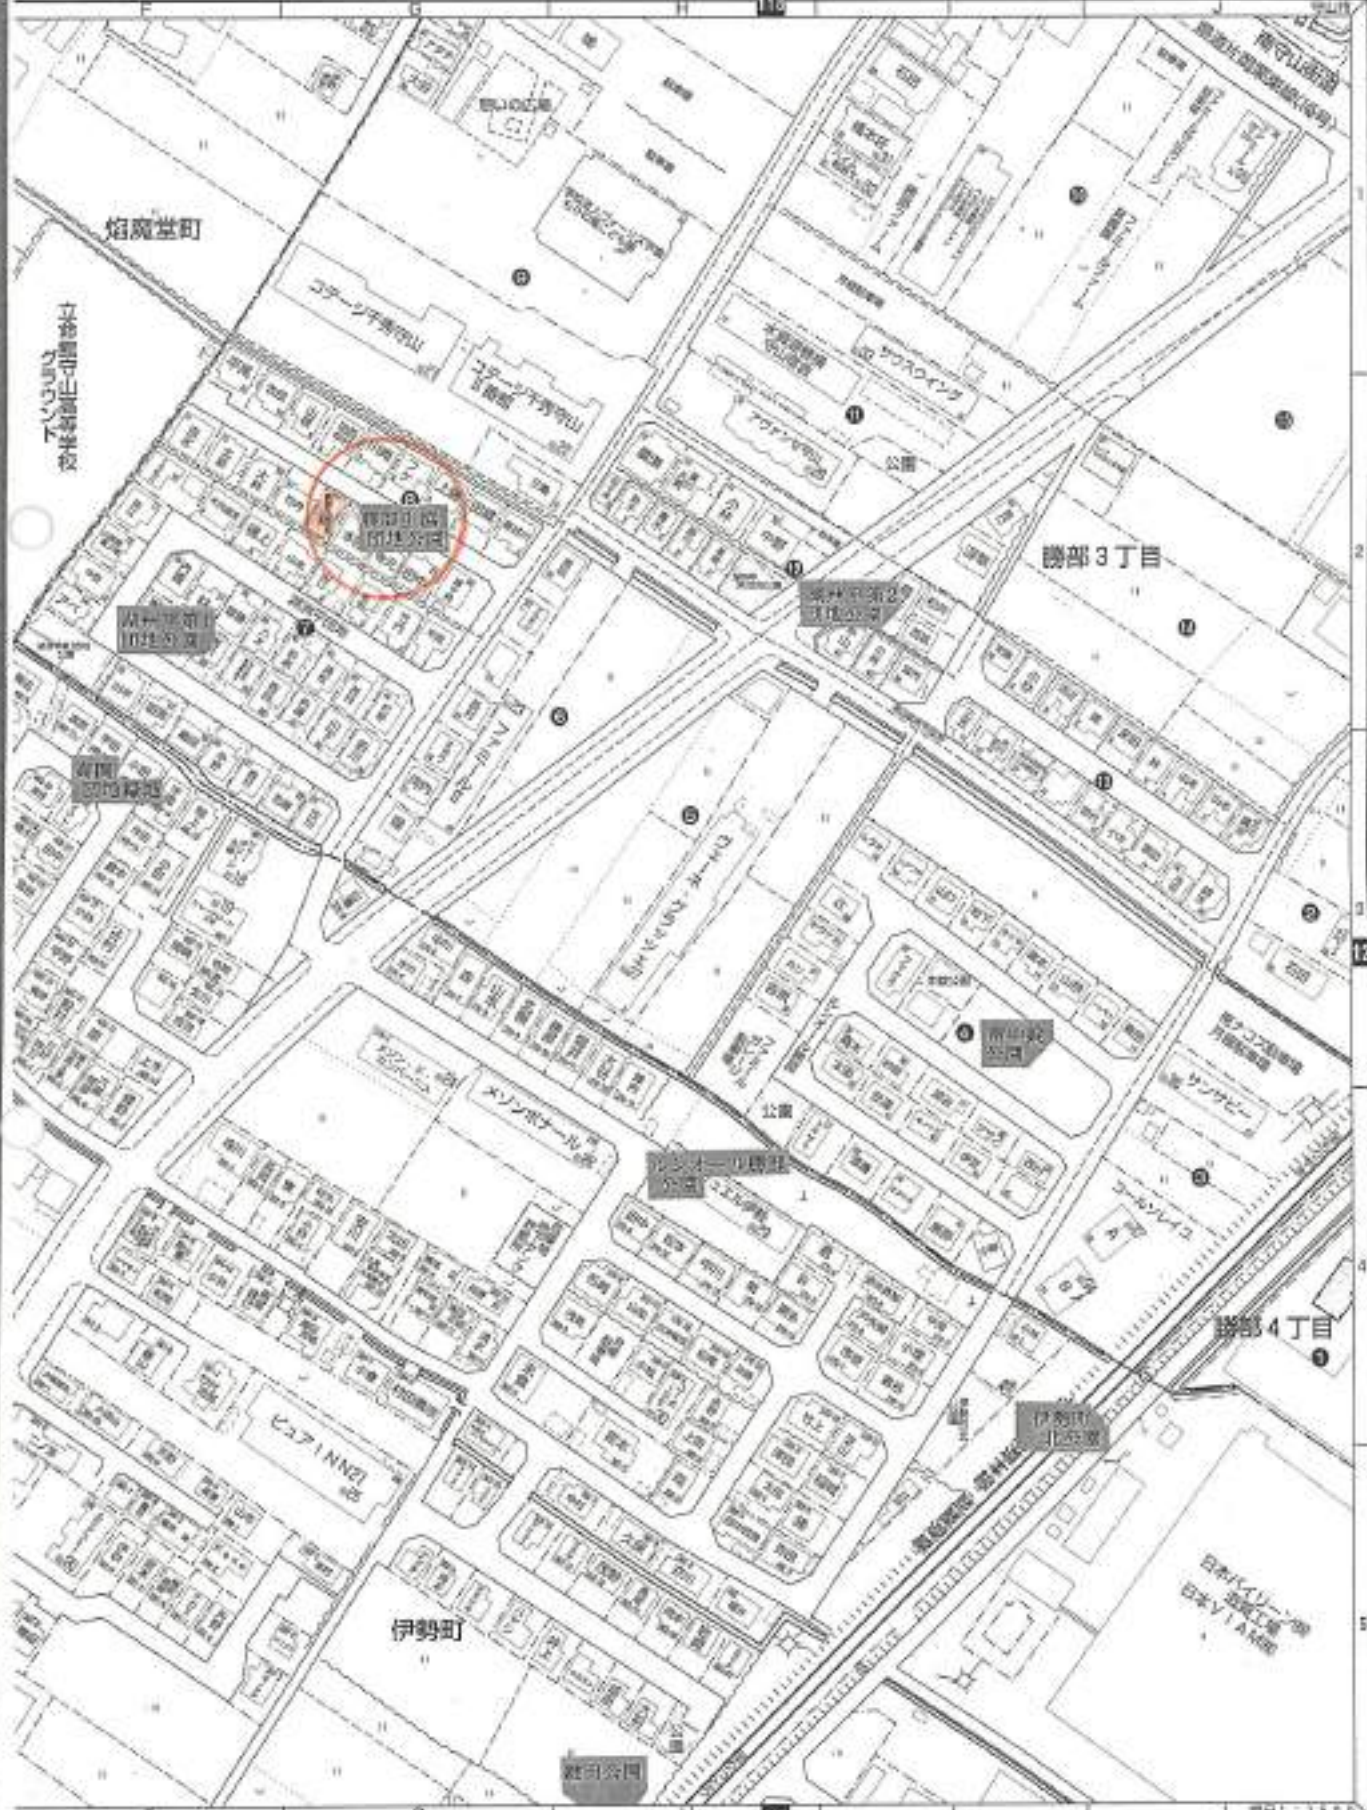

番地区	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地	番地
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	518-8333	583-5944	567-6290	566-2555	547-6377	531-0631	521-8588	574-3434					

アパマンショップ
 REAL ESTATE

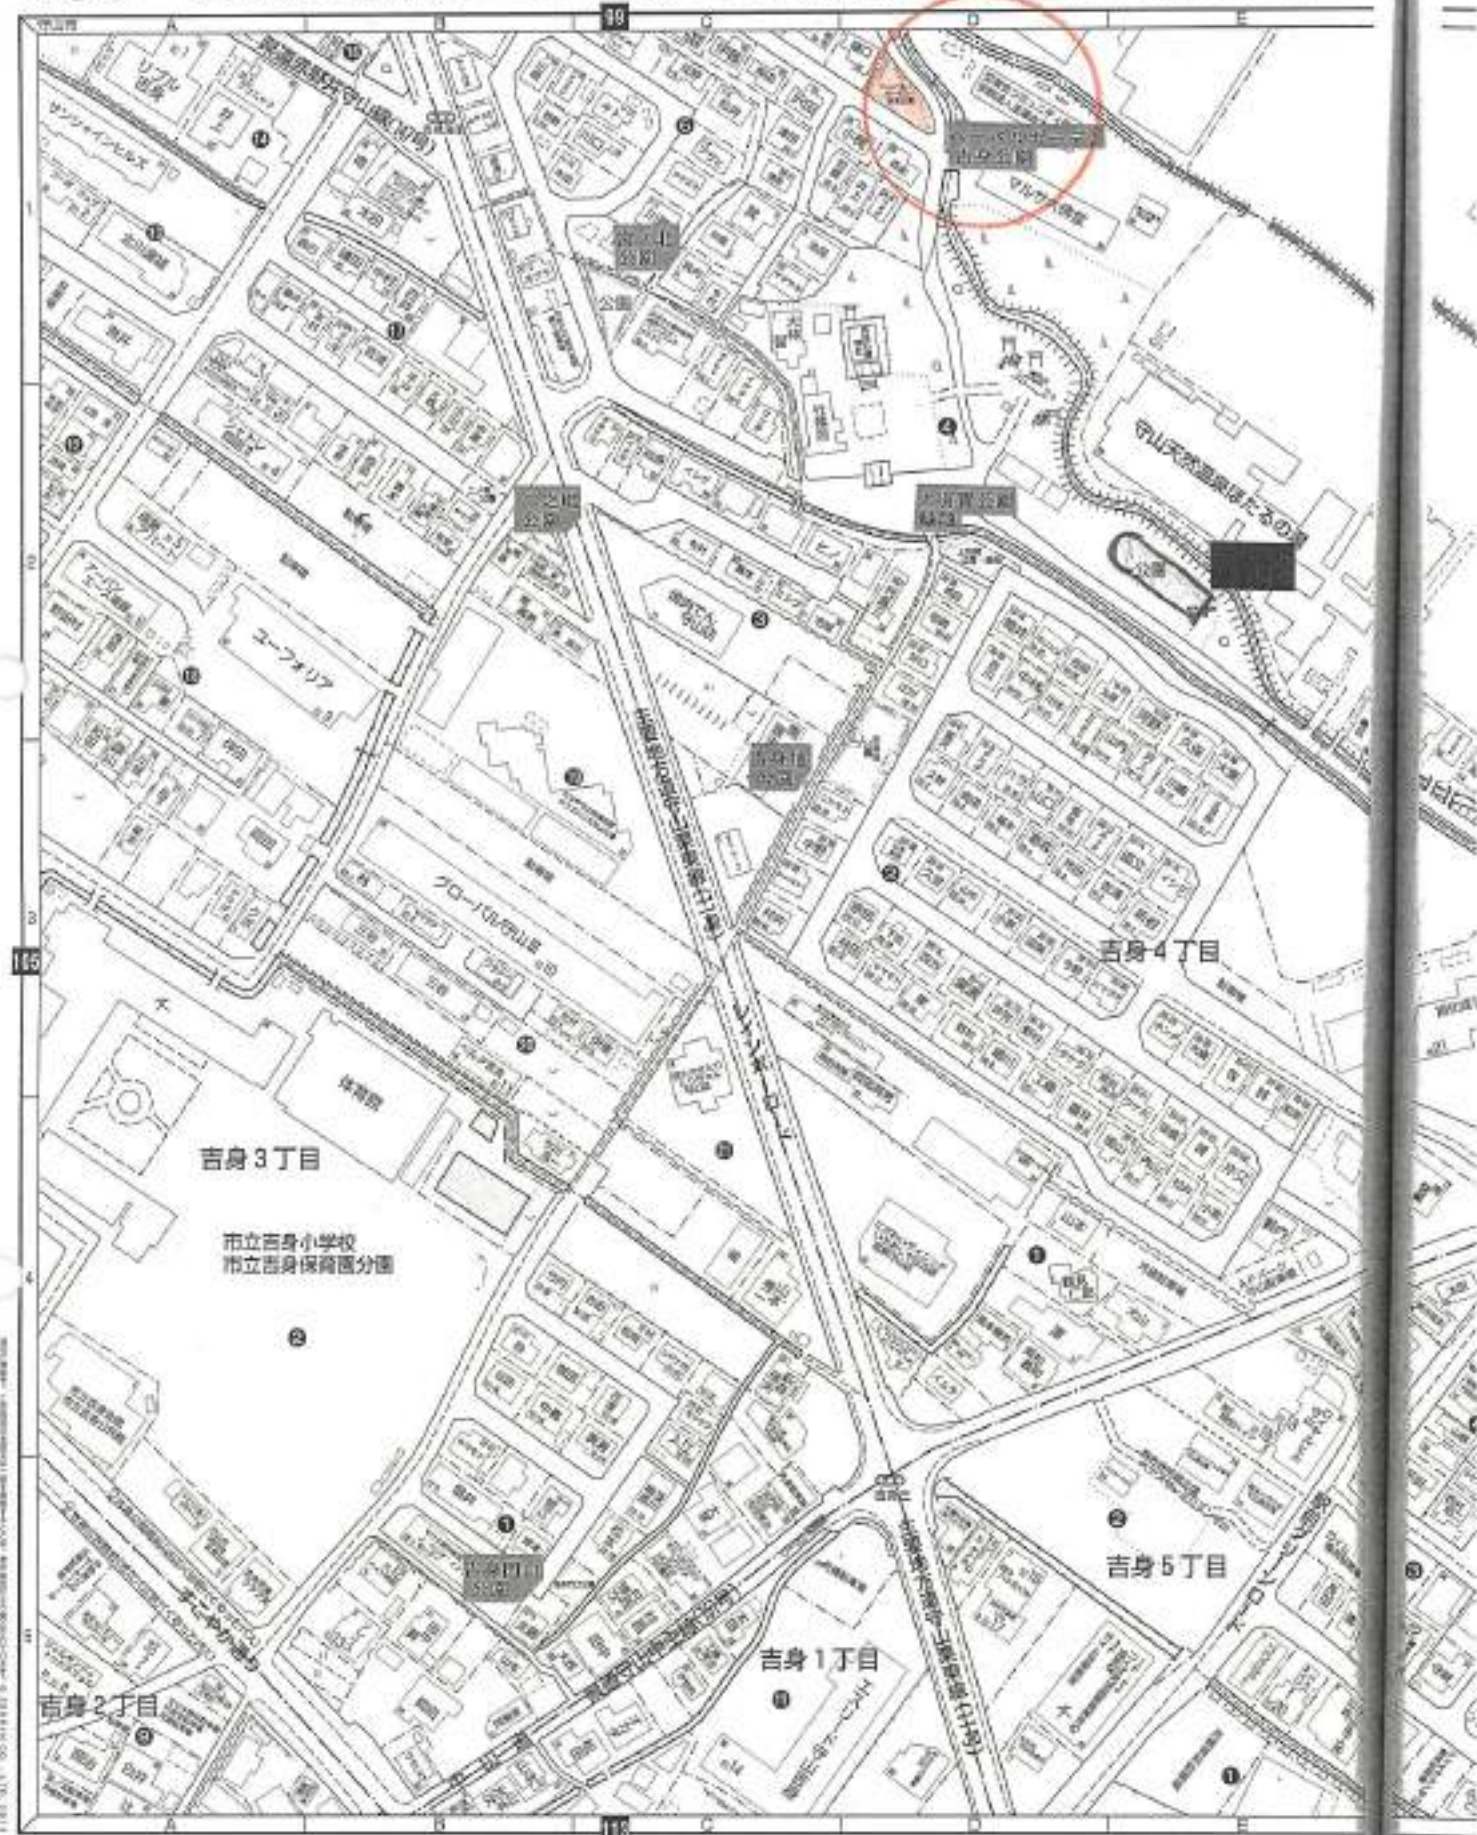





 新築評価 相続対策
あおばアプライザル
 札幌市東区南一条 1320
 TEL. 077-526-1310

建築設計 建築監理
小山工業
 札幌市東区南一条 1320
 TEL. 077-585-0392

住宅ローン 住宅ローン保証
東洋ビルホーム株
 札幌市東区南一条 1320
 TEL. 582-0500 FAX. 582-6810

Geon 中西建設株式会社
 〒054-0215 札幌市東区南一条1320番地01
 TEL. 077-583-3110 FAX. 077-583-3768


102	103	104
108	110	111
116	117	118

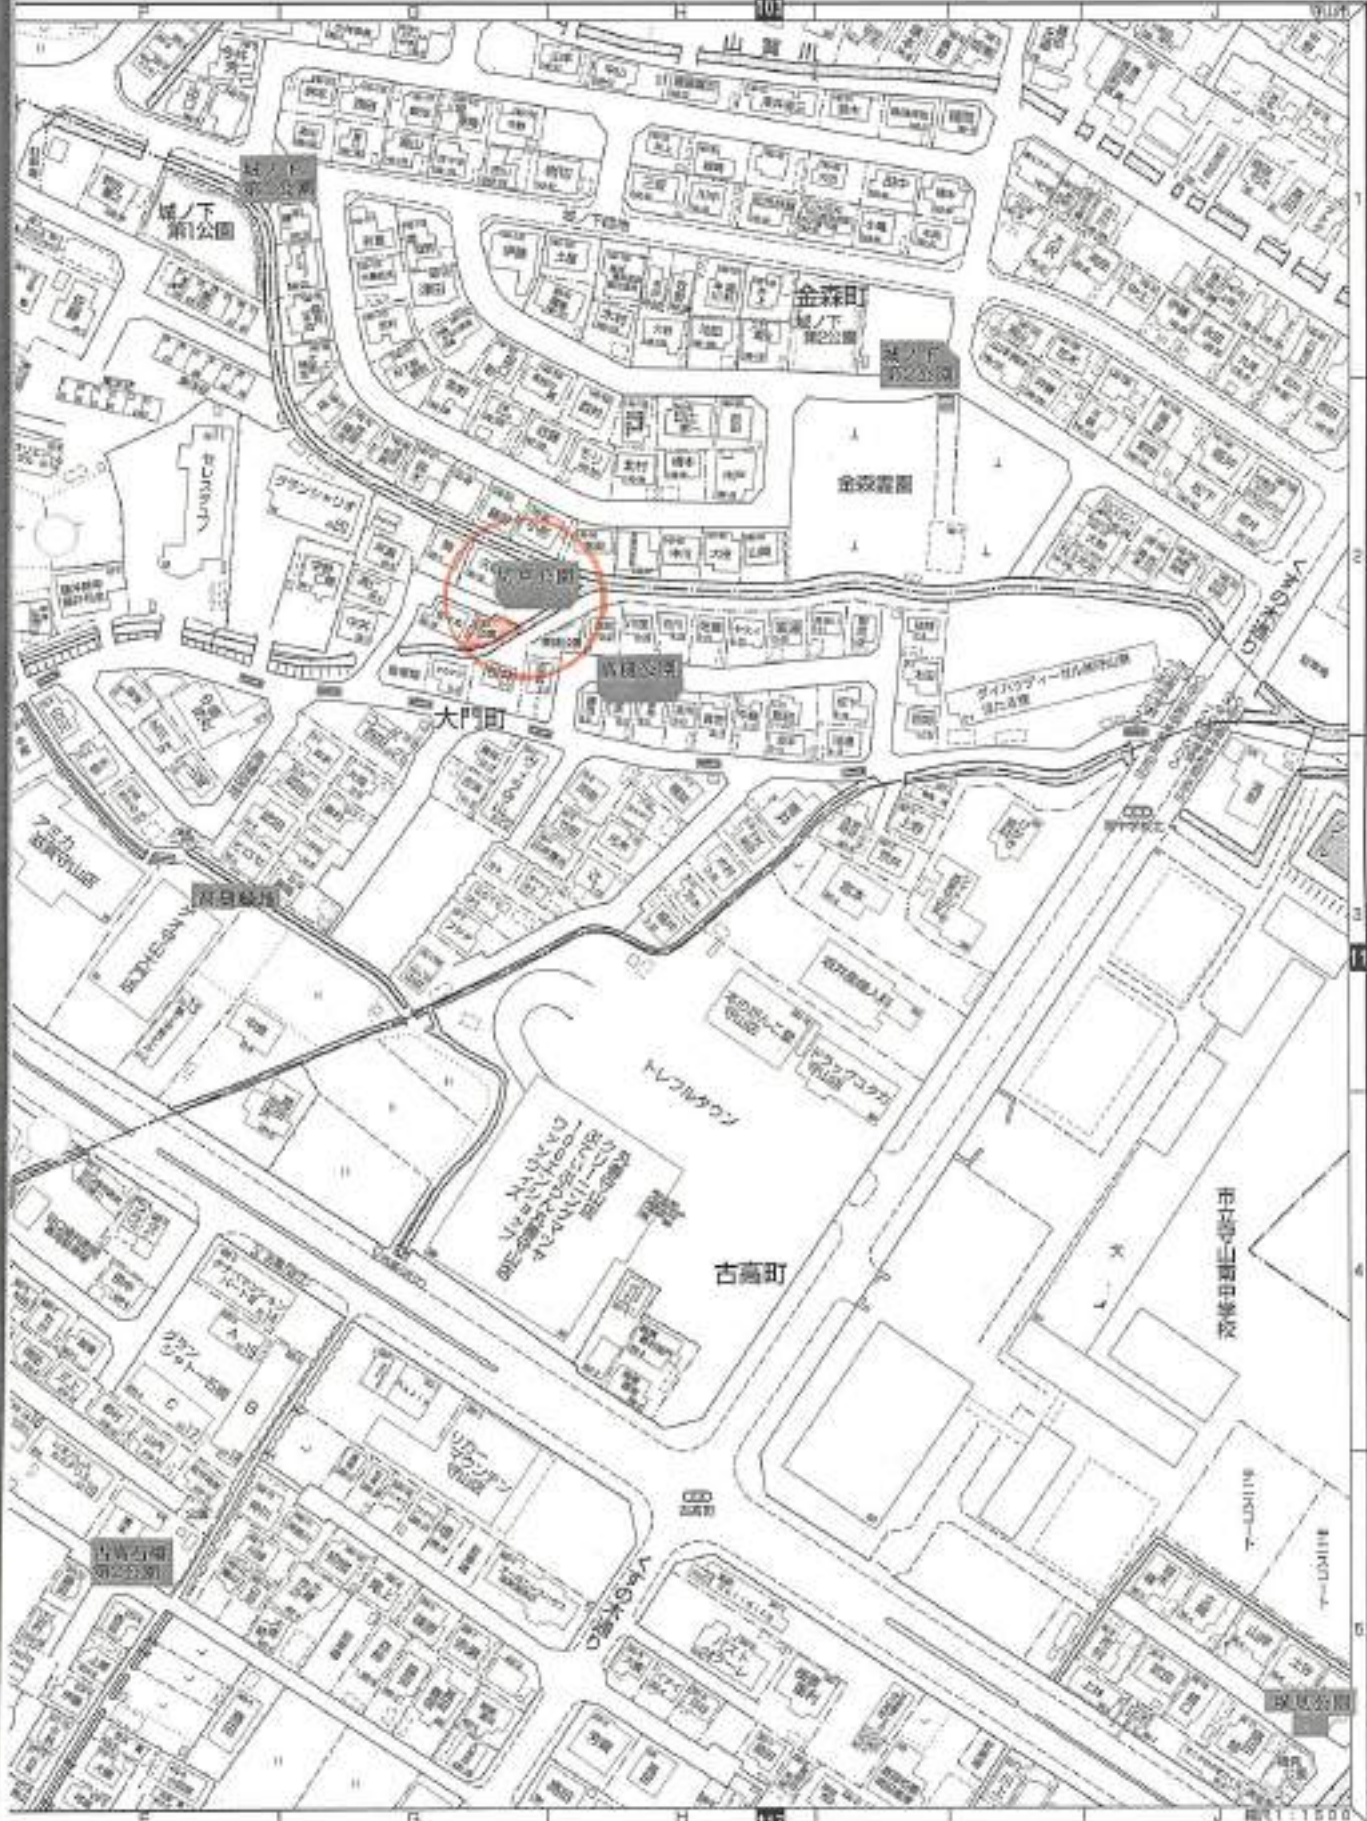

東区店	南橋店	南橋南店	南橋西店	八幡店	水口店	野洲店	寺山店	草津店	浅草店	湖沼店	石山店	大森店	豊原店	アマンショップ
02346	02340	02340	02340	02340	02340	02375	02375	02375	02375	02375	02371	02371	02371	
64-5111	26-7666	27-6566	31-2225	25-1233	65-4611	510-0333	583-5844	667-6200	586-2555	547-6377	531-0531	521-6588	574-3434	



 鑑定評価 権利調査
あおばアプライザル
 〒524-0015 守山町美里町130番地01
 TEL 077-582-1210


御小山工業
 〒524-0015 守山町美里町130番地01
 TEL 077-582-0392



 ビルホーム(株)グループ不動産
東洋ビルホーム株式会社
 〒524-0015 守山町美里町130番地01
 TEL 582-0500 FAX 582-6810



GEON 中西建設株式会社
 〒524-0015 守山町美里町130番地01
 TEL 077-582-3110 FAX 077-582-3700

17	18
25	28
33	34

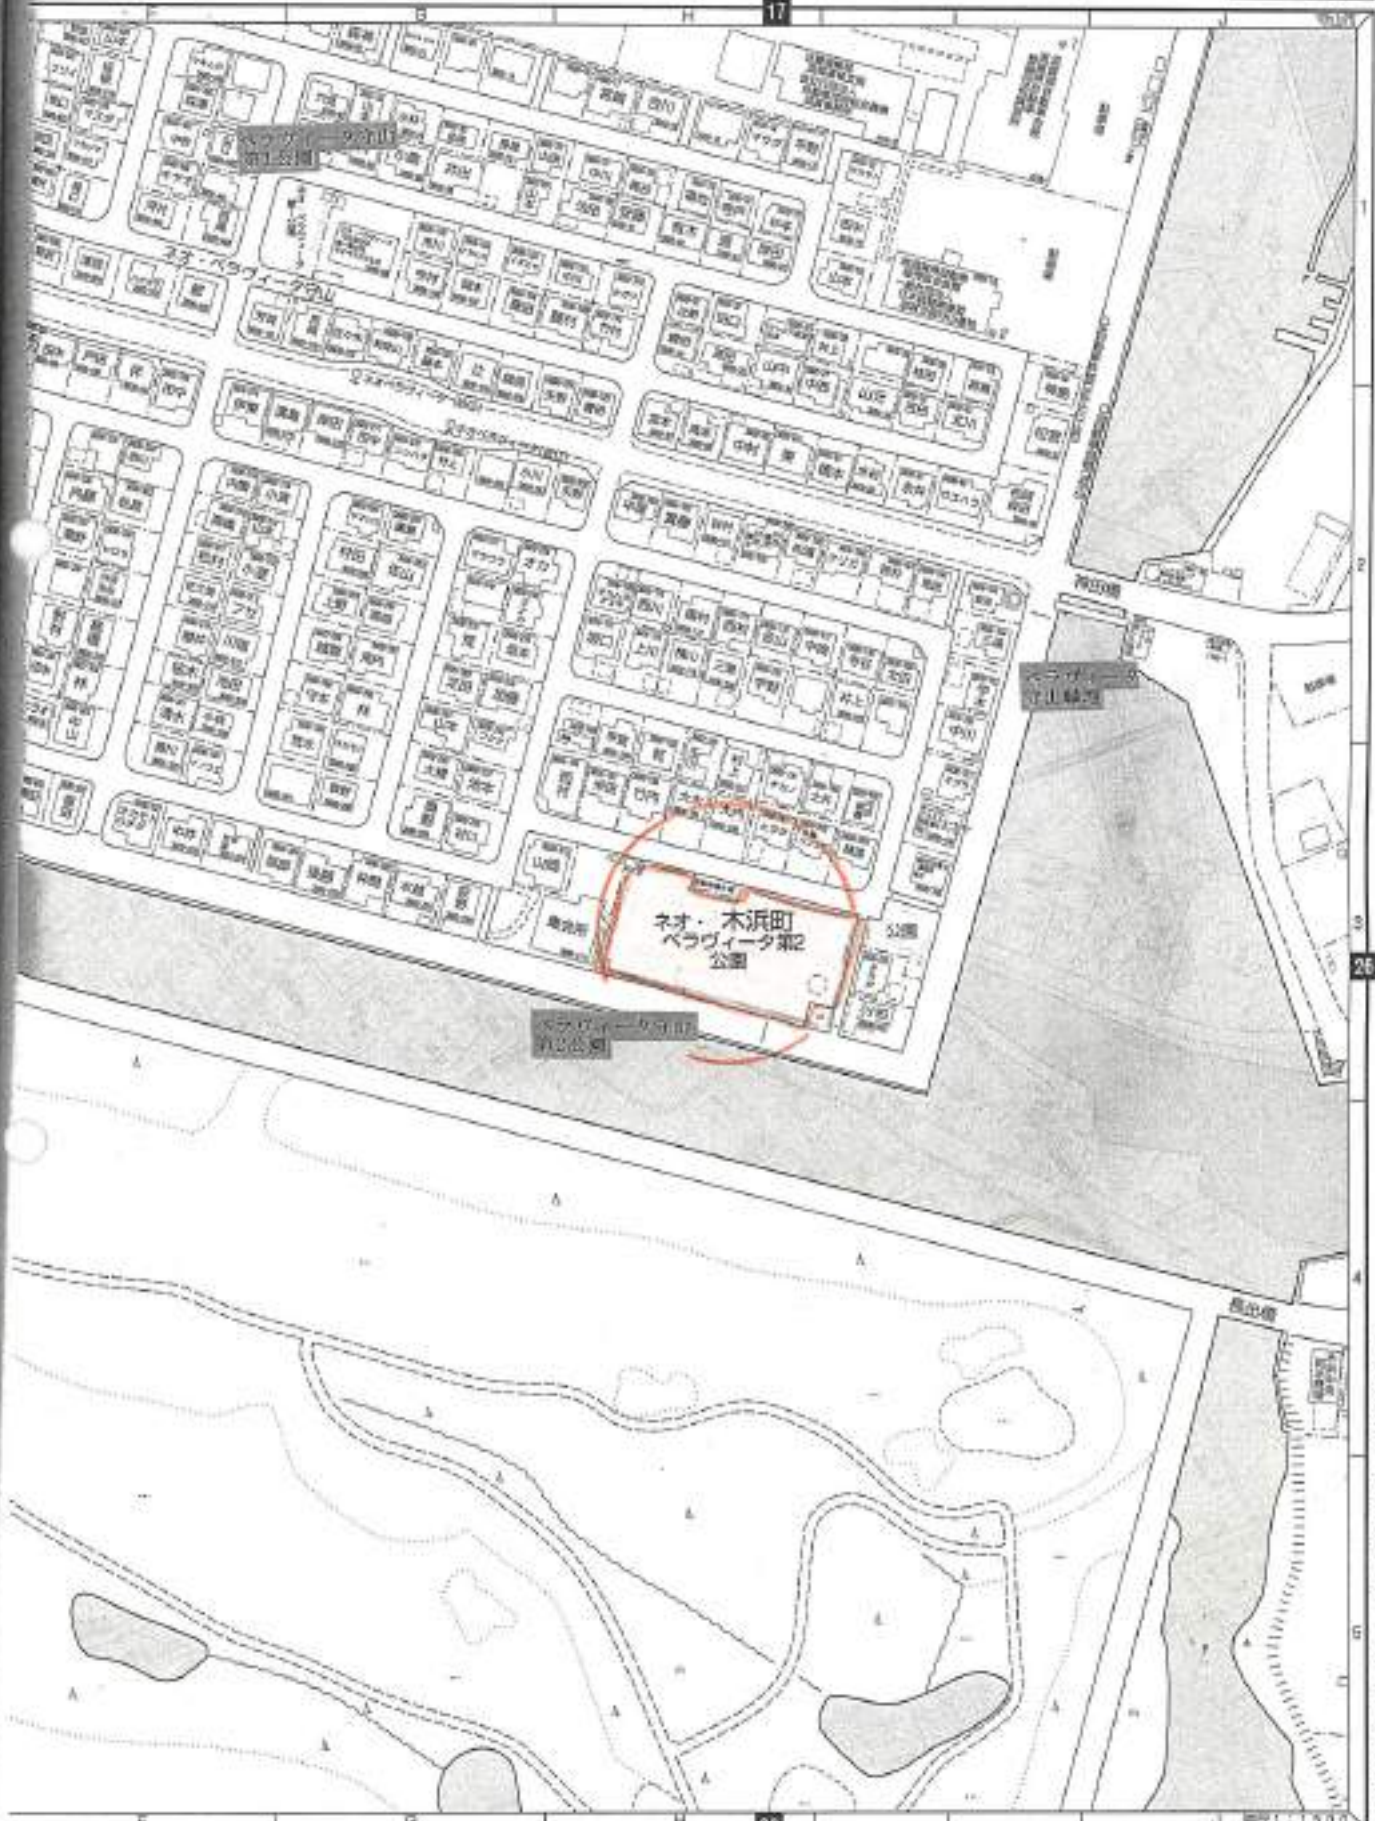

長石山	原南西	青原南西	高口南西	八日南西	水口南	野南西	守山南	津南西	美里南西	美里南	石山南	大津南	豊山南	アパマンショップ
64-5111	01-480	01-480	301-481	107-482	021-480	0271	0270	1071	1071	0271	0271	0271	0271	*****
	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	518-0333	583-5844	567-6200	556-2555	547-6377	531-0531	521-6588	574-3434	

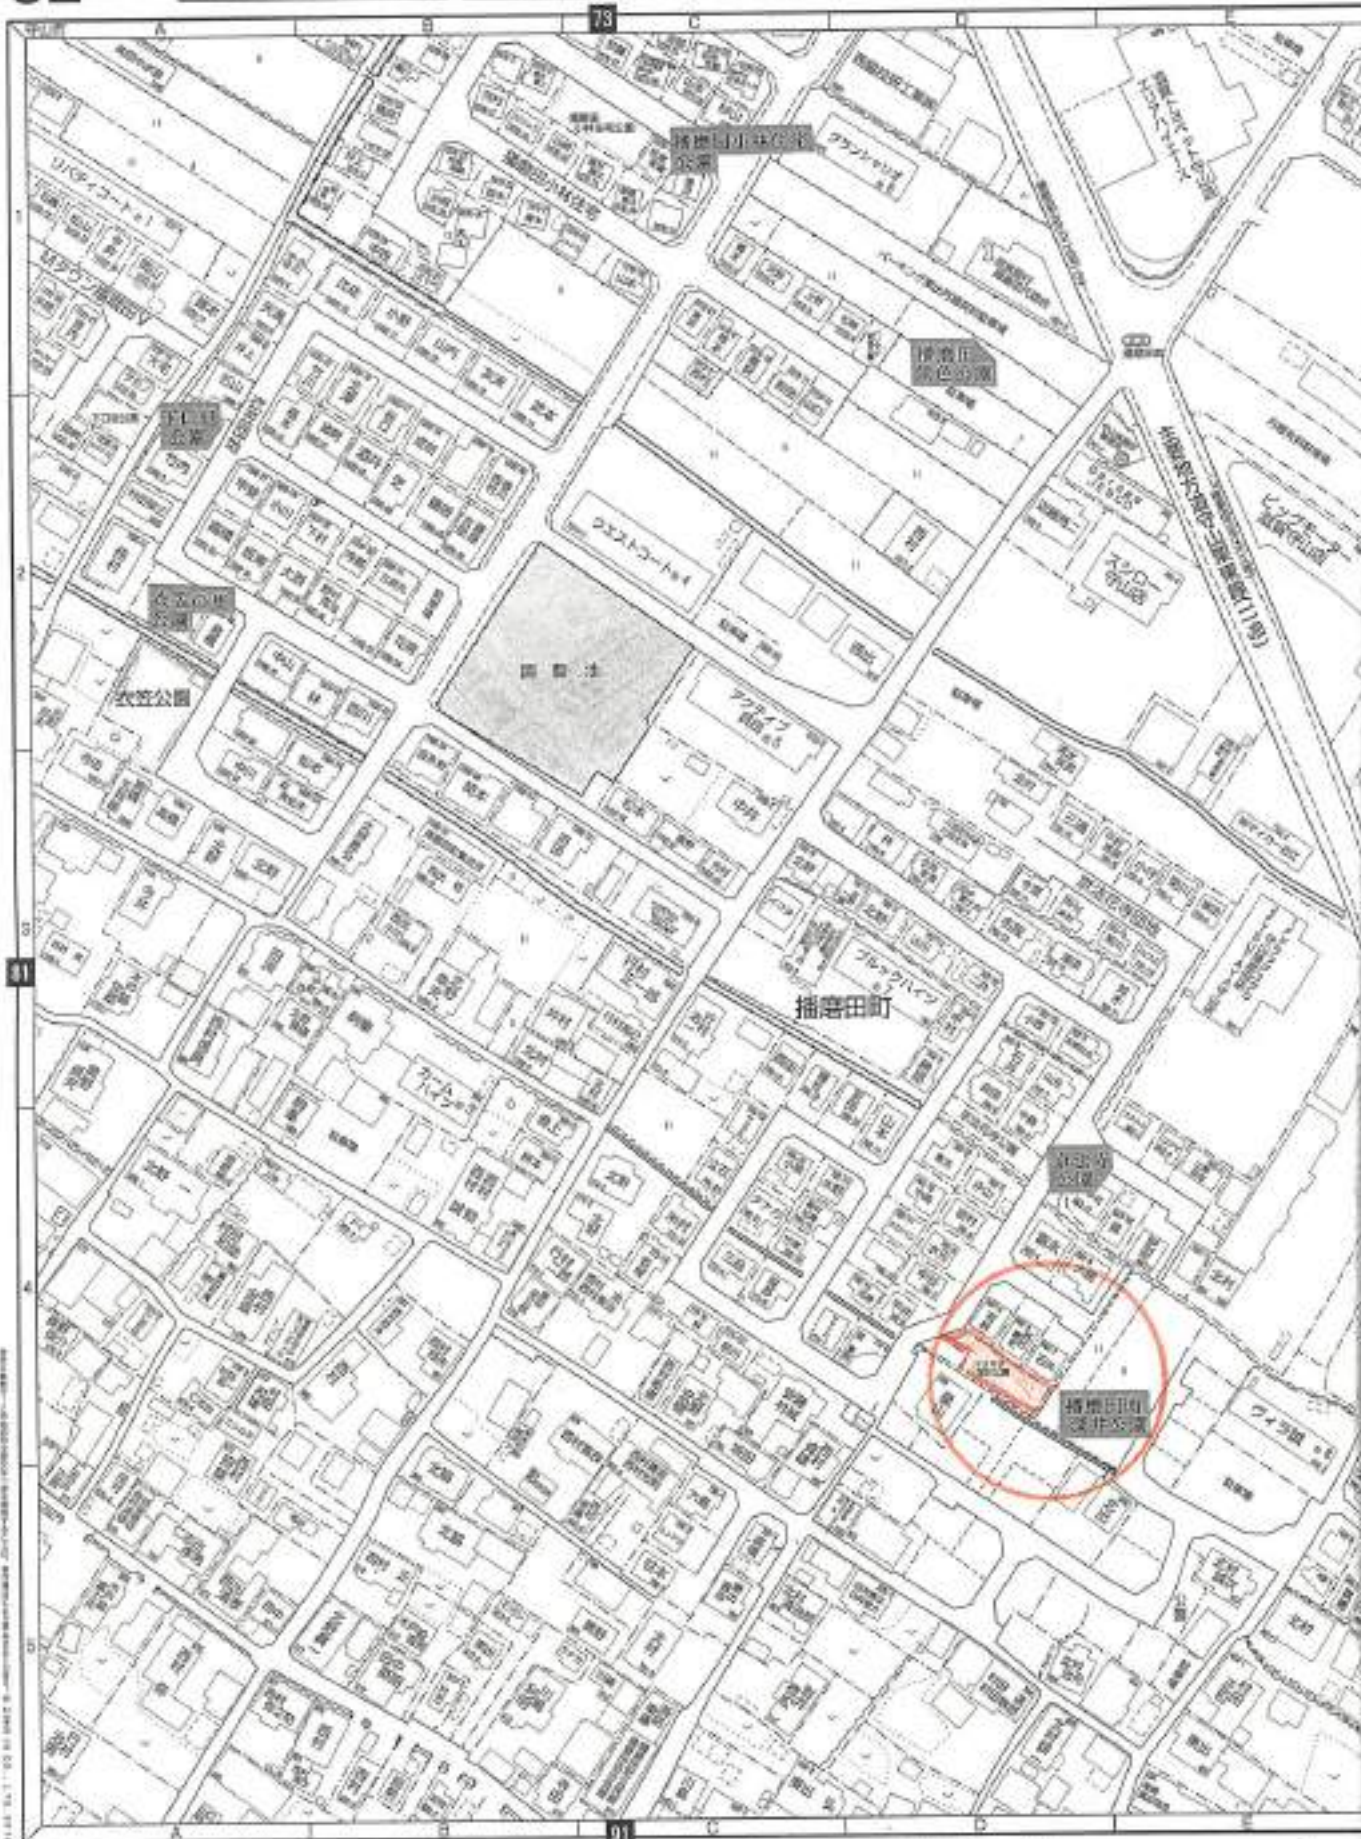

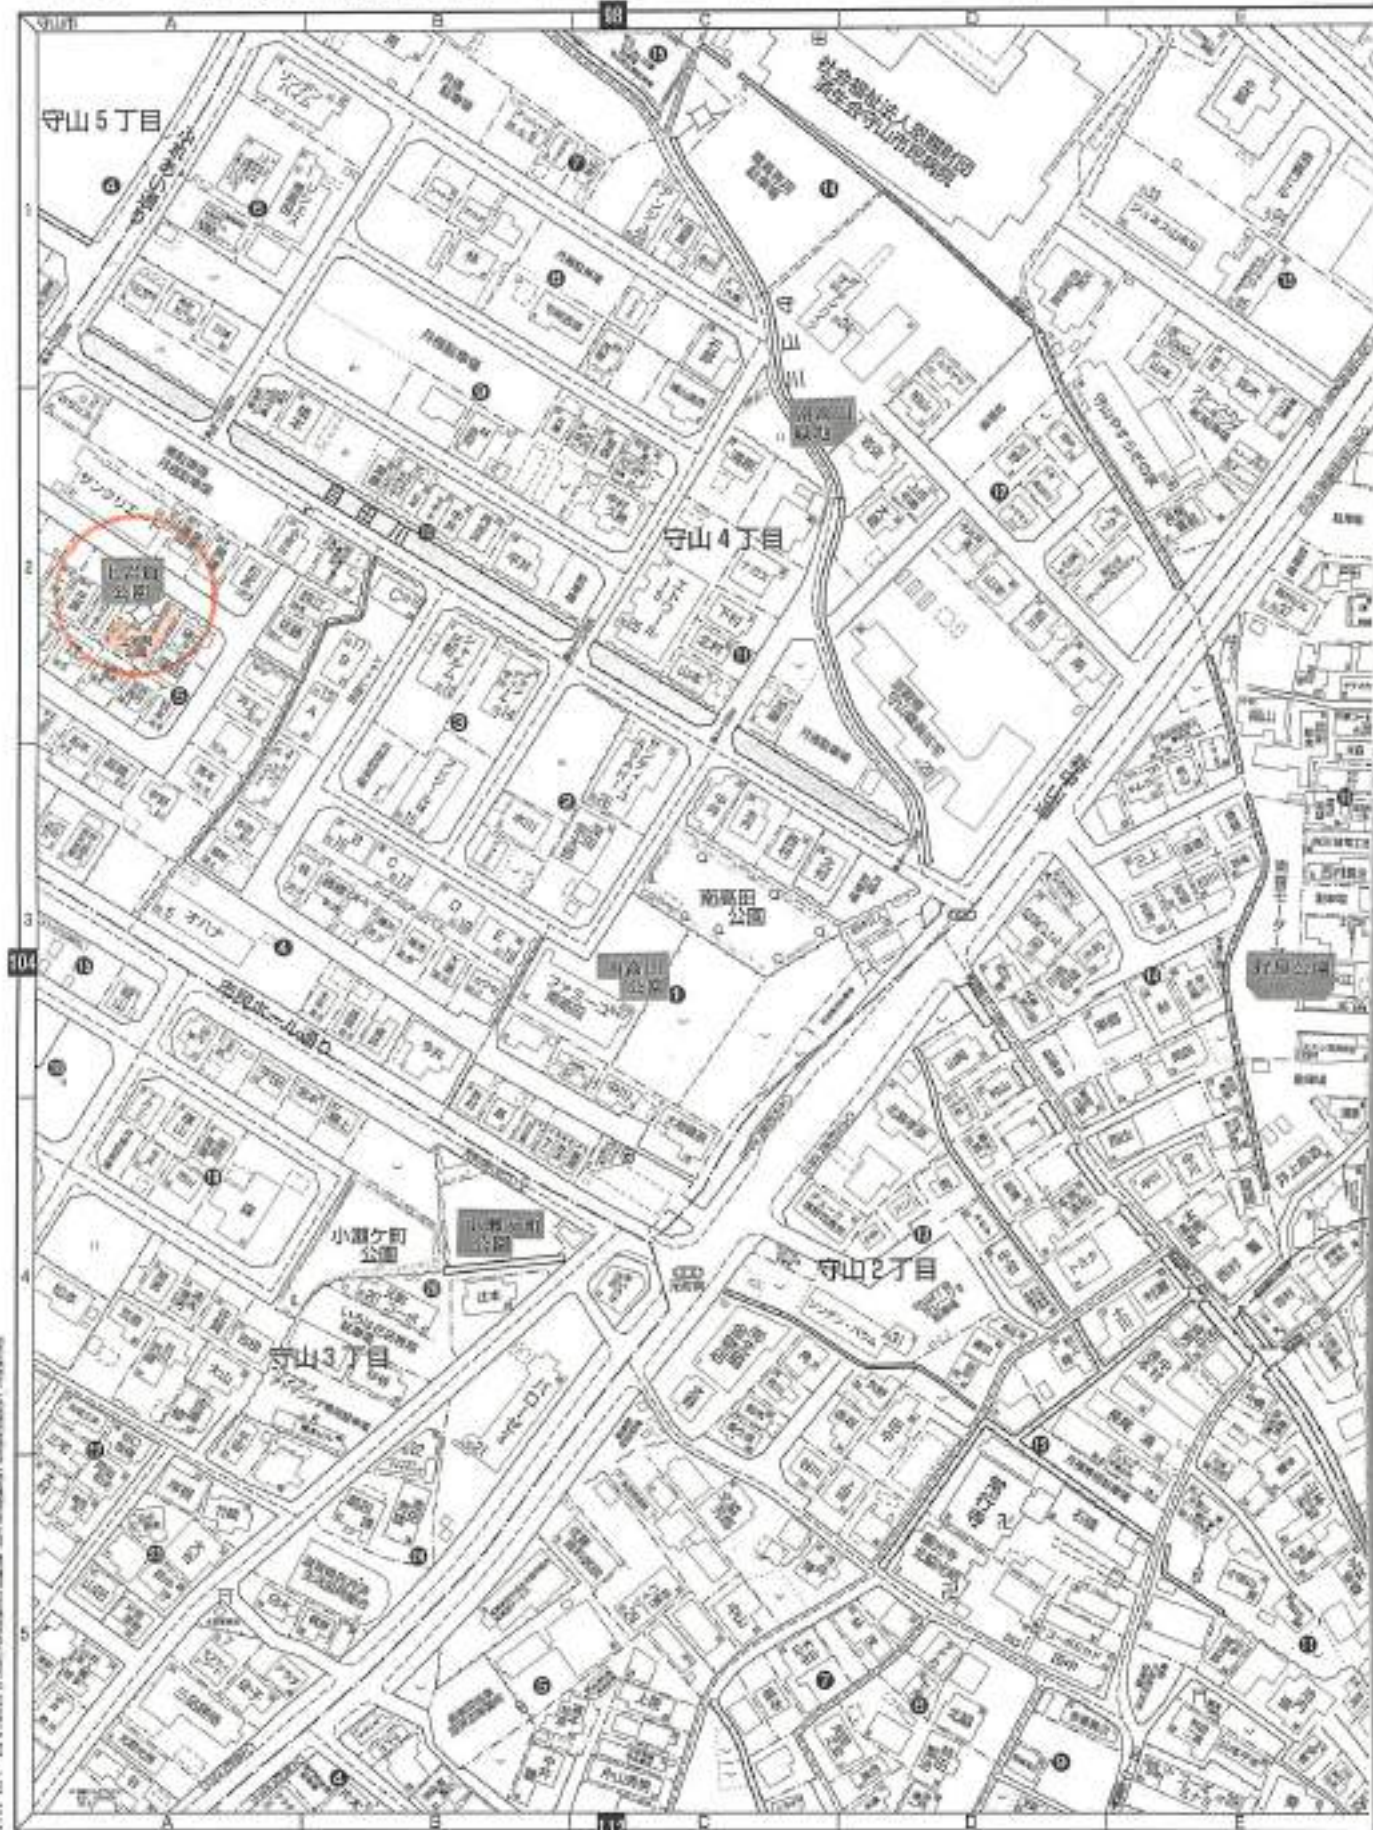




国土庁 国土院
あおばアプライザル
〒620-0216 守山市見良町152番地4F
TEL:077-525-1310

有 小 山 工 業
TEL:077-585-0392

東洋ビルホーム株式会社
TEL:582-0500 fax:582-6810

GEON 中西建設株式会社
TEL:077-583-3105 FAX:077-583-0703

9	10	11
17	18	19
25	26	27

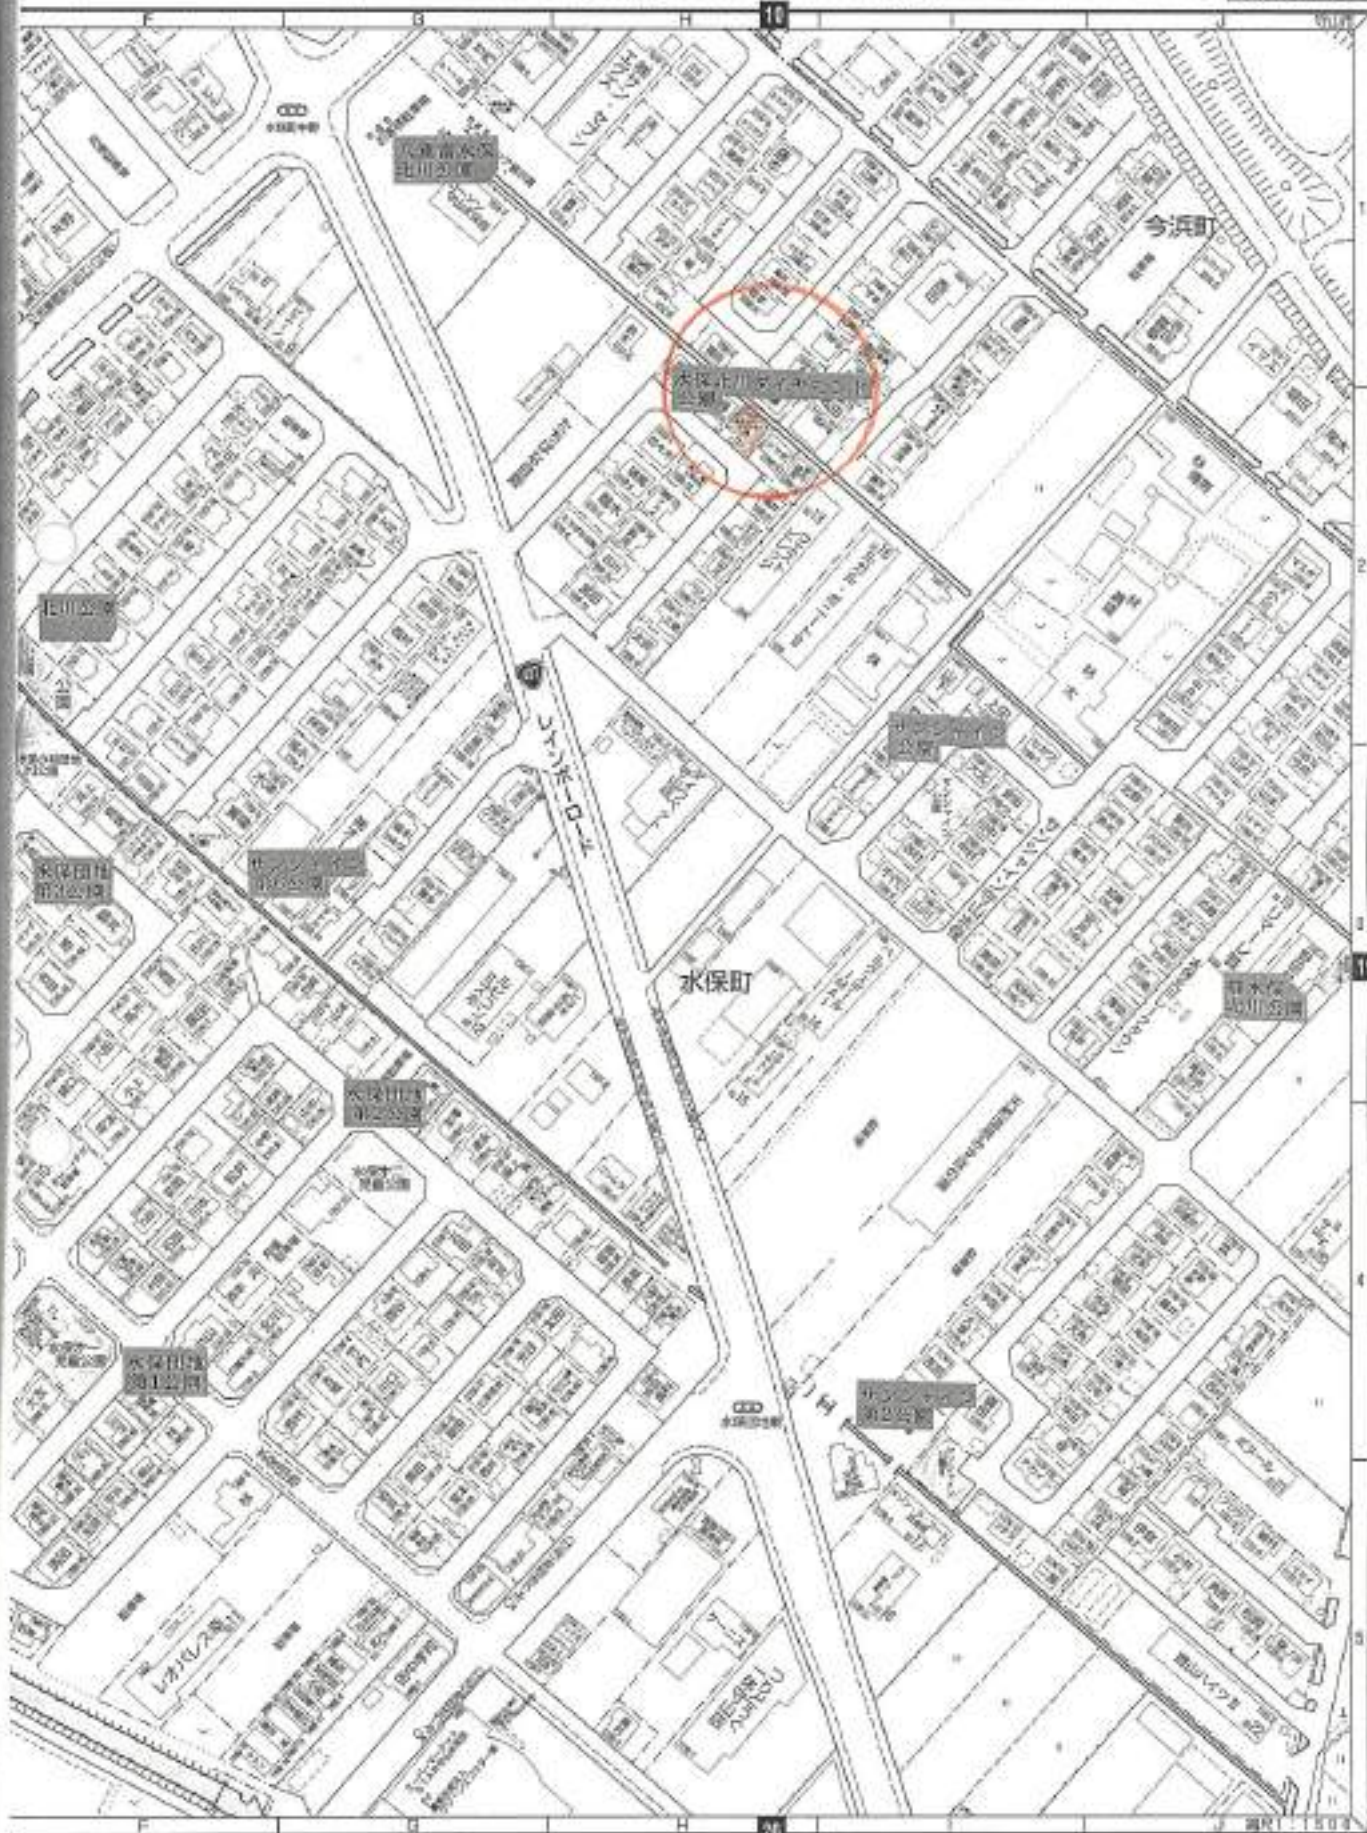


北沢店	彦根店	南彦根店	近江橋店	八景町店	水口店	野洲店	守山店	栗津店	新富店	瀬田店	石山店	大津店	津田店	パルティオ サービスセンター
07491	07402	07490	07480	07485	07482	07711	07773	07773	07713	07713	07711	07711	07711	
64-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	65-9611	516-2033	583-5444	557-6200	555-2555	547-6377	531-0531	521-6588	574-3434	

株式会社 第一技研
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 0476-222-222

大崎設備工業株式会社
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 0476-222-222

株式会社 吉田工業
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 0476-222-222

株式会社 吉田工業
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 0476-222-222

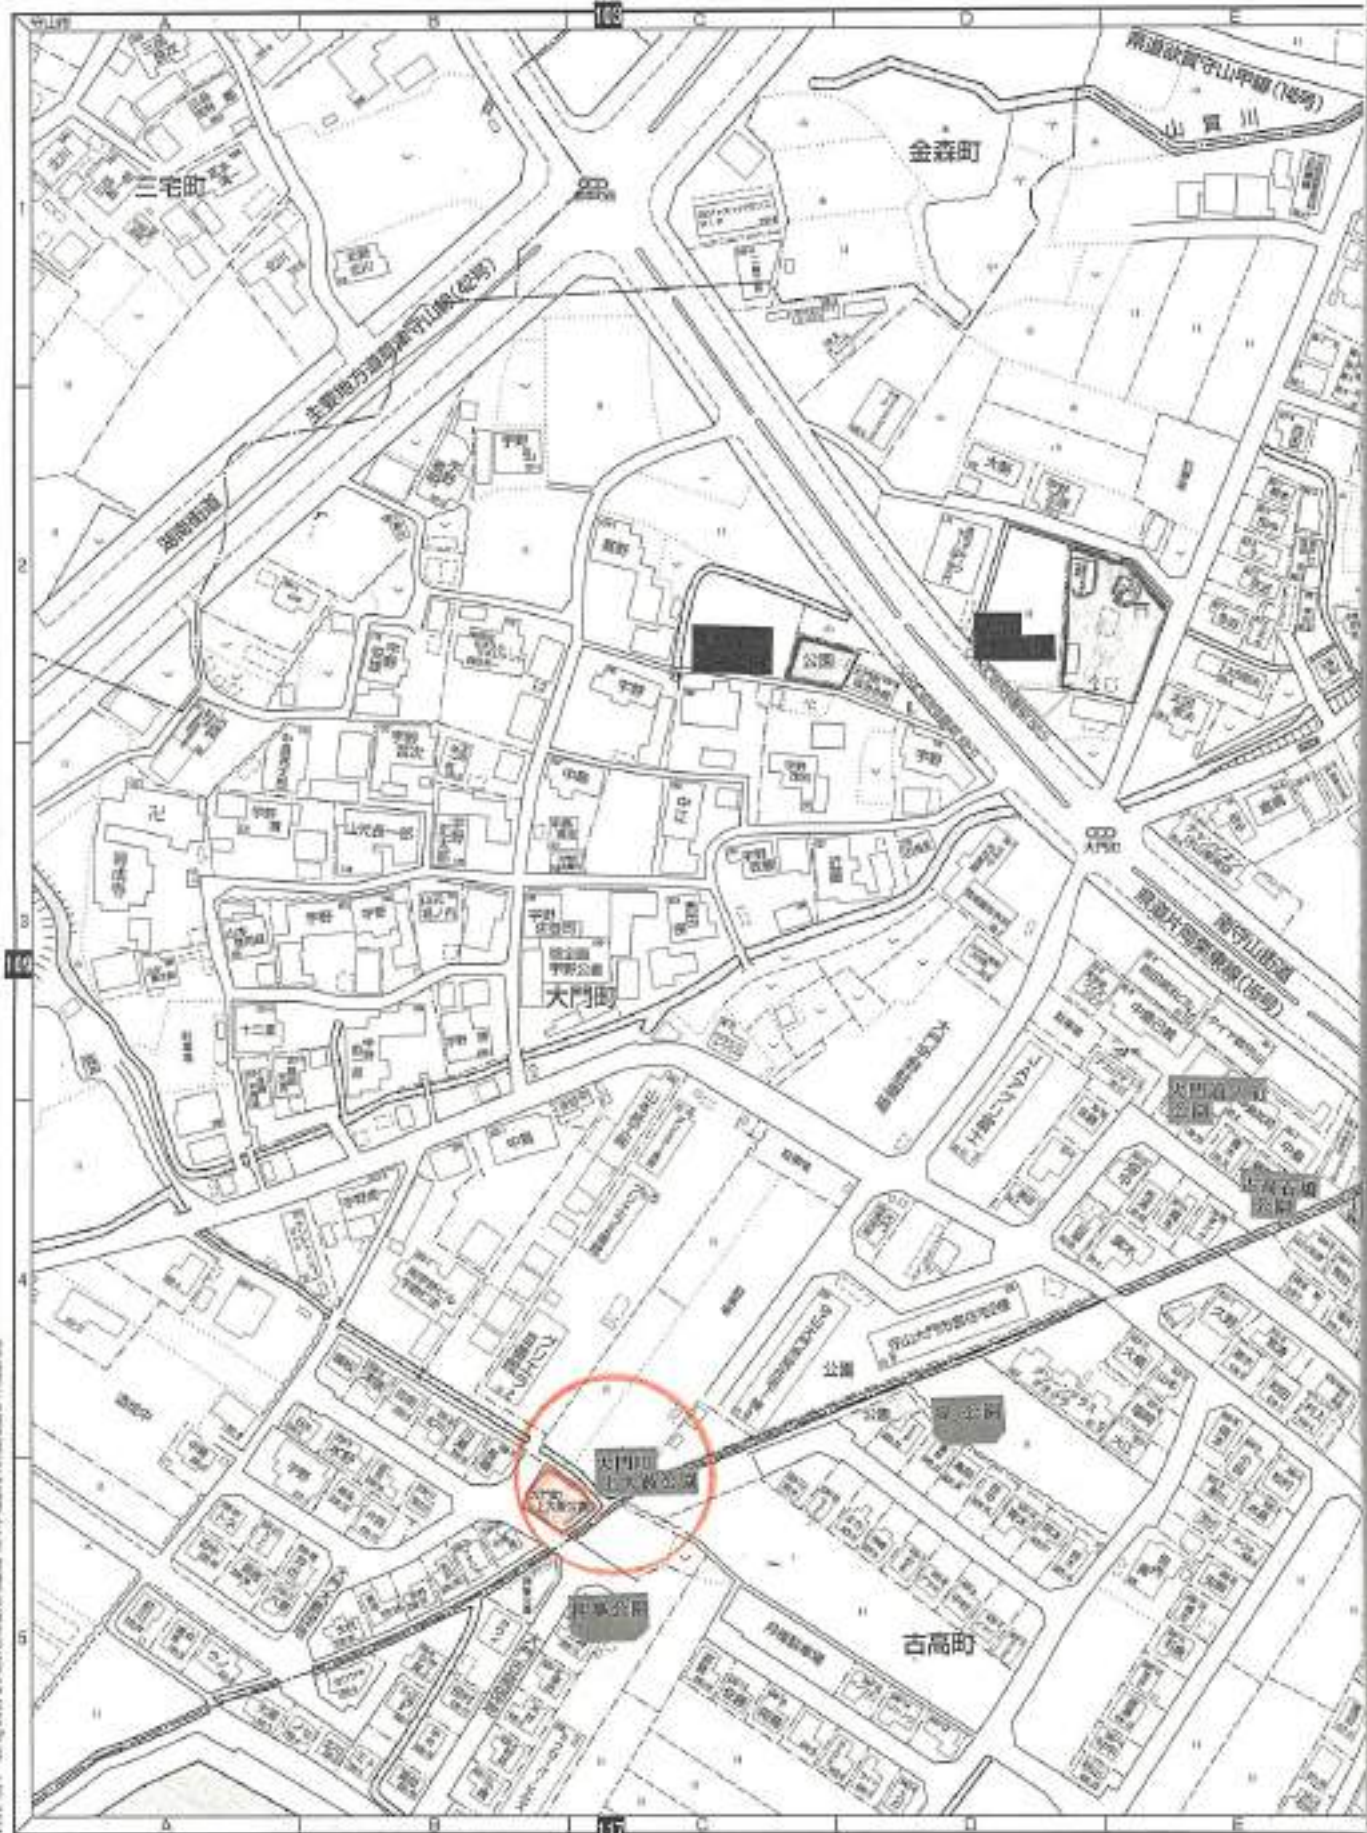

株式会社 竹仁興産
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 0477-980-1231 FAX: 0477-980-1818

湖東不動産株式会社
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 04748-45-5210

株式会社 株甲賀建材店
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 04748-72-2639 FAX: 04748-72-2666

株式会社 フィアースホームサービス株式会社
 〒210-0801 千葉県市川市大船
 TEL: 077-516-4245




あおばアプライナル
TEL:077-525-1310

小山工業
TEL:077-585-0392

東洋ビルホーム株式会社
TEL:562-0500 FAX:582-6810


中西建設株式会社
TEL:077-582-9159 FAX:077-582-0793

103	104	105
110	111	112
117	118	119

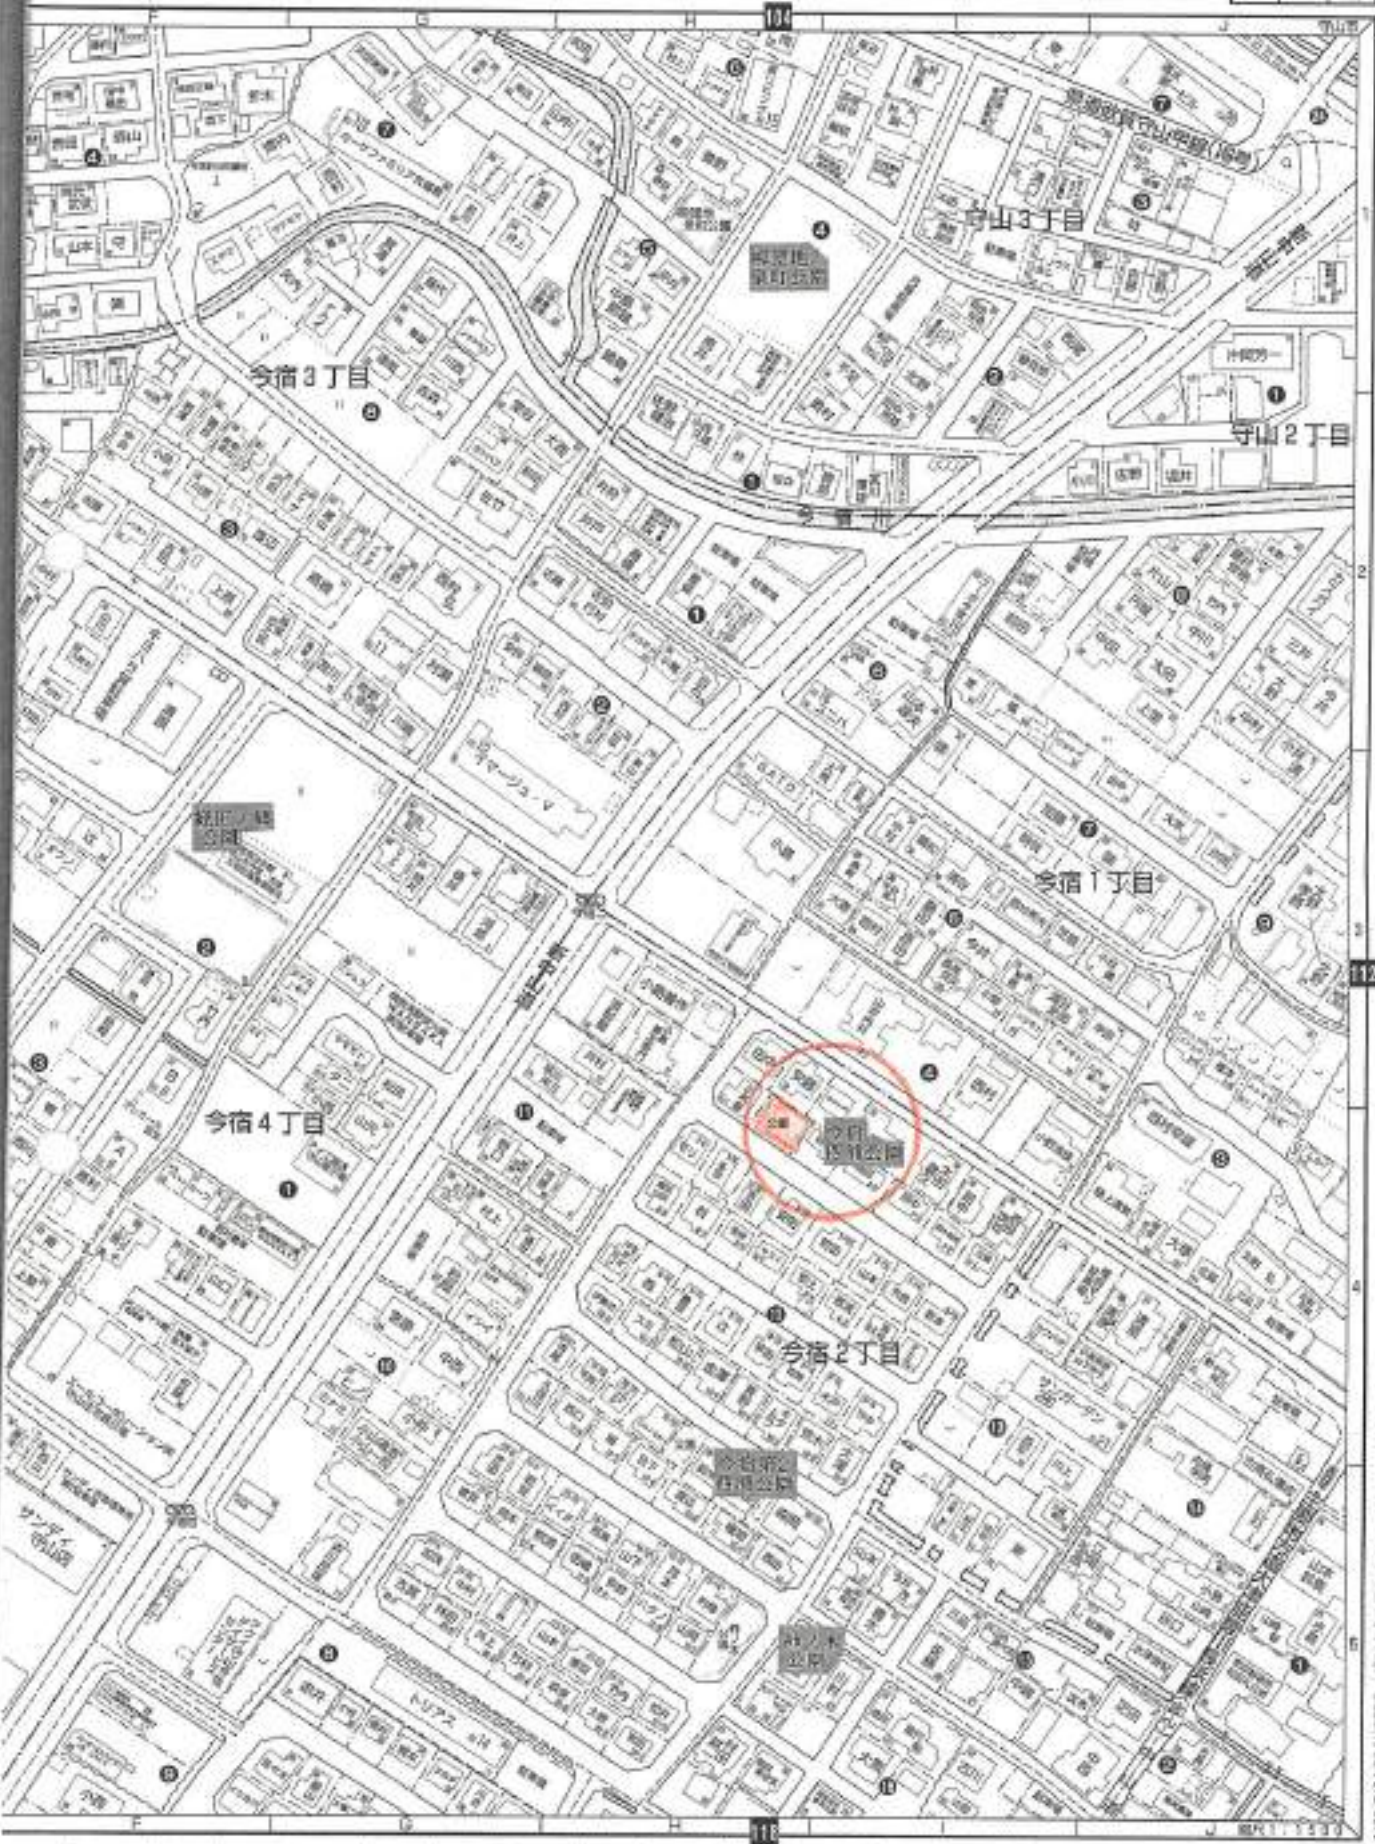

07491	07492	07493	07494	07495	07496	07497	07498	07499	07500	07501	07502	07503	07504	07505	07506	07507	07508	07509	07510	07511	07512	07513	07514	07515	07516	07517	07518	07519	07520	07521	07522	07523	07524	07525	07526	07527	07528	07529	07530	07531	07532	07533	07534	07535	07536	07537	07538	07539	07540	07541	07542	07543	07544	07545	07546	07547	07548	07549	07550	07551	07552	07553	07554	07555	07556	07557	07558	07559	07560	07561	07562	07563	07564	07565	07566	07567	07568	07569	07570	07571	07572	07573	07574	07575	07576	07577	07578	07579	07580	07581	07582	07583	07584	07585	07586	07587	07588	07589	07590	07591	07592	07593	07594	07595	07596	07597	07598	07599	07600
64-5111	26-7688	27-6586	31-2225	25-1232	65-6611	518-0333	582-5844	597-6200	566-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434														07599	07600																																																																																	



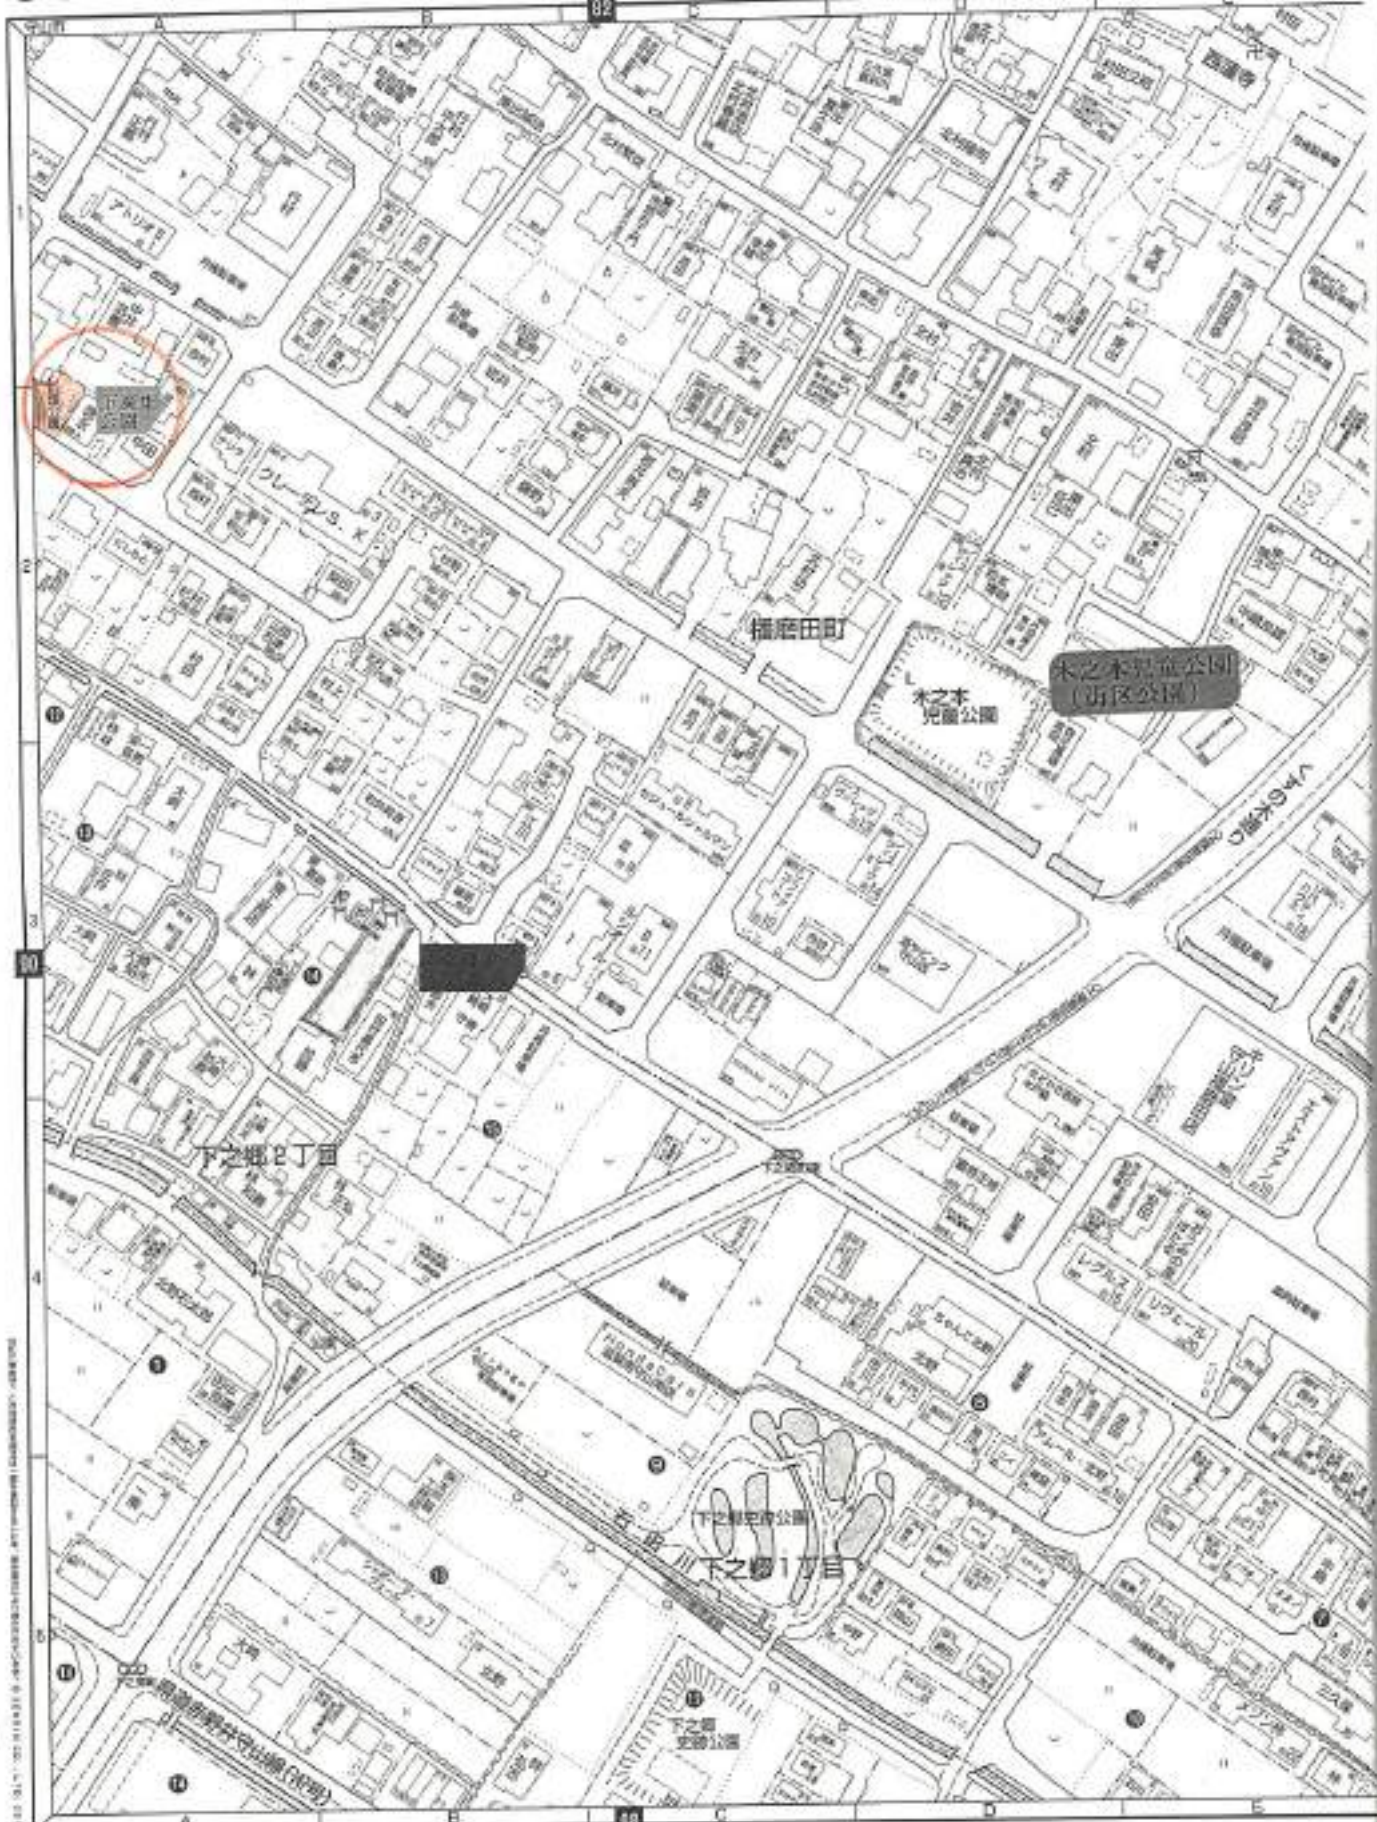


あおばアプライザル
TEL: 077-026-1310

有 小山工業
TEL: 077-585-0392

東洋ビルホーム株式会社
TEL: 582-0500 fax 582-6810

GEON 中西建設株式会社
TEL: 077-583-3100 FAX: 077-582-3703

116	117	118
112	123	124
114	115	128

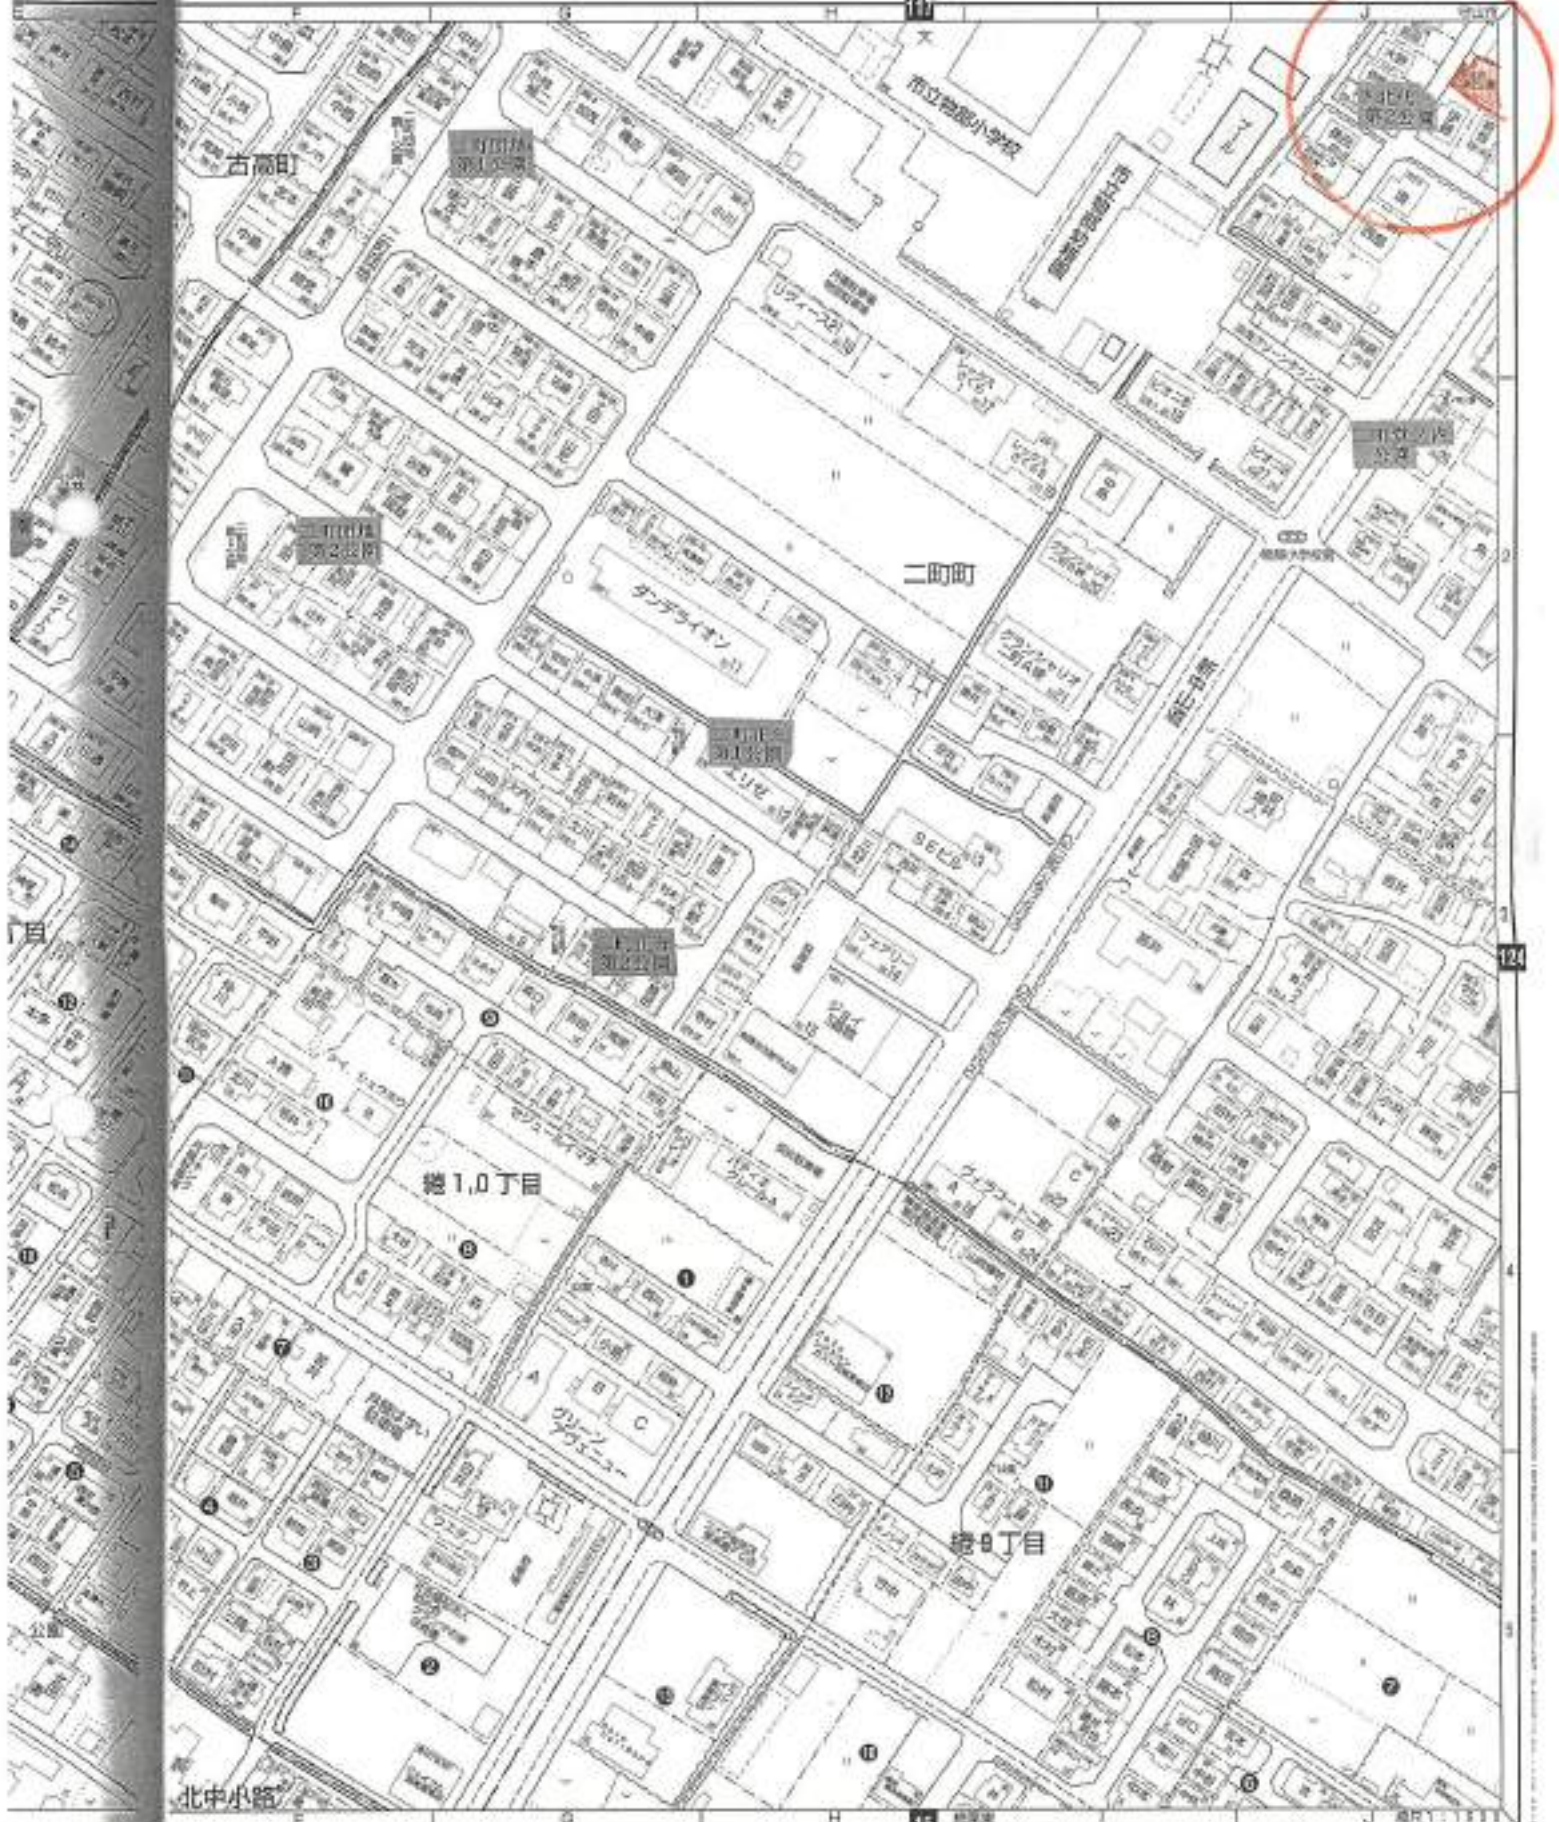



 株式会社
あおはアプライザル
 〒102-8302 東京都千代田区
 TEL 1077-523-1310


有 小 山 工 業
 〒102-8302 東京都千代田区
 TEL 077-345-0392


東洋ビルホーム株式会社
 〒102-8302 東京都千代田区
 tel 582-0500 fax 582-8810


Geon 中西建設株式会社
 〒102-8302 東京都千代田区
 TEL 077-883-3118 FAX 077-292-2783

71	72	73
80	81	82
89	90	91

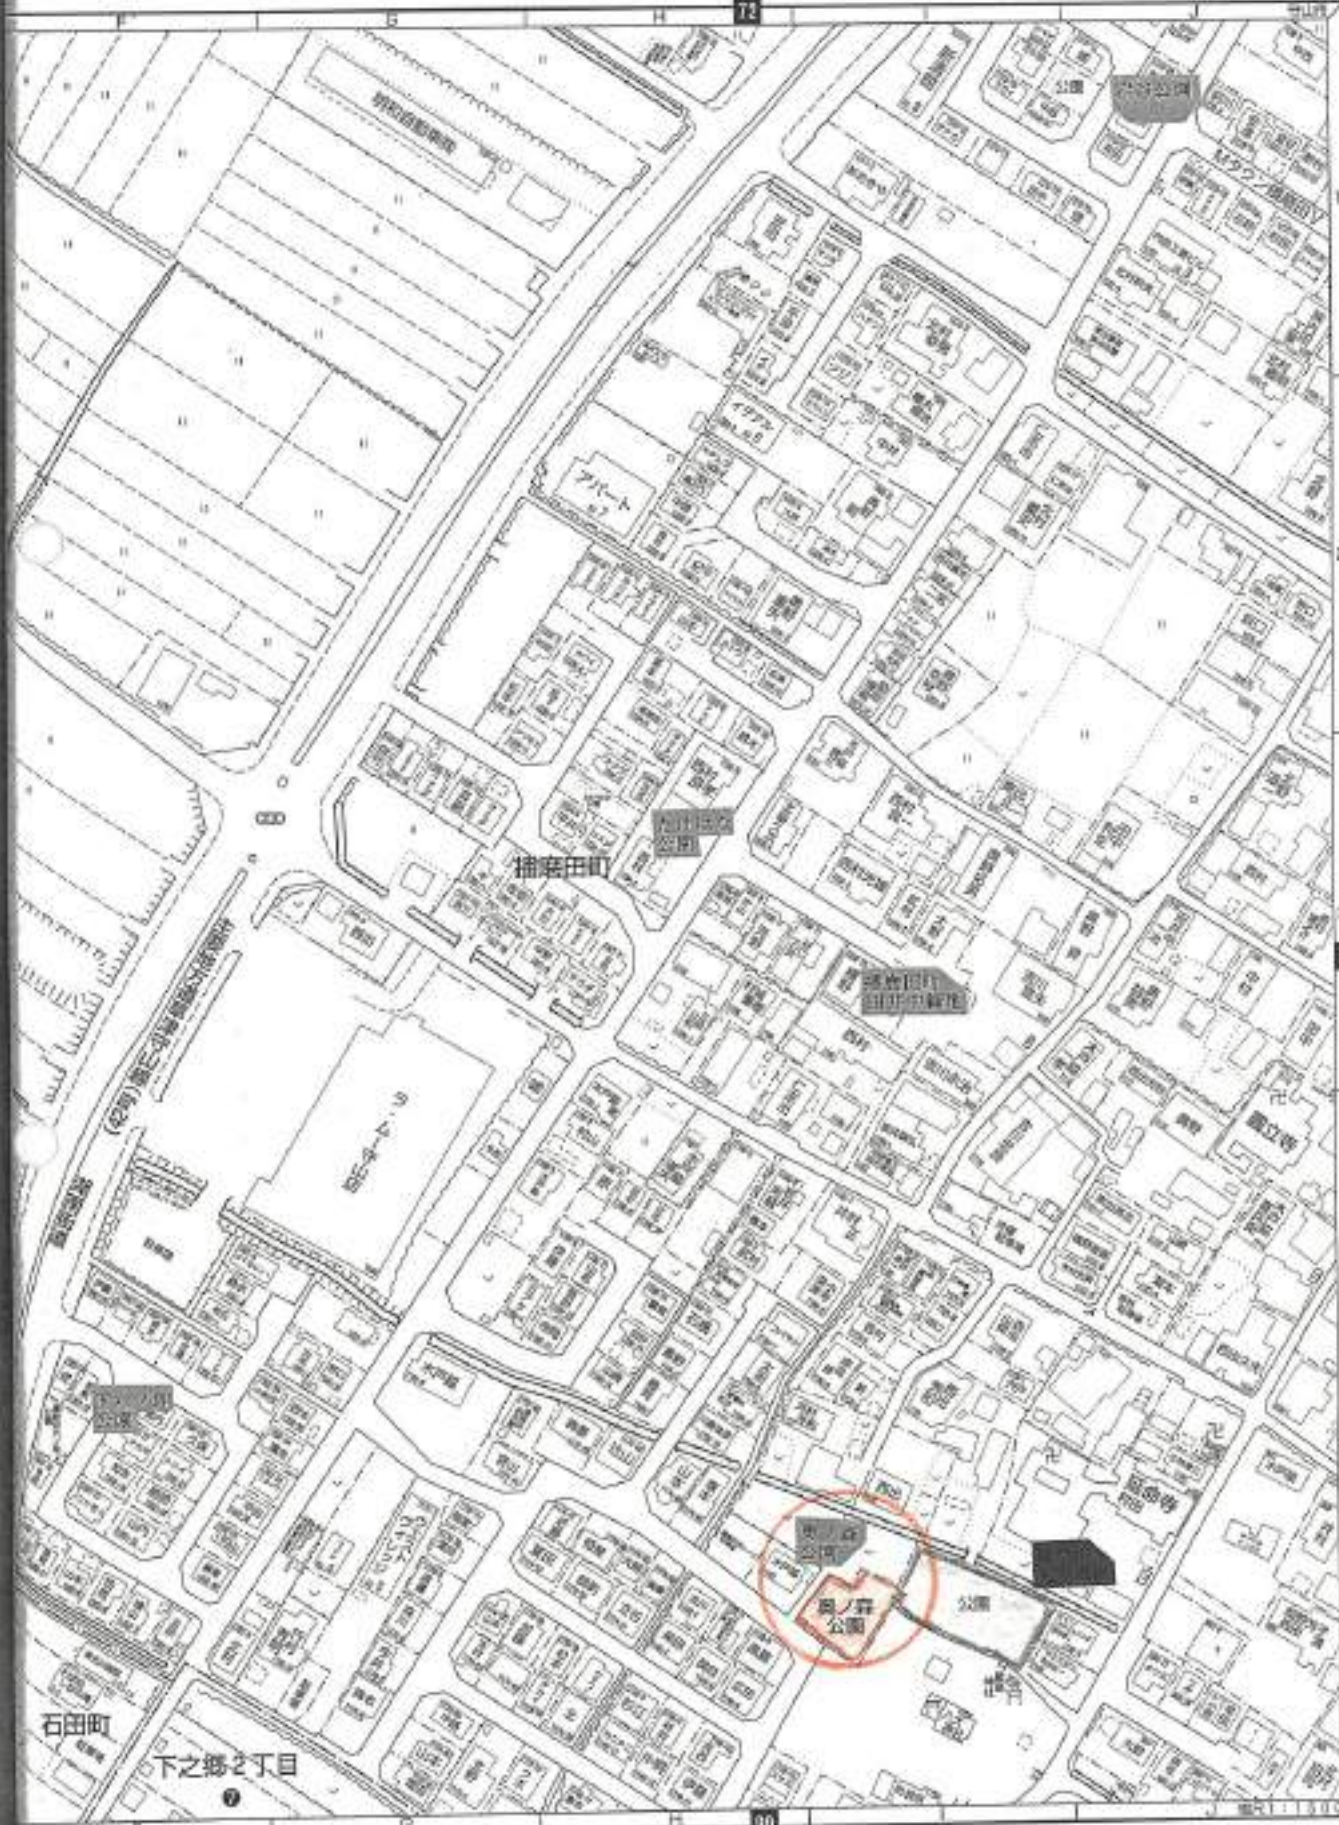

品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川	品川
10749	10740	10730	10720	10710	10700	10690	10680	10670	10660	10650	10640	10630	10620	10610	10600	10590	10580
64-5111	26-7688	27-6568	31-2225	25-1233	65-8611	518-8333	583-5844	597-6200	584-2555	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434				

アパマンショップ
 ネットアパマン




販売代理 建設計画
あおばアレイザル
AREA442-2-3 1000
TEL:077-526-1310

建設事務所 TEL:077-585-0392
有 小山工業
建設事務所 TEL:077-585-0392

建設事務所 TEL:077-585-0392
東洋ビルホーム株
建設事務所 TEL:077-585-0392
TEL:582-0500 FAX:582-6810

VEON 中西建設株式会社
建設事務所 TEL:077-585-0392
TEL:077-582-3100 FAX:077-582-5700

102	103	104
109	110	111
116	117	118

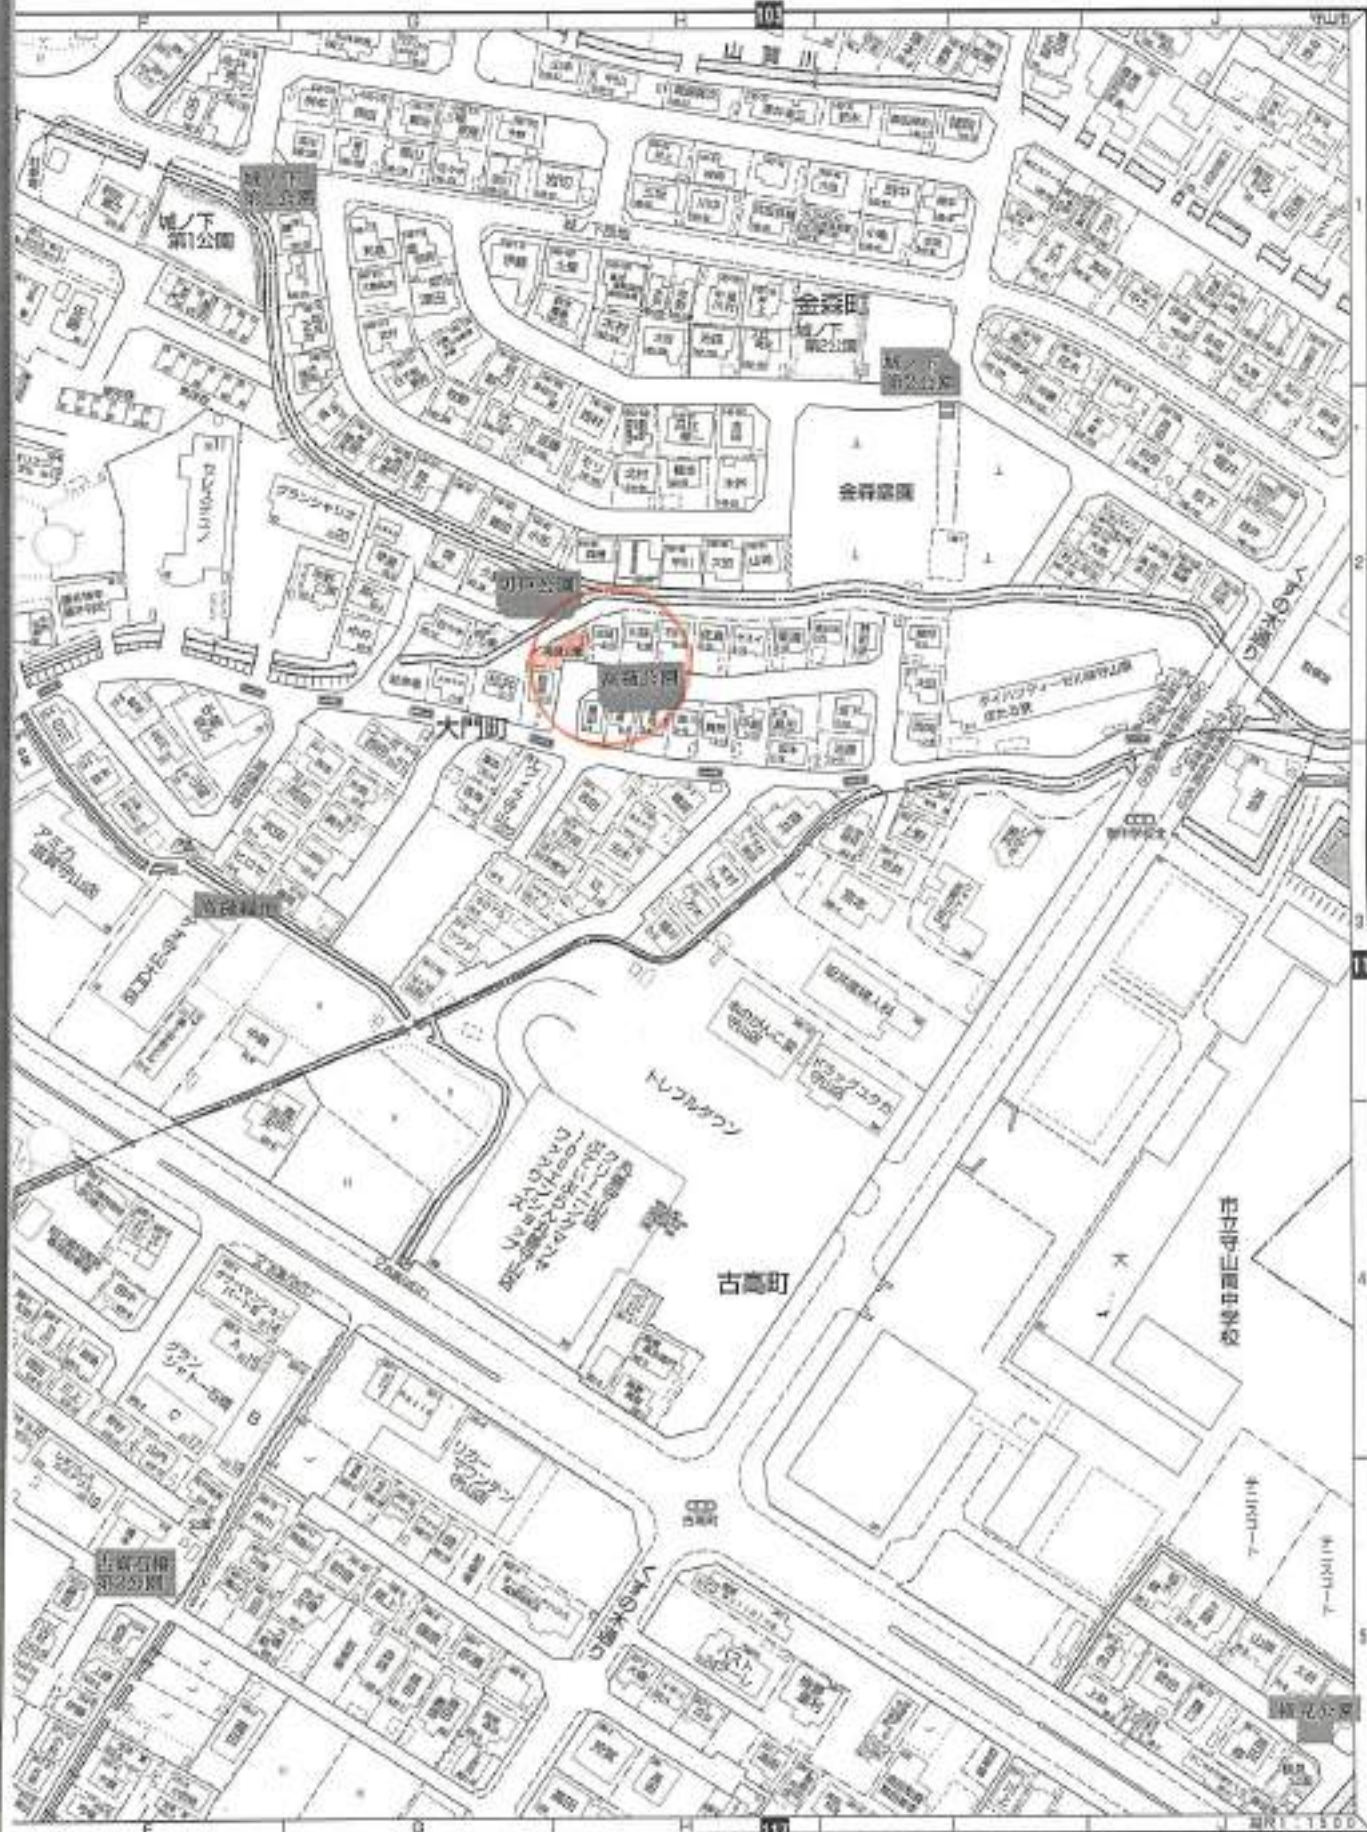


長浜店	彦根店	東彦根店	津市店	八日市店	水口店	野原店	守山店	彦根店	南彦根店	津田店	七山店	大津店	彦根店	アパレルショップ エス・アール
0590	0540	0540	0590	0590	0590	0771	0771	0771	0771	0771	0771	0771	0771	
84-5111	26-7688	27-6566	31-2225	25-1233	85-6611	518-0333	563-5844	567-6200	566-2535	547-6377	531-0531	521-8688	574-8434	

株式会社 第一技研
TEL. 0553-22229

大崎設備工業株式会社
TEL. 0748-22229

株式会社 吉田工業
TEL. 077-672-5891

株式会社 吉田工業
TEL. 077-672-5891

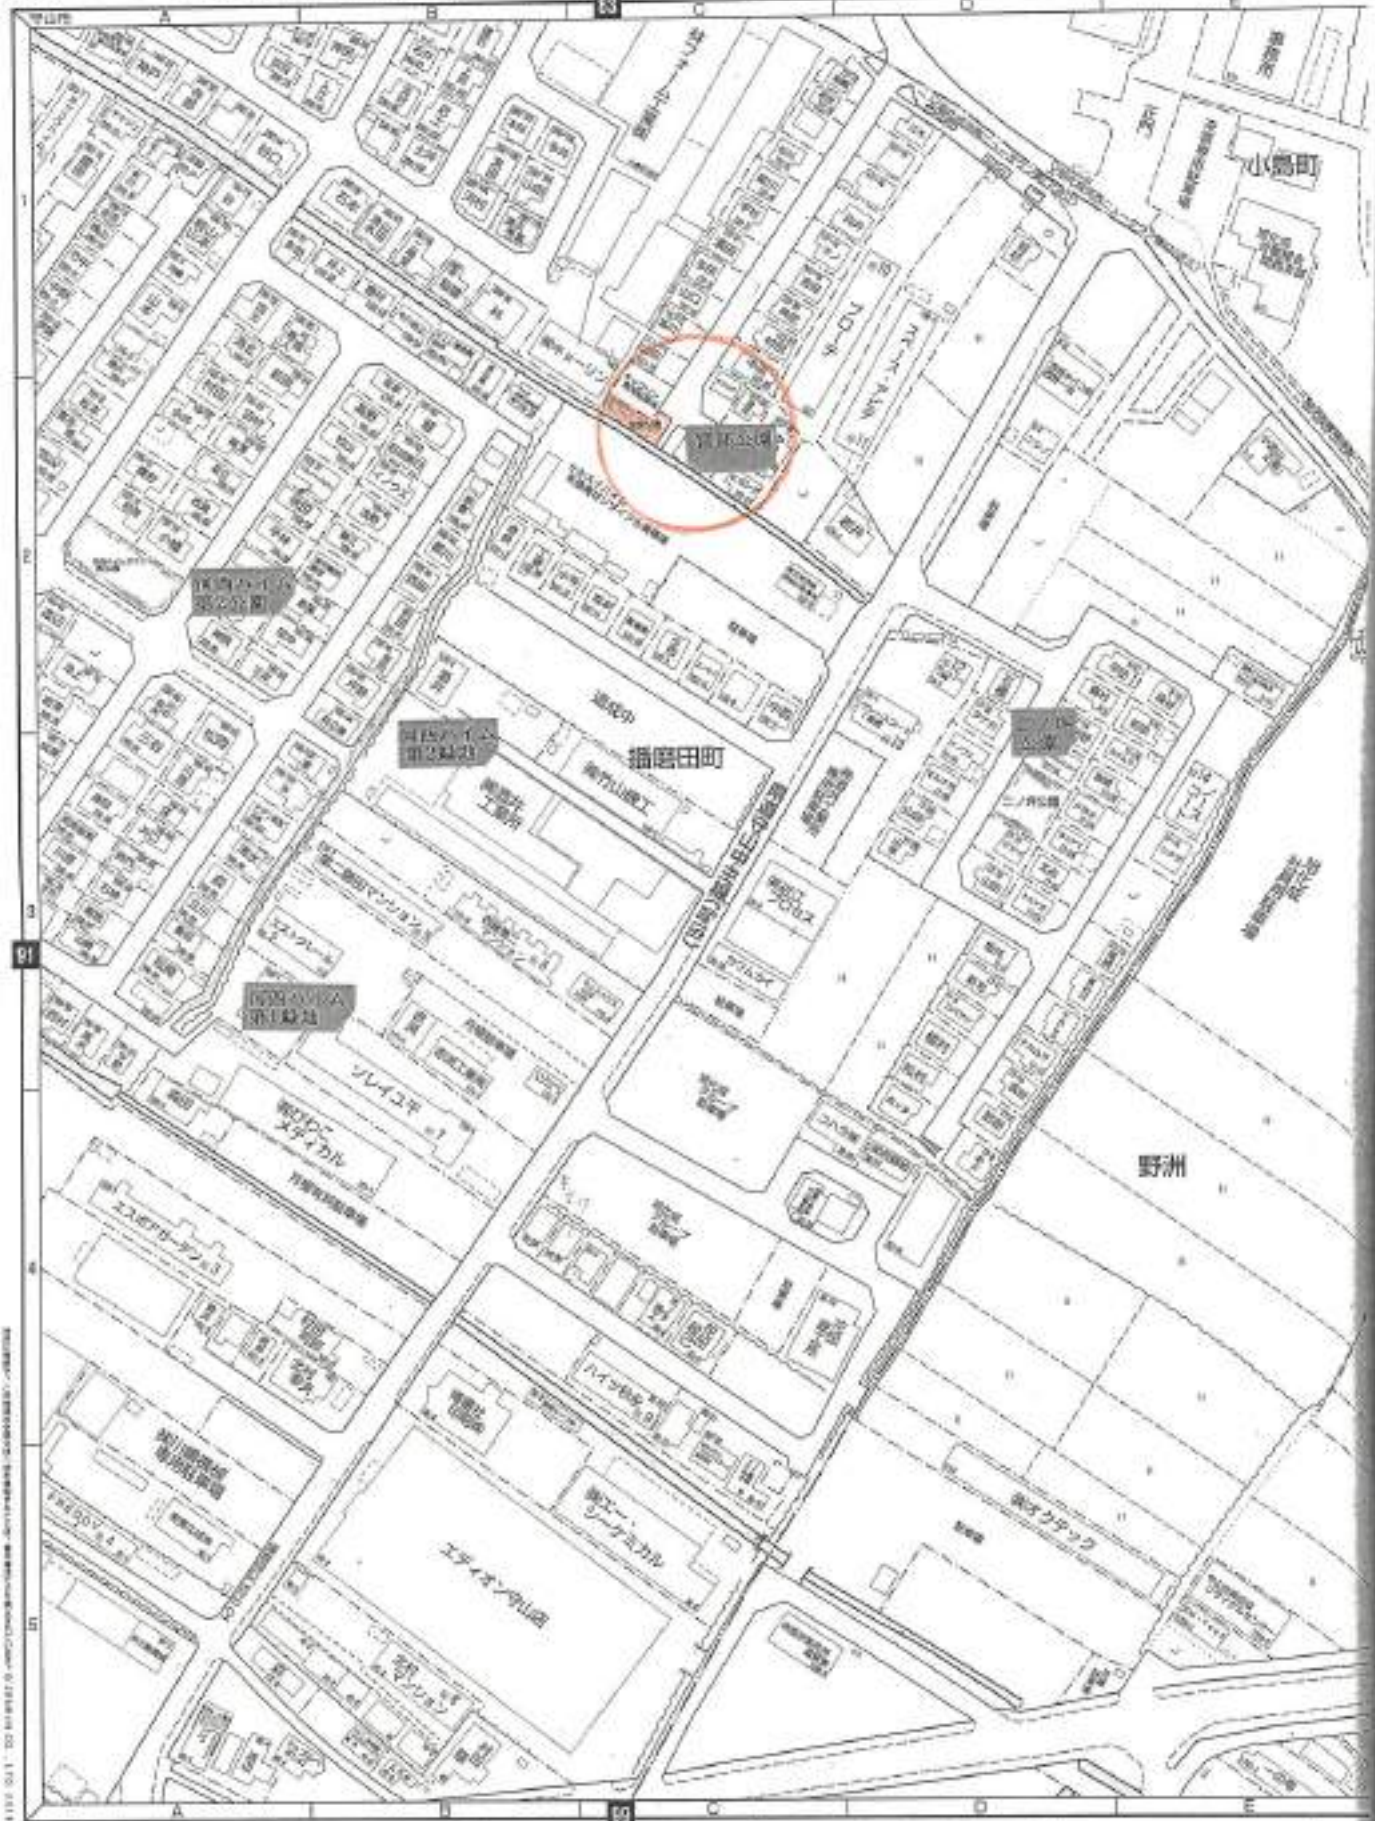


株式会社 竹仁興産
TEL. 0771-589-1221 FAX 0771-589-1819

湖東不動産株式会社
TEL. 0748-45-5210

株式会社 株甲賀建材店
TEL. 0748-73-2639 FAX 0748-72-2446

ワイアーススームサービス株式会社
TEL. 077-518-4245

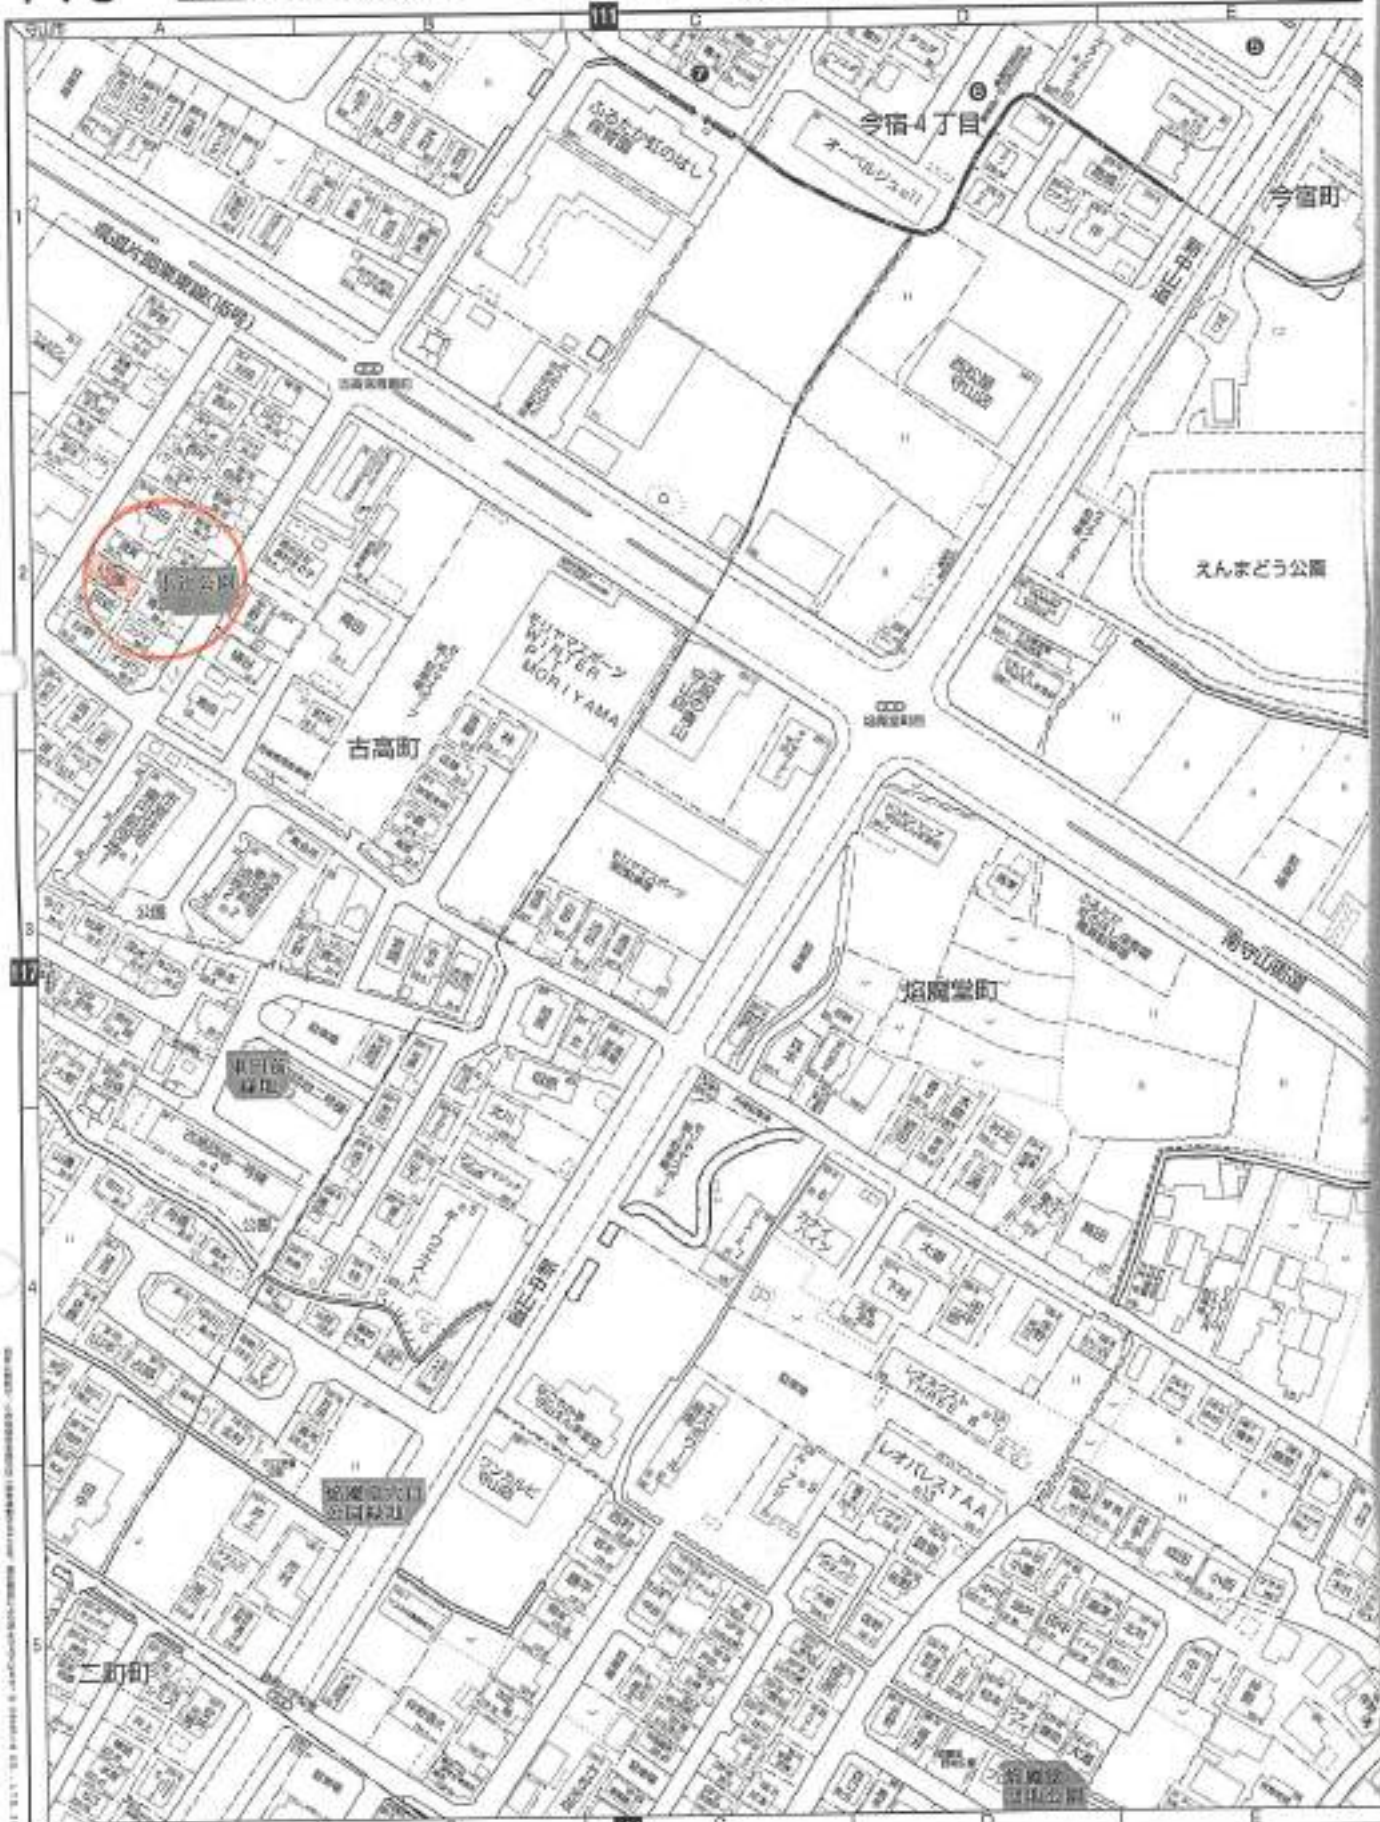


おおほアプライザル
TEL:077-585-1300

有 小 山 工 業
TEL:077-585-0392


東洋ビルホーム株式会社
TEL:582-0500 FAX:582-6810

中西建設株式会社
TEL:077-583-3166 FAX:077-582-0783

3	4
7	8
9	10

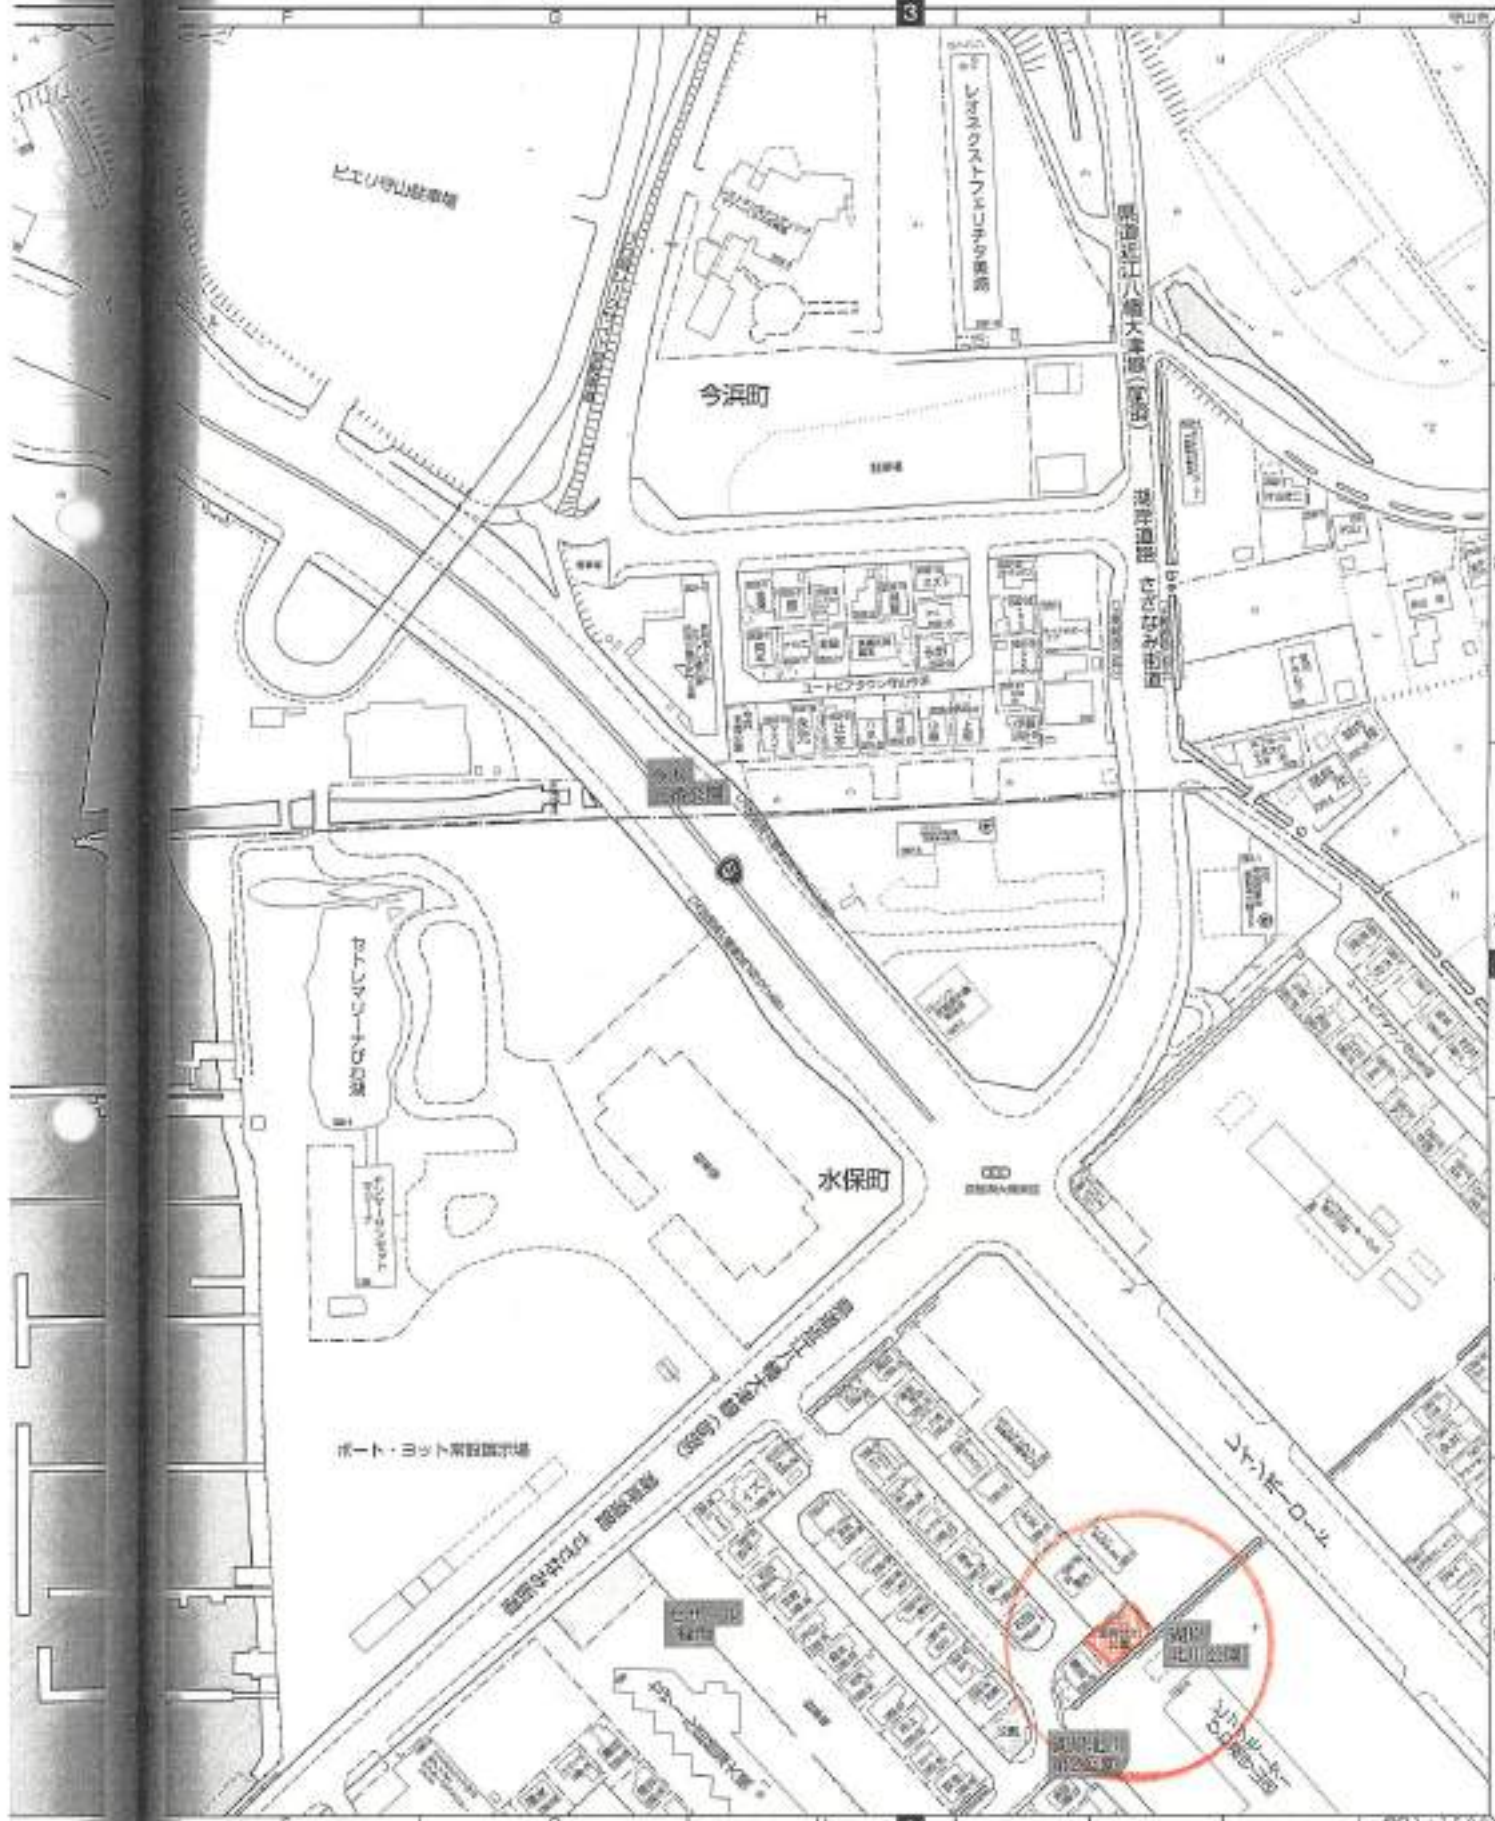


高浜店 077-581-1111 | 高松店 077-26-7688 | 南条店 077-27-6566 | 五ノ瀬店 077-31-2225 | 八日市店 077-25-1233 | 水口店 077-85-8611 | 野津店 077-516-0333 | 守山店 077-583-5844 | 津津店 077-587-6200 | 津島店 077-586-2555 | 津田店 077-547-6377 | 石山店 077-531-0531 | 大津店 077-521-8588 | 栗田店 077-574-3434 | アパマンショップ 全国展開

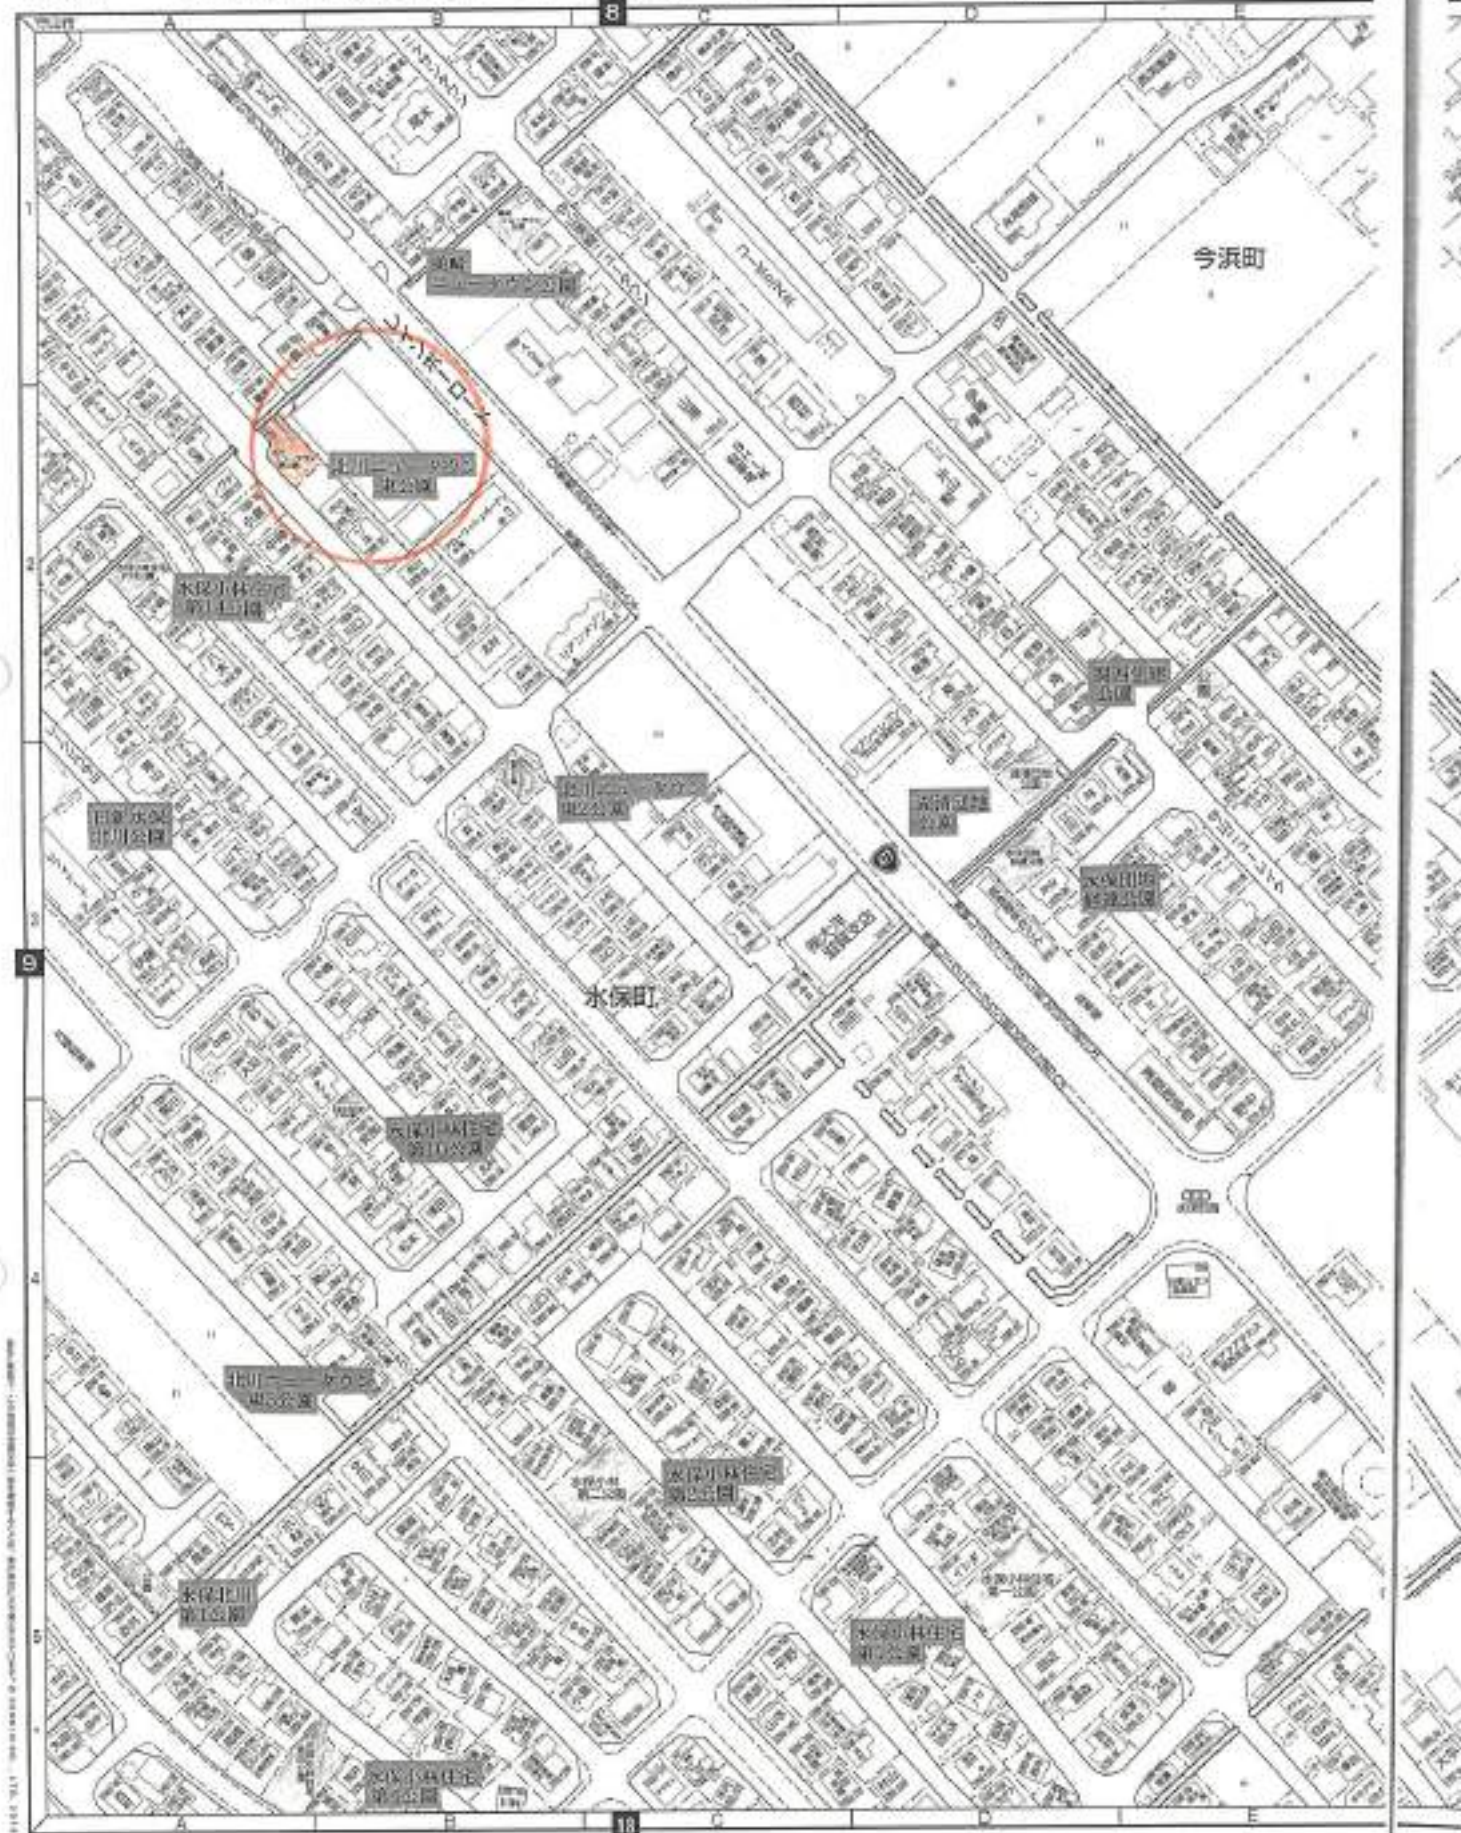



あもはアレイブル
 〒254-0216 守山市東見町132番地01
 TEL: 077-525-1310


有小山工業
 〒254-0216 守山市東見町132番地01
 TEL: 077-585-0392


東洋ビルホーム
 〒254-0216 守山市東見町132番地01
 tel. 582-0500 fax. 582-6810


GEON 中西建設株式会社
 〒254-0216 守山市東見町132番地01
 TEL: 077-582-3166 FAX: 377-582-3783


109	110	111
116	117	118
122	123	124

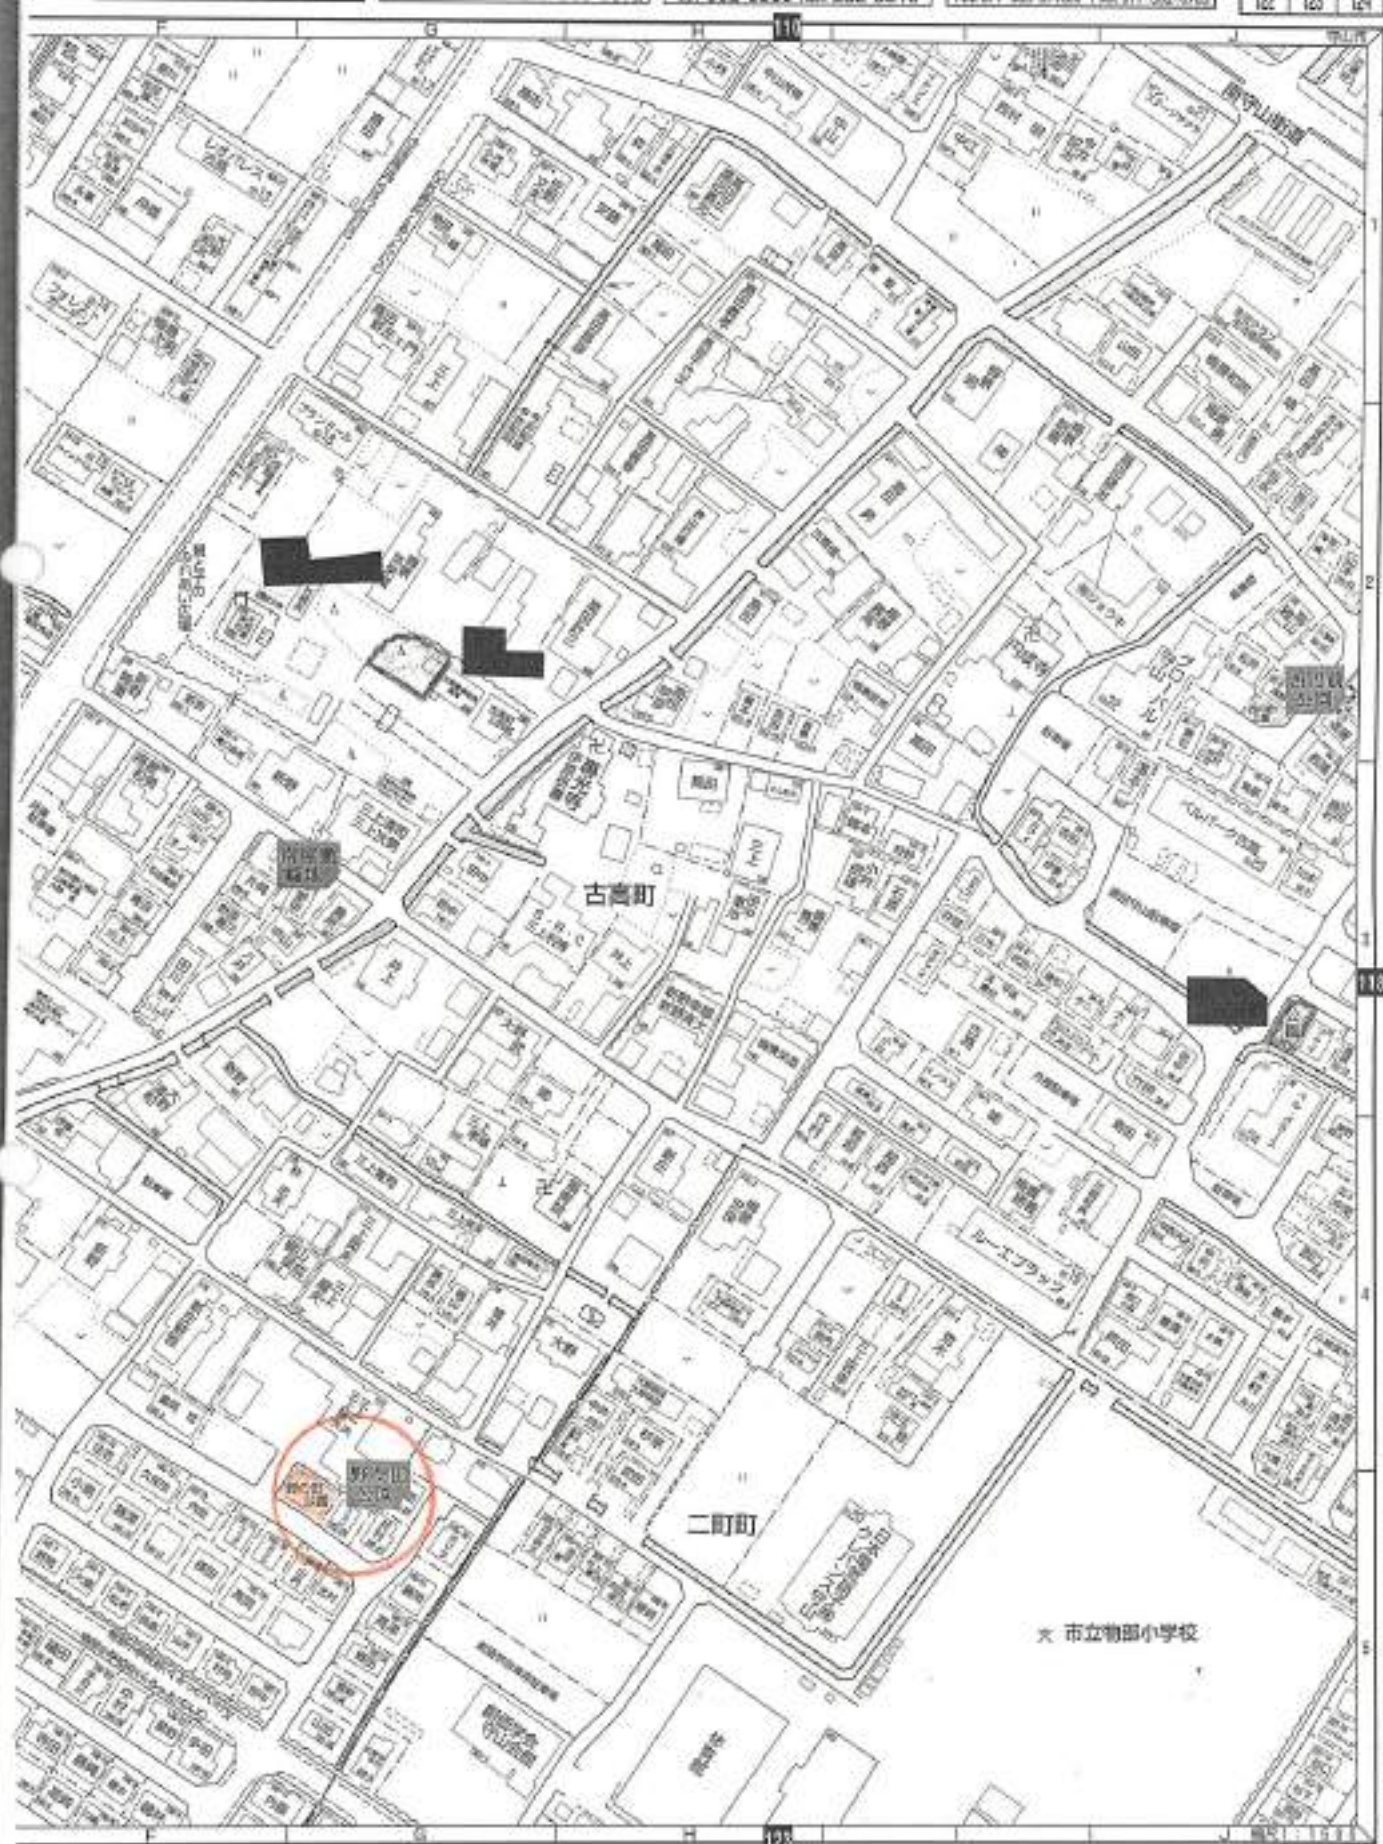

0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	0160
64-5111	26-7188	27-6566	31-2225	25-1233	65-6611	518-0333	583-5844	567-6200	566-2595	547-6377	531-0631	521-8588	574-3434							

販売店: 伊勢店, 津市店, 桑名店, 志摩店, 尾鷲店, 八日市店, 木口店, 野原店, 守山店, 草津店, 南草津店, 瀬田店, 石山店, 大津店, 彦根店

アパマンショップ
 エスエスアイシー

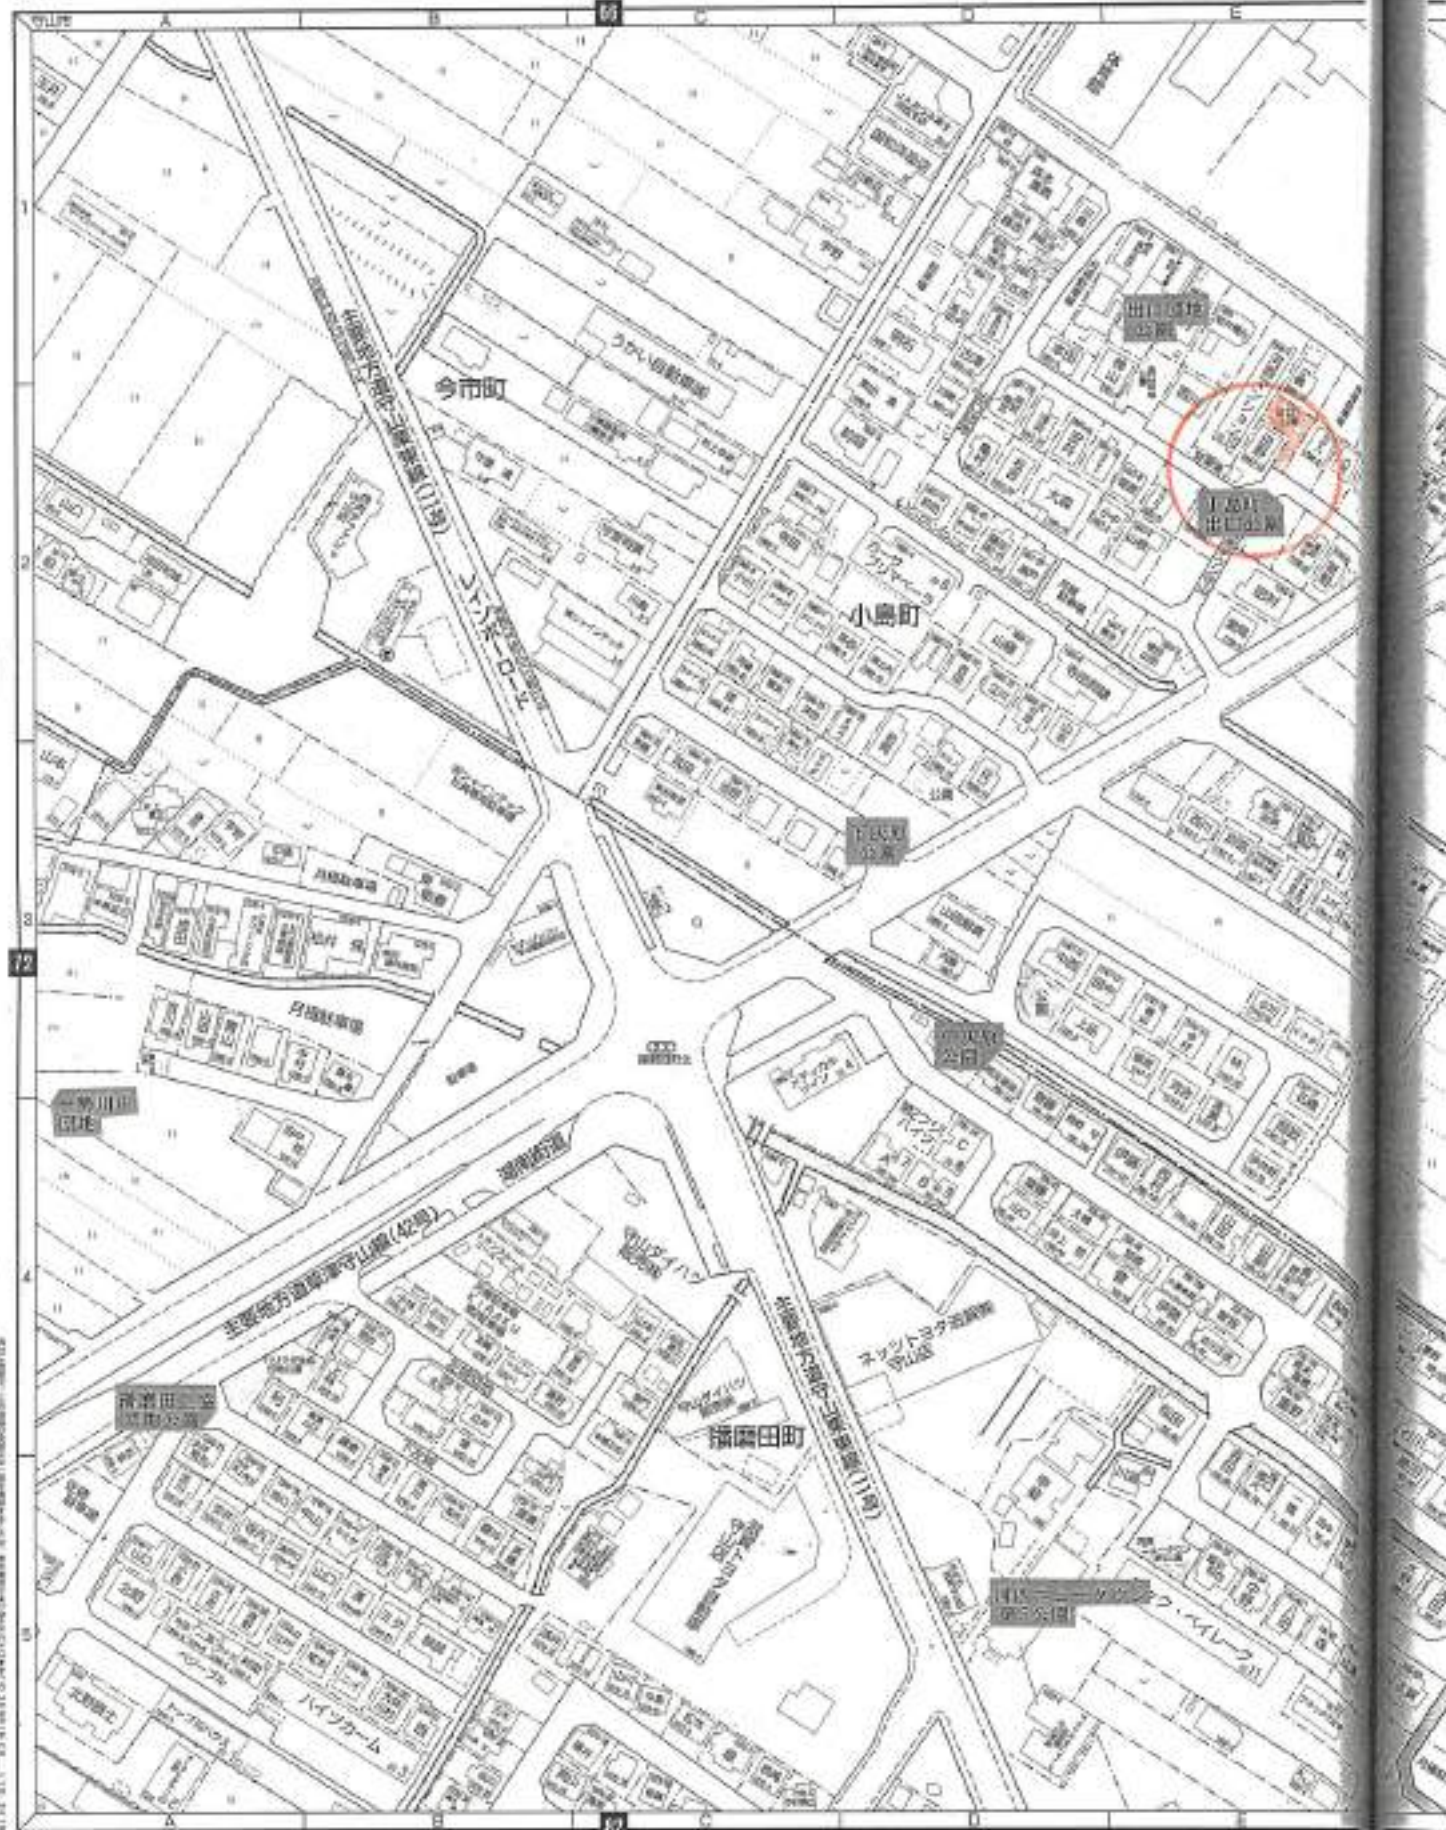


株式会社 第一技研
TEL.077-542-2229

大崎設備工業株式会社
TEL.077-542-2229

株式会社 吉田工業
TEL.077-532-5202 FAX.077-972-5861

株式会社 吉田工業
TEL.077-532-5202 FAX.077-972-5861

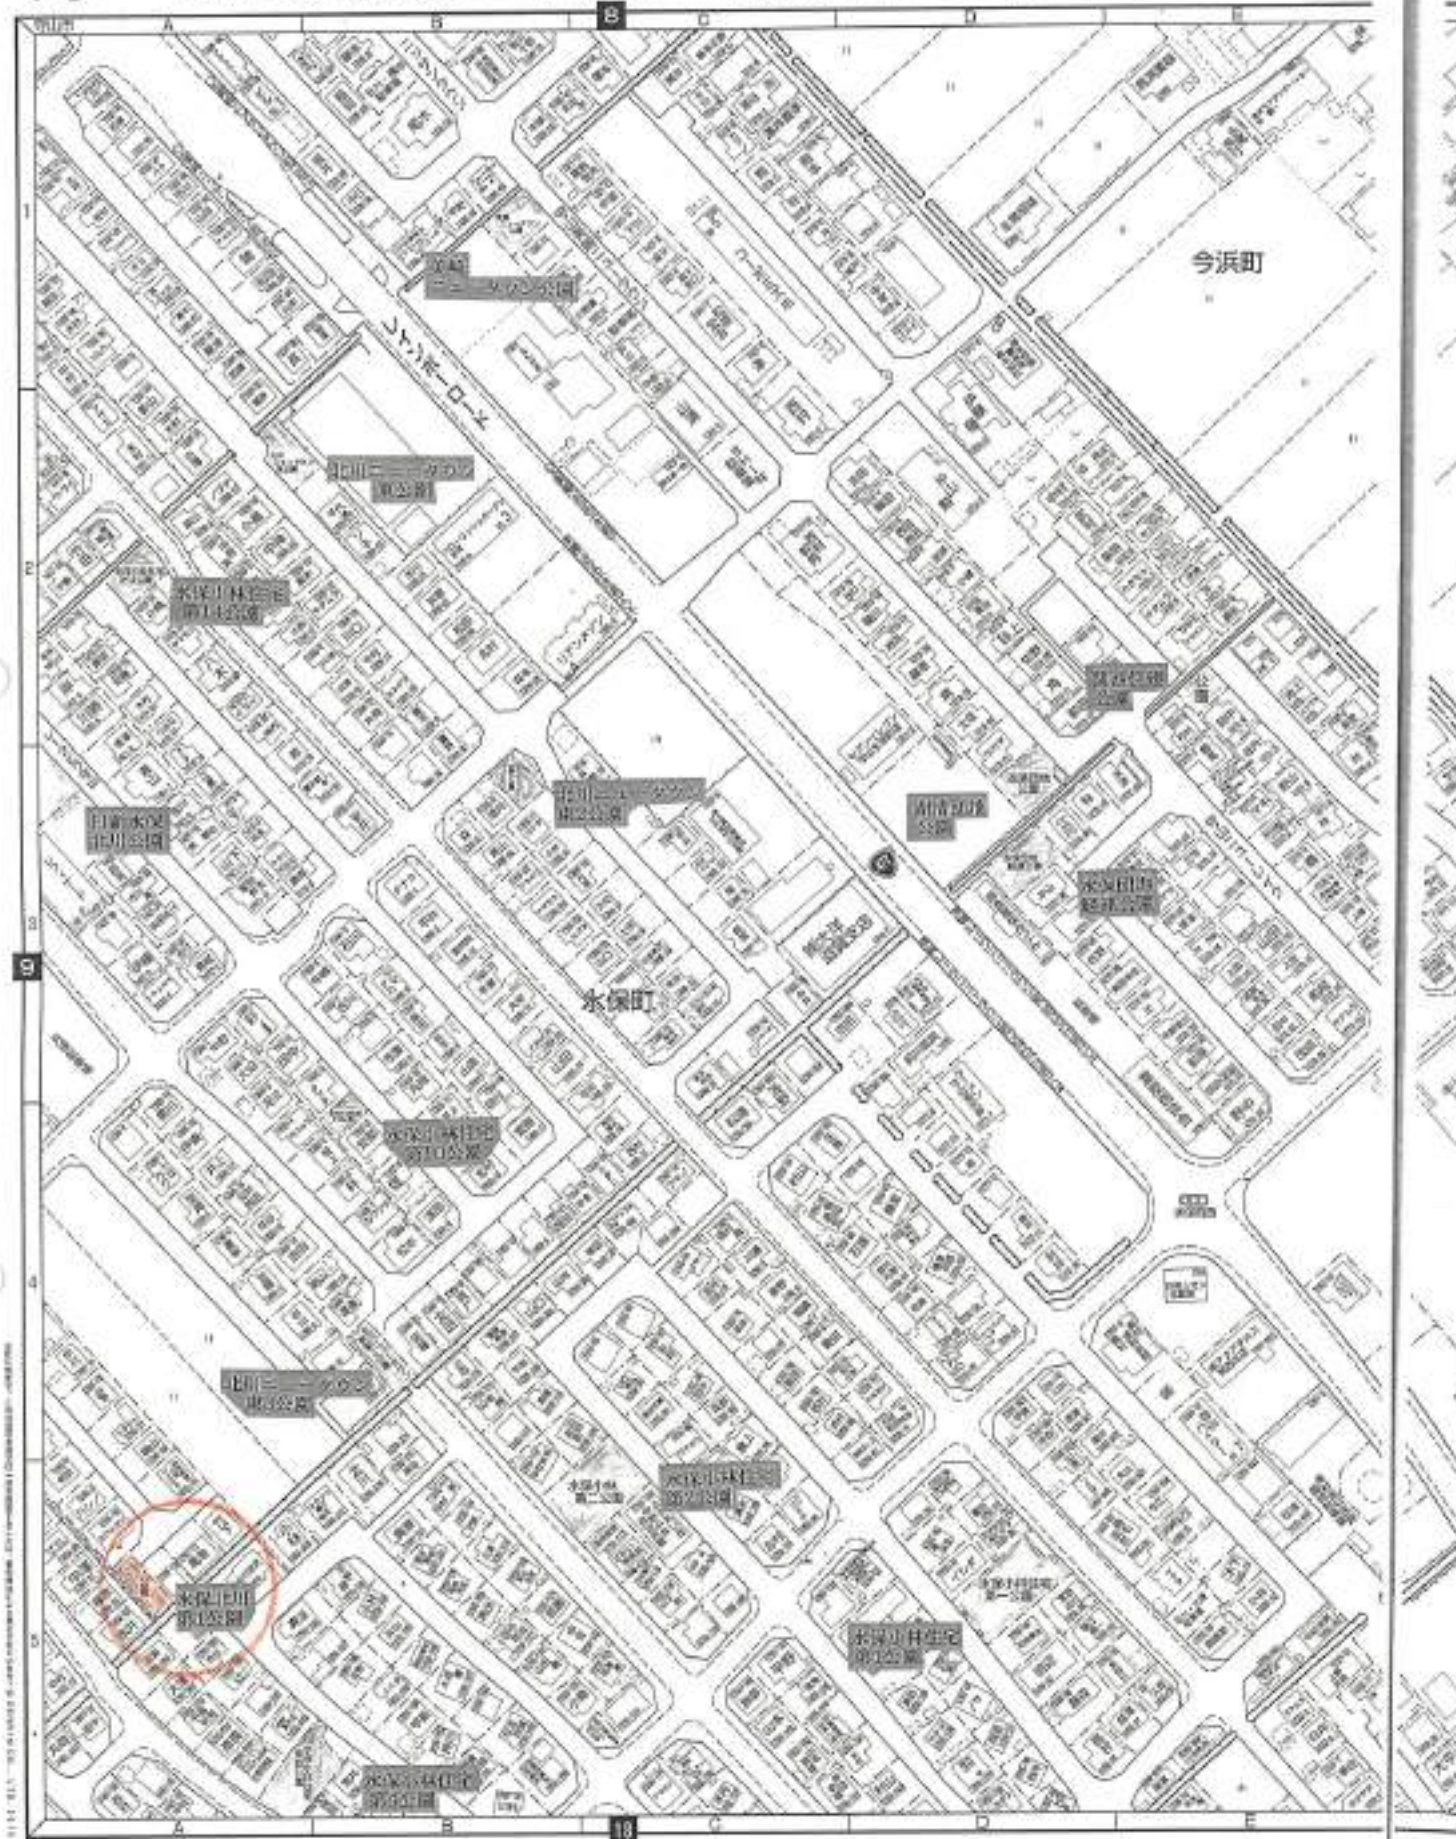

株式会社 竹仁興産
TEL.077-542-1251 FAX.077-542-1818


潮東不動産株式会社
TEL.0748-45-5210

株式会社 甲賀建材店
TEL.0748-72-2637 FAX.0748-72-2646

株式会社 ワイナースホームサービス株式会社
TEL.077-516-4245



 株式会社 青葉アプレイザル
 あおはアプレイザル
 〒330-0802 水戸市 1008
 TEL. 0277-525-1310

株式会社 有小山工業
 TEL. 0277-585-0392


 株式会社 B.H. 東洋ビルホーム株式会社
 〒330-0801 水戸市 1011
 TEL. 582-0500 FAX. 582-8810


 株式会社 GEON 中西建設株式会社
 〒334-0215 守山町 120番地501
 TEL. 027-883-3185 FAX. 027-882-0783

119	119	120
124	125	126
128	129	130

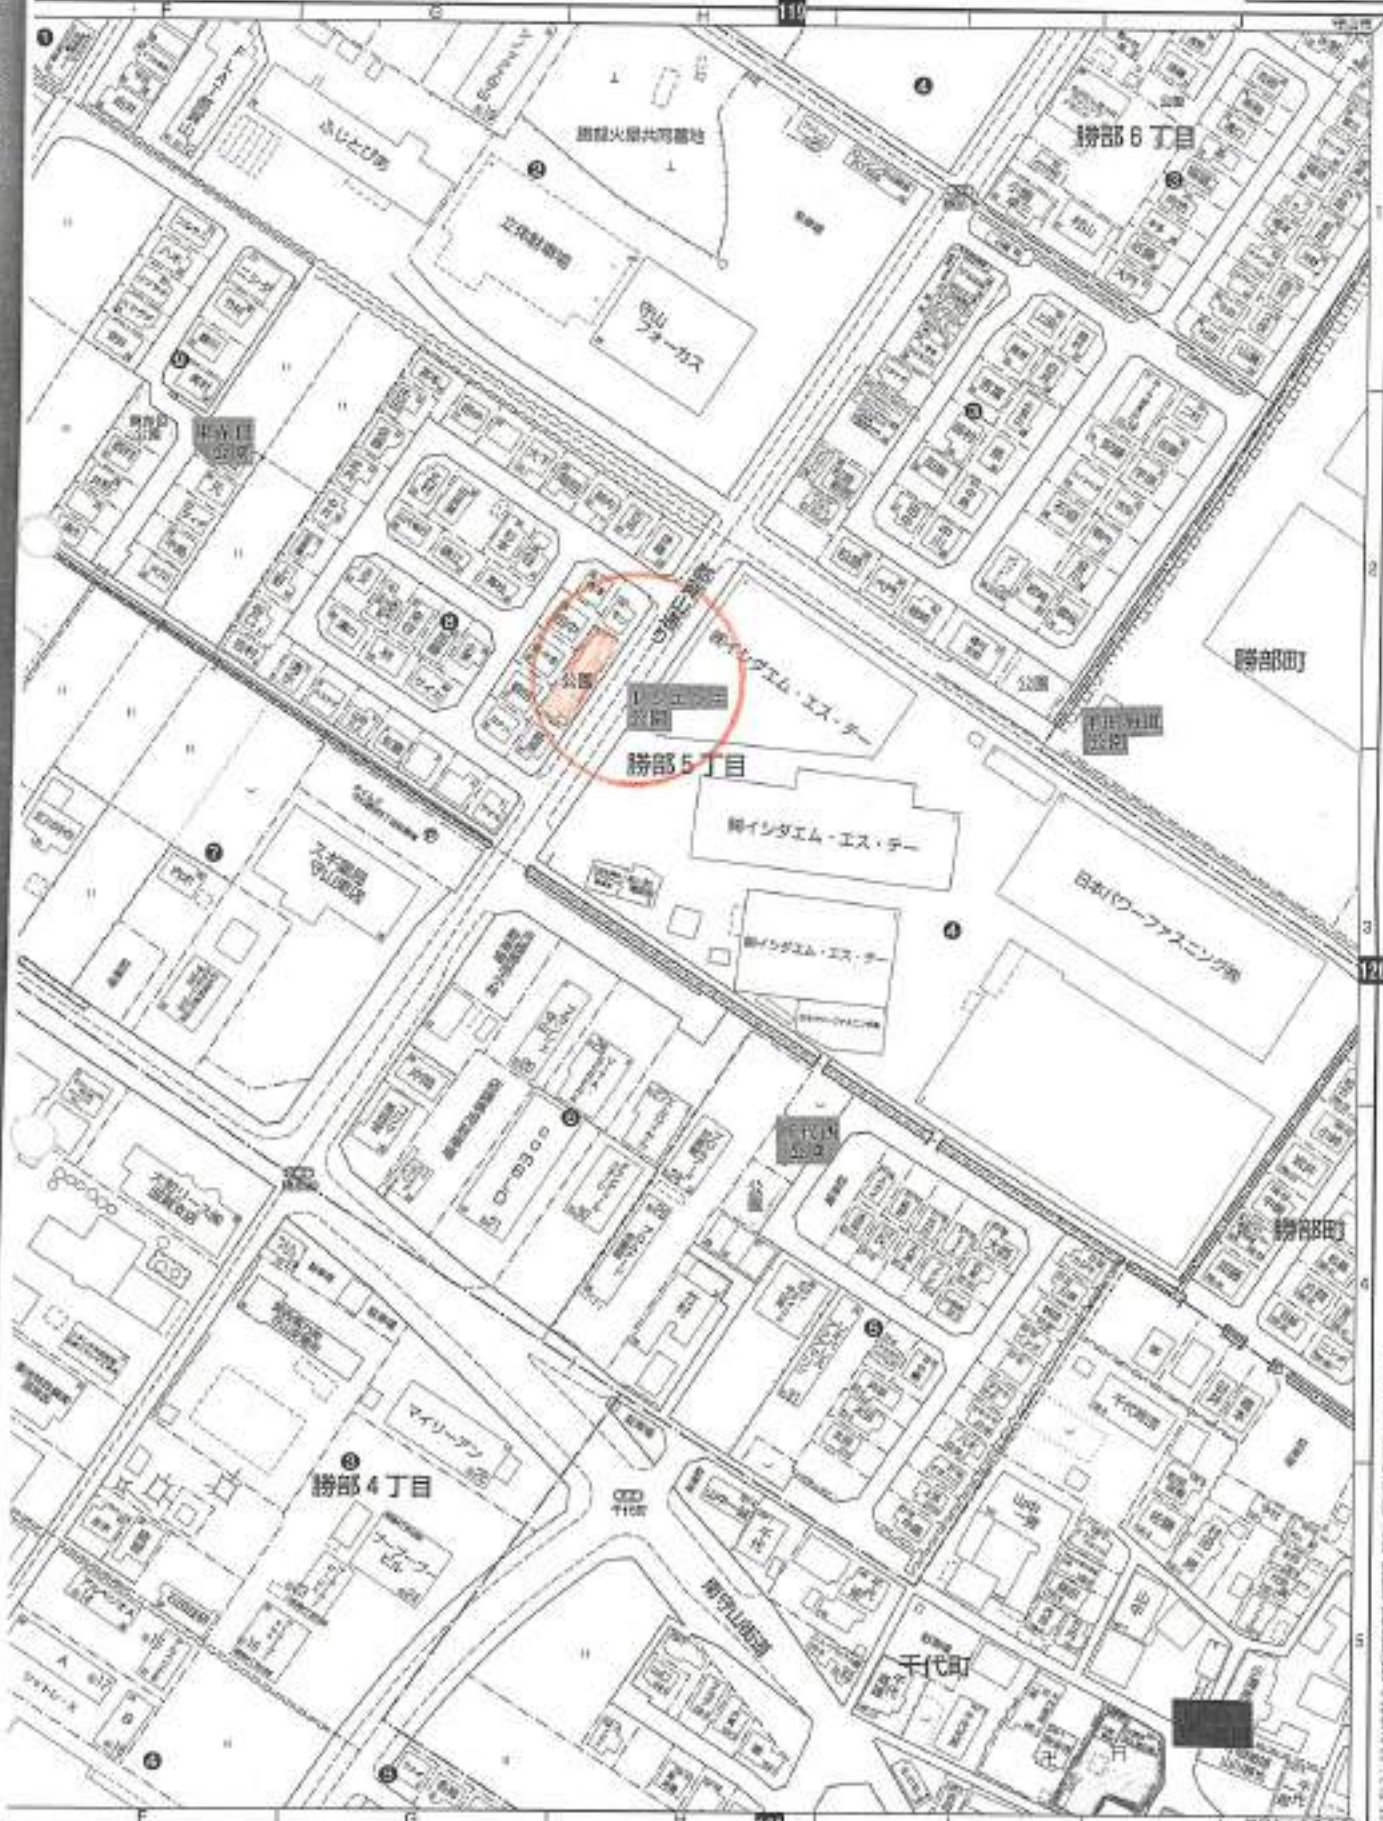


群馬店	青森店	東京本社	北川町店	九戸町店	水戸店	野洲店	守山店	平塚店	東京支店	横浜店	石山店	大津店	豊田店	フイマンショップ
0246 64-5111	0186 26-7988	0330 27-6566	0248 31-2225	0266 25-1233	0248 65-4611	0272 518-0333	0273 583-5844	0273 967-6200	0273 565-2655	0273 547-8377	0213 531-0631	0211 521-8588	0211 574-3434	フイマンショップ 水戸アプレイザル

株式会社 第一技研
TEL.077-582-2220

大崎設備工業株式会社
TEL.077-582-2220

株式会社 大がさ
TEL.077-582-2220

株式会社 吉田工業
TEL.077-582-2220

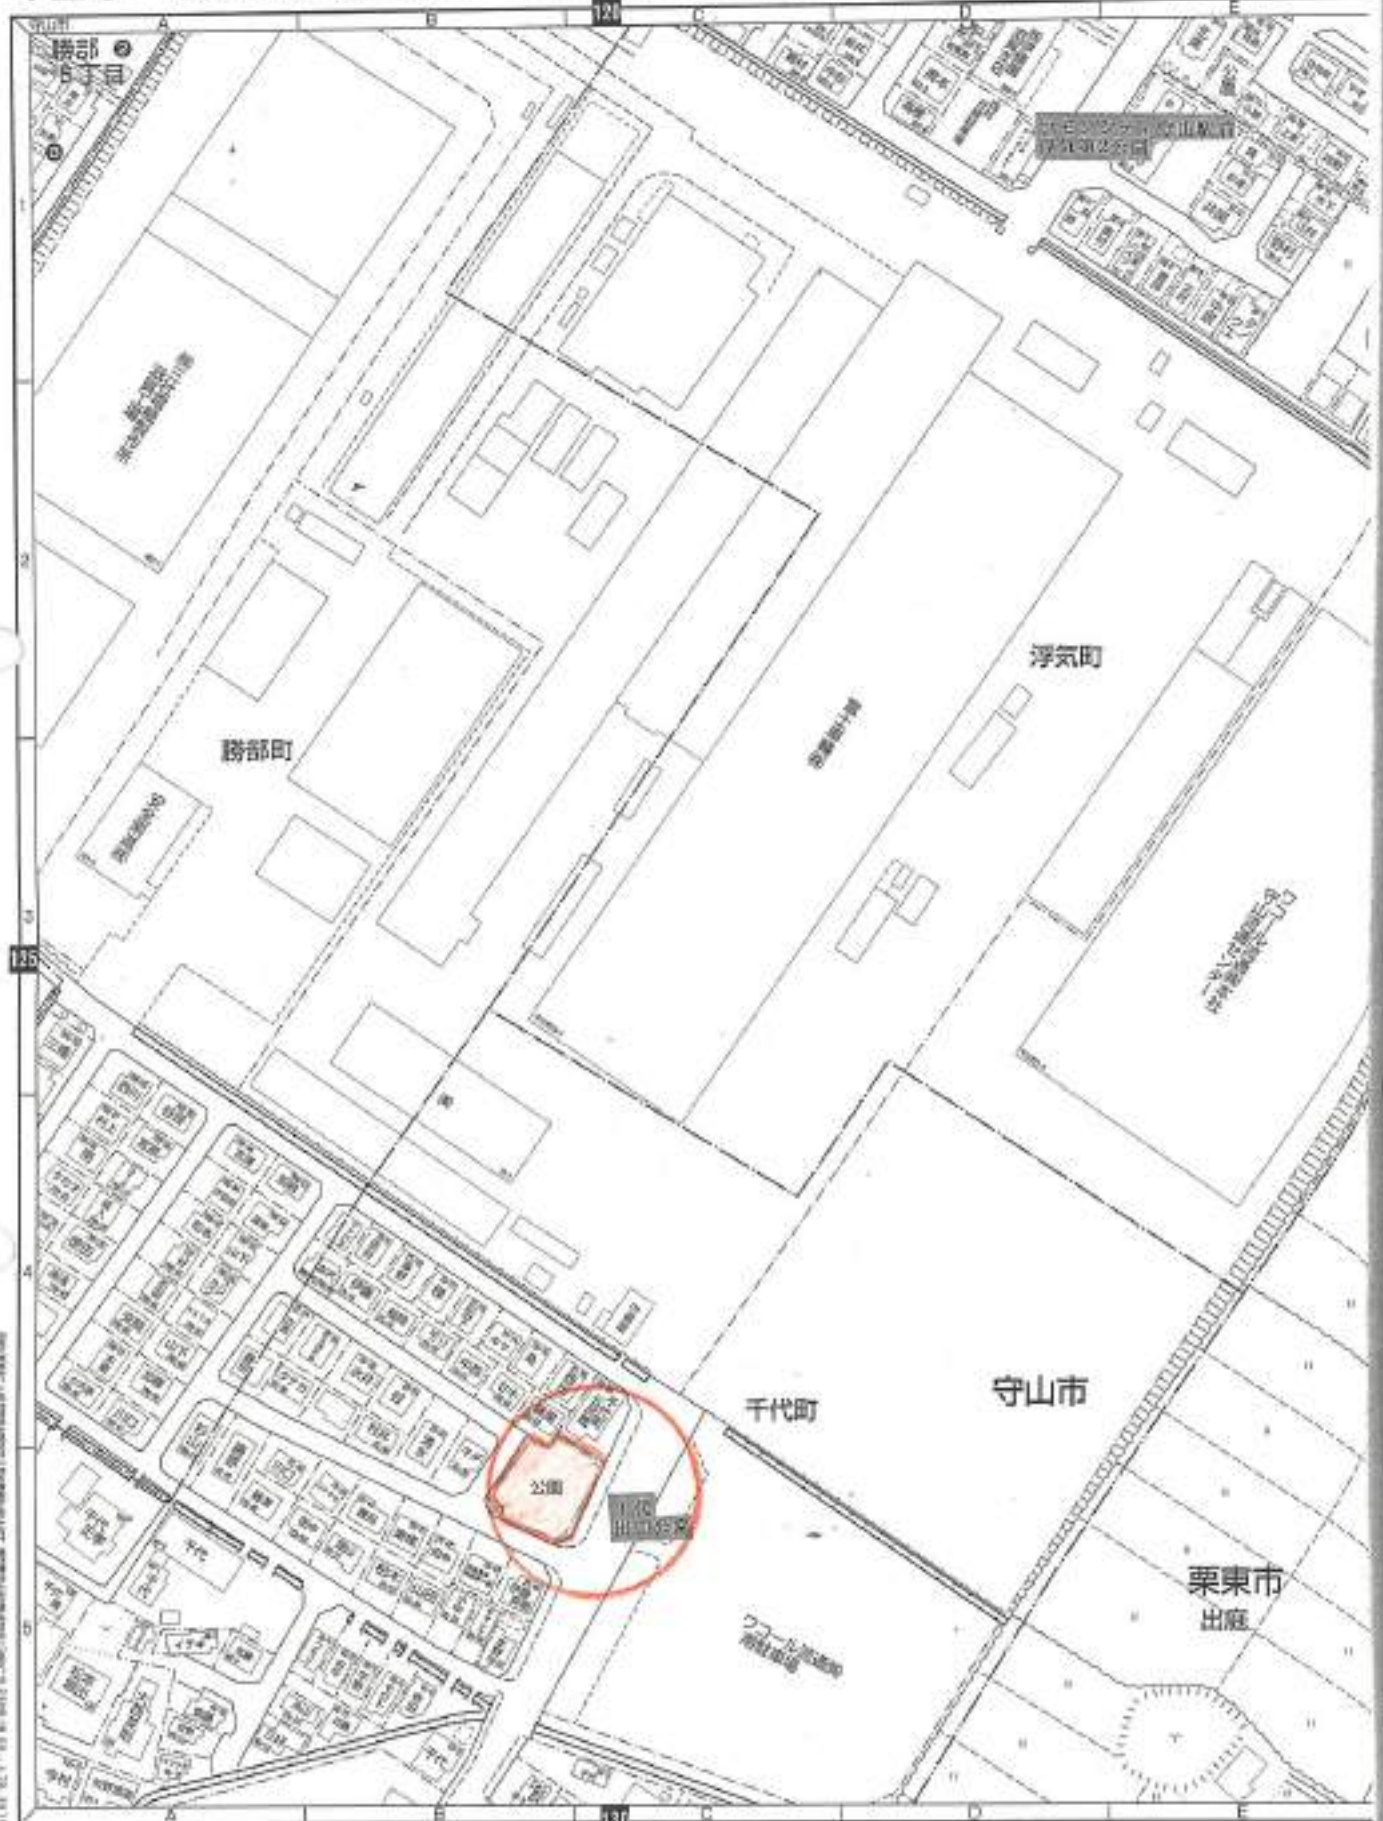

株式会社 竹仁興産
TEL.077-582-1816

湖東不動産株式会社
TEL.0748-45-5210

株式会社 甲賀建材店
TEL.0748-72-2639

株式会社 ウィナーズホームサービス
TEL.077-516-4245



 安心評価 信頼対等
あおばアプライザル
 〒524-0015 守山町東長門1-20番地101
 TEL 077-585-330

株式会社 有山工業
 〒524-0015 守山町東長門1-20番地101
 TEL 077-585-0392

株式会社 東洋ビルホーム株式会社
 〒524-0015 守山町東長門1-20番地101
 TEL 582-0500 FAX 582-6810


VEON 中西建設株式会社
 〒524-0015 守山町東長門1-20番地101
 TEL 077-582-3119 FAX 077-582-0783

118	119	120
114	125	126
128	129	130

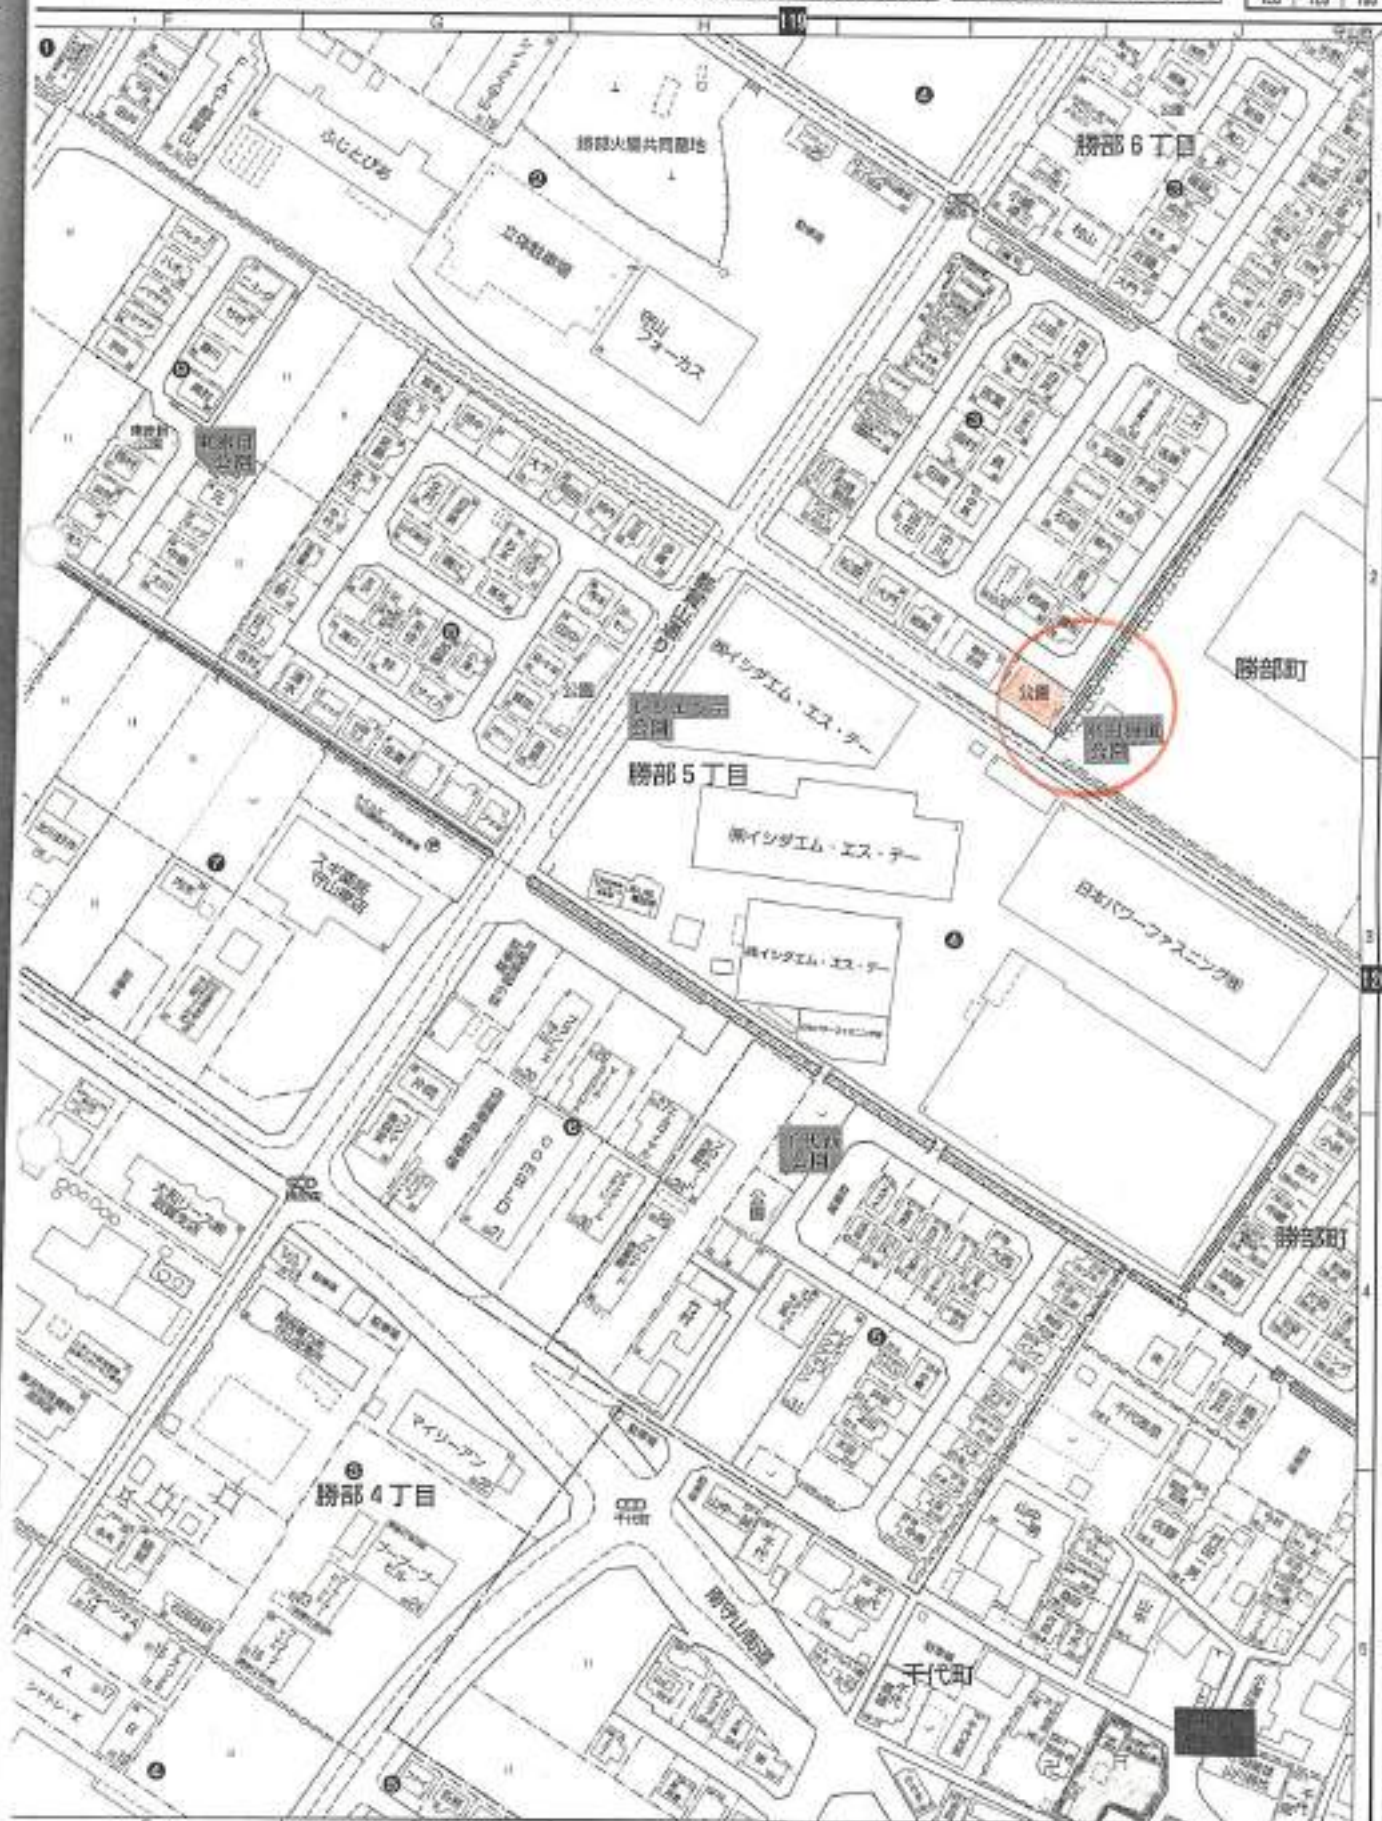

新井町	松原町	新井町	新井町	八日町	井口町	野洲町	守山町	草津町	新井町	新井町	石山町	大津町	新井町
02780	02781	02782	02783	02784	02785	02786	02787	02788	02789	02790	02791	02792	02793
64-5111	26-7683	27-6566	31-2225	25-1233	65-8611	518-0333	583-5844	567-6200	566-2655	547-6377	531-0531	521-8588	574-3434


 アイクワ
 REAL ESTATE

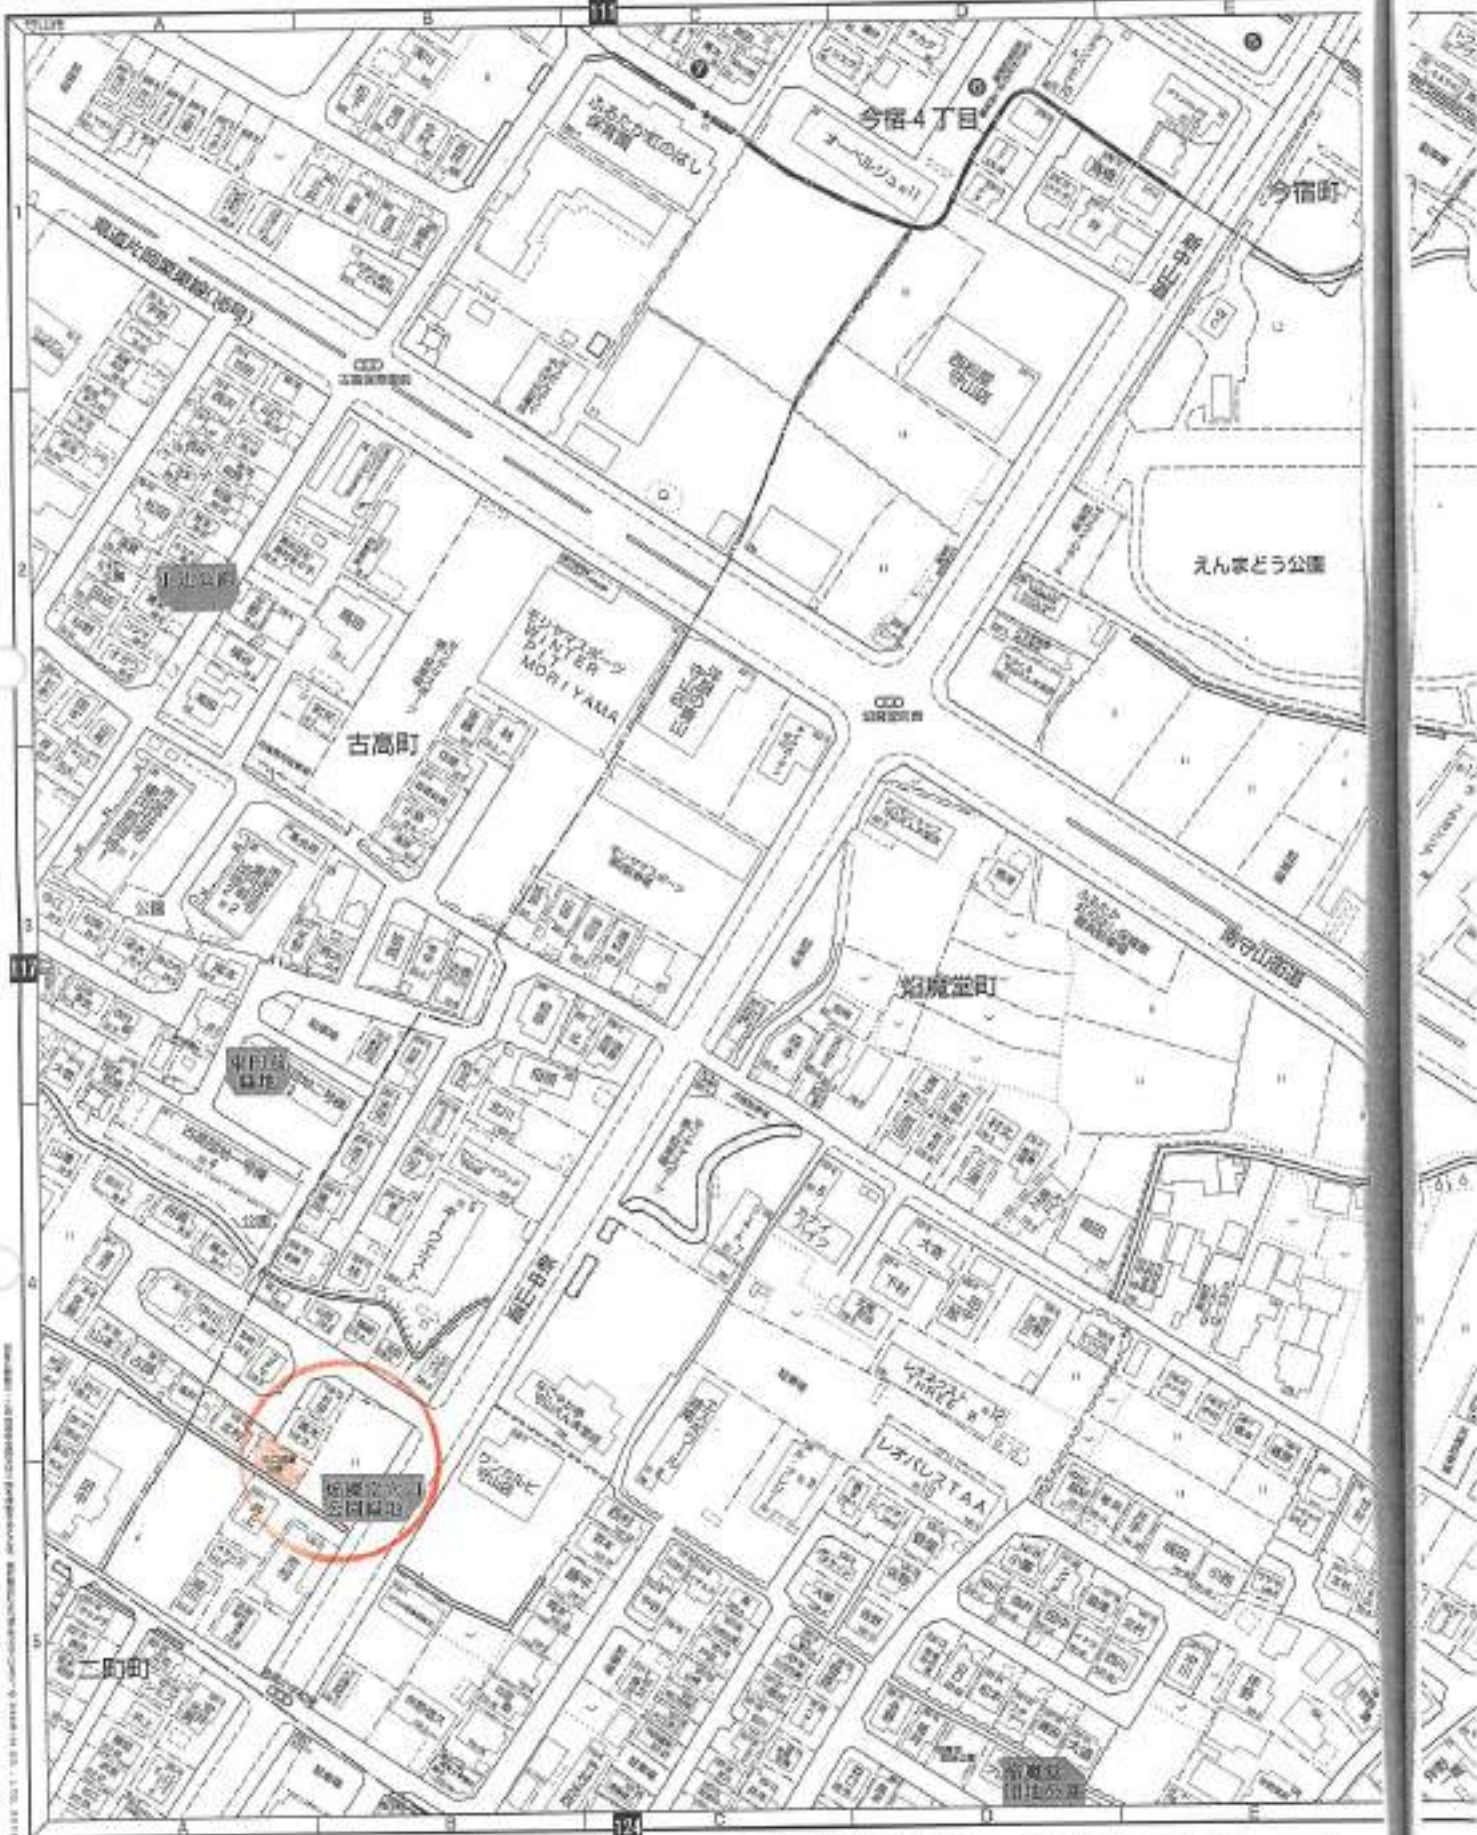

点検写真台帳(全景)

1

所在施設名	水保小林住宅第6公園	住所	滋賀県野洲市
		点検日	2017年11月13日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	1	水保小林住宅第6公園	エリア	滋賀県野洲市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真№	着座部	劣化	判定
13	目視による確認		確認



写真№	基礎の設計	規準一般	判定
14	土被り-20mm		ハザード 3




写真№	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真№	その他作業2	規準一般	判定
16	グリス注入		



写真№	着座部	劣化	判定

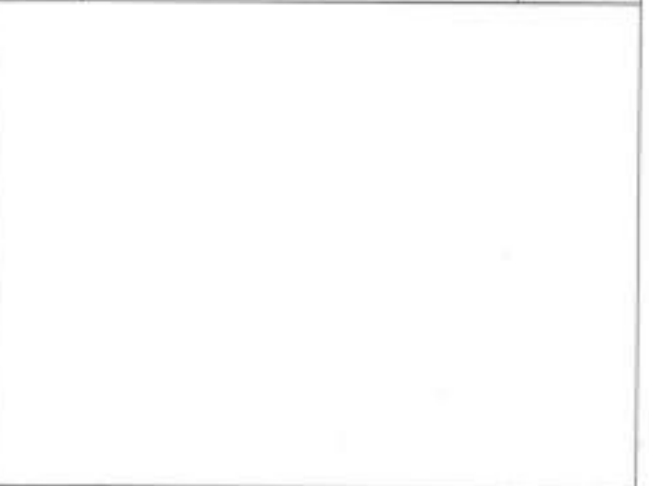

写真№	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	1	水保小林住宅第6公園	エリア	滋賀県野洲市	点検日	2017年11月13日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
5/5ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
25	土被り-60mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
26	基礎の露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
27	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定




点検写真台帳(全景)

2

所在施設名	水保小林住宅第7	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月13日

園名板

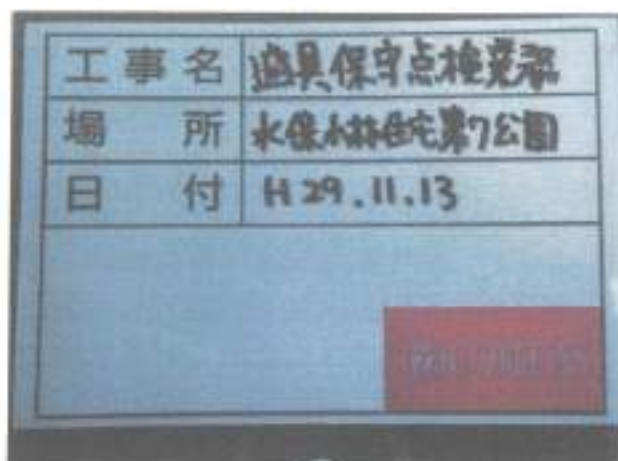

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	2	水保小林住宅第7	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/2ページ						

写真No.	着座部	劣化	判定
7	目視による確認		確認



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
10	グリス注入		



写真No.	着座部	劣化	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	2	水保小林住宅第7	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
16	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
17	落下防止柵(落下高さ2000mm以上) 実測値600mm<=規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り0m		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

3

所在
施設名

新庄農村公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	3	新庄農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	4	複合遊具		総合	ハザード	劣化
				0	3	6
8/8ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
43	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
44	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
45	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
46	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
47	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
48	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

4

所在
施設名

北上東前公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月20日

園名板

工事名	遊具保守点検実施
場所	北上東前公園
日付	H29.11.20
(株)COMTAS	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	4	北上東前公園	エリア	遊賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	滑り台		総合 C	ハザード 3	劣化 B
						3/4ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ	ハザード	2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ	ハザード	2



写真No.	指の挟み込み	規準一般	判定
15	柵と側板の隙間に指の挟み込みの恐れ	ハザード	2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
16	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード	2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
17	落下防止柵 実測値650mm<=規準値700mm	ハザード	2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り—50mm	ハザード	3



点検写真台帳

所在施設名	4	北上東前公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	B	B
4/4ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	20	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	4	北上東前公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	支柱部(地階部附近以外)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	遊り棒部	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—30mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

5

所在
施設名

長塚公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月20日

園名板

工事名	遊具保守点検記録
場所	長塚公園
日付	H29.11.20
	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	5	長塚公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

2/2ページ

写真No.	基礎部	劣化	判定
7	破損		B



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
8	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
9	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	標準一般	判定
10	グリス注入		



写真No.	基礎部	劣化	判定



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	5	長塚公園	エリア		滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	2	2連鉄棒			総合	ハザード	劣化
					C	3	B
							2/2ページ

写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
7	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.			判定

写真No.			判定




点検写真台帳(全景)

7

所在 施設名	日新水保北川公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月15日

園名板

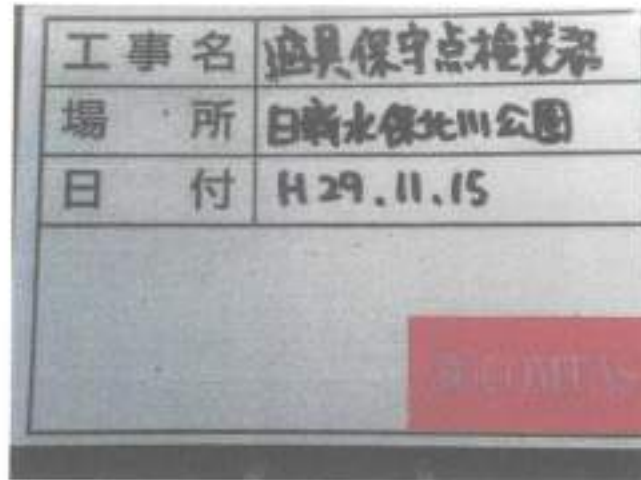

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	7	日新水保北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

4/5ページ

写真No.	滑降部	劣化	判定
19	凹み		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
20	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
21	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
22	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	指の挟み込み	規準一般	判定
23	柵と側板の隙間に指の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
24	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	7	日新水保北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	太鼓橋		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
						2/2ページ

写真No.	懸垂はしご部	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
8	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
9	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定

写真No.	基礎の設計	標準一般	判定

写真No.	基礎の設計	標準一般	判定

点検写真台帳(全景)

9

所在
施設名

口津田公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	口津田公園
日付	H29.11.16

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	9	口津田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/3ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
13	土被り-20mm		ハザード 3	14	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出		ハザード 2				



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳(全景)

10

所在
施設名

播磨田小林住宅

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	播磨田小林住宅公園
日付	H29.11.17

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	10	播磨田小林住宅	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				0	3	B
2/2ページ						

写真No.	梁部(金具附近)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	着座部	劣化	判定
8	目視による確認		確認



写真No.	着座部	劣化	判定
9	目視による確認		確認



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
10	土被り—60mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	標準一般	判定
12	グリス注入		



点検写真台帳(全景)

11

所在
施設名

水保小林住宅第8公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	11	水保小林住宅第8公園	エリア	遊賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(地際部附近)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
17	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	11	水保小林住宅第8公園	エリア		滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	3連鉄棒			総合	ハザード	劣化
					C	3	B
							2/2ページ

写真No.	絡まり・引っ掛かり	規準一般	判定
7	支柱最上部に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




写真No.	規準一般	判定



写真No.	規準一般	判定
11		



写真No.	規準一般	判定

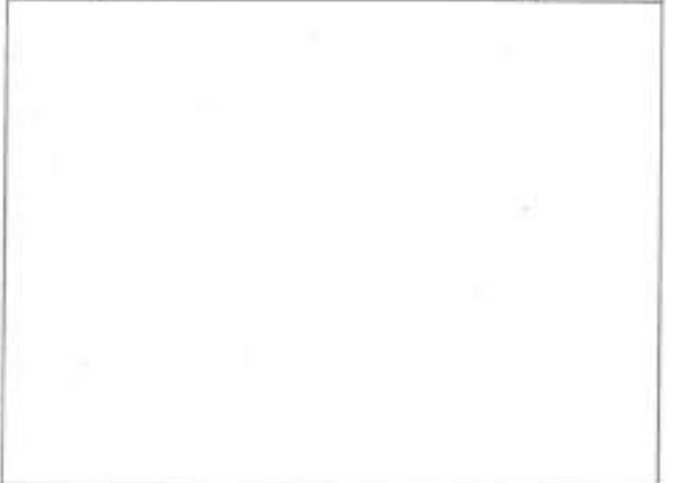

点検写真台帳(全景)

12

所在
施設名

水保小林住宅第9公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	12	水保小林住宅第9公園	エリア		滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ(境界柵あり)			総合	ハザード	劣化
					C	B	B
4/4ページ							

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2		判定
22	グリス注入		



写真No.			判定

写真No.			判定

--	--	--	--

--	--	--	--

点検写真台帳

所在施設名	12	水保小林住宅第9公園	エリア		滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台			総合	ハザード	劣化
					C	3	B

3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
16	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・衝突	規準一般	判定
17	部材突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
18	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	12	水保小林住宅第9公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	握り棒部	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	絡まり・引っ掛かり	規準一般	判定
9	支柱部最上部に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




点検写真台帳(全景)

15

所在施設名	都水保北川公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月13日

園名板

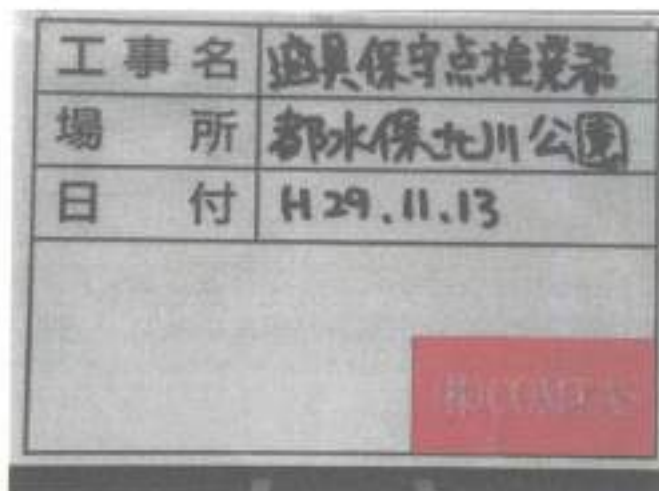

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	15	都水保北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	滑降部	劣化	判定
13	凹み		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
16	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
17	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り0mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	15	都水保北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	滑り台		総合 C	ハザード 3	劣化 B
						4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	基礎露出		ハザード 2



写真No.	出発部と滑降部との有害な隙間	規準	判定
21	出発部に有害な隙間		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳(全景)

19

所在 施設名	狩屋公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	19	狩屋公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	塗装ムラ		B



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	落下防止柵(落下高さ2000mm以上) 実測値680mm<=規準値1100mm	ハザード	2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所	ハザード	3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

20

所在
施設名

明見の郷団地公園


住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月21日

園名板

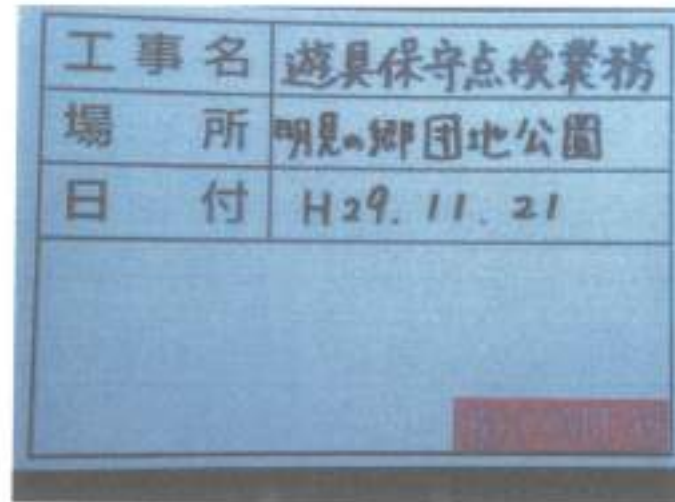

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	20	明見の郷団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	2速ブランコ		総合	ハザード	劣化
				2	3	B
						2/2ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
7	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
11	グリス注入		



写真No.	その他作業2	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	20	明見の郷団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	側板波打ち		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
16	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
17	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り—30mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	20	明見の郷団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	20	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	20	明見の郷団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				0	3	B
						1/1ページ

写真No.	全景	判定
1		-



写真No.	支柱部(地盤部附近以外)	劣化	判定
2	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
3	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ	ハザード	2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
4	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード	2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
5	土被り0mm	ハザード	3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
6	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所	ハザード	3




点検写真台帳(全景)

21

所在施設名	欲賀西児童遊園地	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月22日

園名板

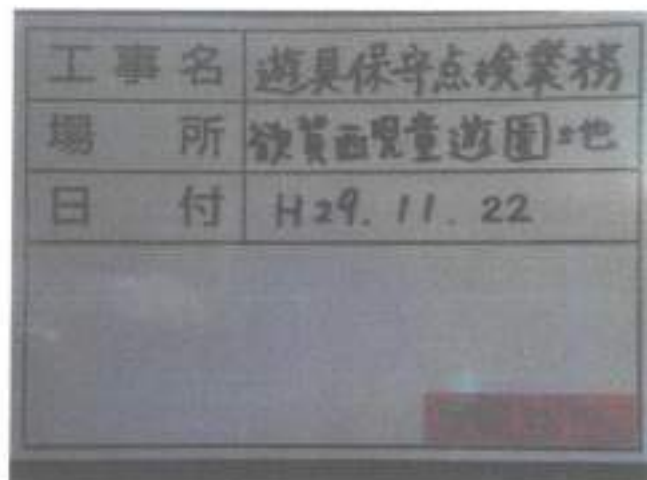

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	21	欲賀西児童遊園地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				B	B	B
						2/3ページ

写真No.	吊り金具	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
11	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	土被り0mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	21	欲賀西児童遊園地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	C	B
						3/3ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
13	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	14	基礎露出		ハザード 2




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
16	グリス注入		



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

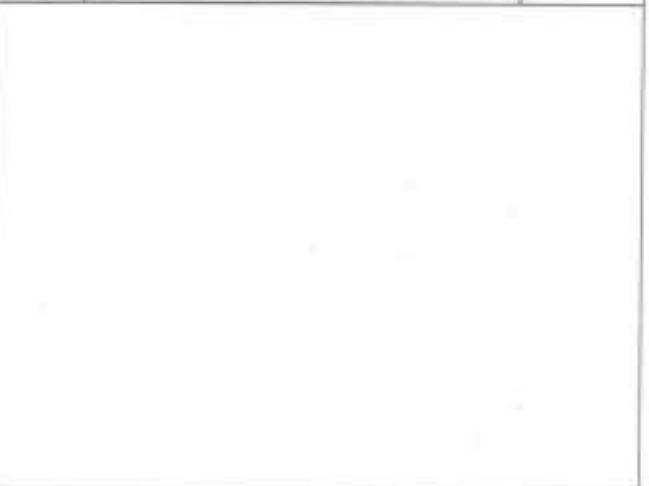

写真No.	その他作業2	規準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	21	欽賀西児童遊園地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
						1/1ページ

写真No.	全景	判定
1		-



写真No.	握り棒部	劣化	判定
2	腐食		B



写真No.	握り棒部	劣化	判定
3	腐食		B




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
4	土被り0m		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
5	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	判定

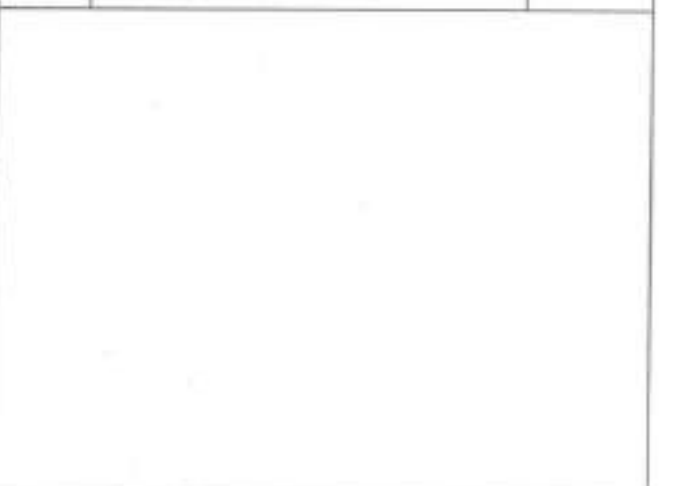

点検写真台帳(全景)

22

所在施設名	大曲農村公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月20日

園名板

工事名	遊具保守点検記録
場所	大曲農村公園
日付	H29.11.20
(株)COMTAS	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	22	大曲農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
7	土被り0m		ハザード 3	8	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定	写真No.	判定
9	グリス注入			



写真No.	判定	写真No.	判定



点検写真台帳(全景)

23

所在
施設名

今浜農村公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	23	今浜農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/3ページ

写真No.	吊り金具	劣化	判定
7	設置ズレ		B



写真No.	着座部	劣化	判定
8	目視による確認		確認



写真No.	着座部	劣化	判定
9	目視による確認		確認



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
11	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	土被り0mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	23	今浜農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
13	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	14	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	判定
15	グリス注入	



写真No.	判定

写真No.	判定

写真No.	判定

点検写真台帳

所在施設名	23	今浜農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
13	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
14	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	基礎露出		ハザード 2



写真No.			判定

--	--	--	--

写真No.			判定

--	--	--	--

点検写真台帳(全景)

24

所在
施設名

小浜農村公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	24	小浜農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
4/5ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
19	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
20	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	指の挟み込み	規準一般	判定
21	欄と側板の隙間に指の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

27

所在
施設名

水保小林住宅第11公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	水保小林住宅第11公園
日付	H29.11.15


園内全景



点検写真台帳

所在施設名	27	水保小林住宅第11公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				B	3	B
2/2ページ						

写真No.	吊り金具	劣化	判定
7	発錆		B

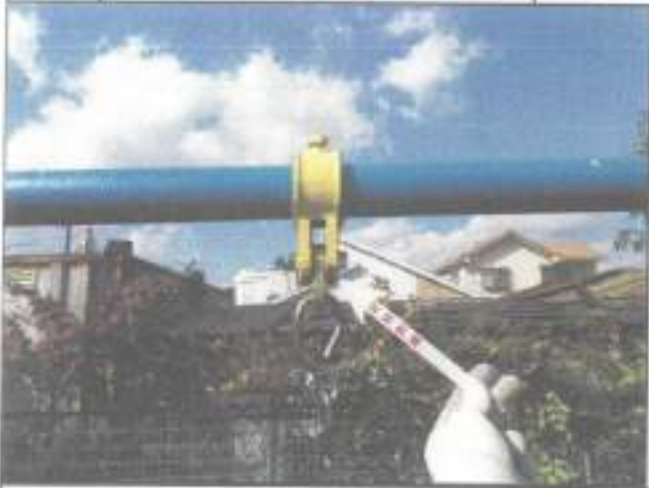

写真No.	着座部	劣化	判定
8	目視による確認		確認



写真No.	着座部	劣化	判定
9	目視による確認		確認




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定
12	グリス注入	

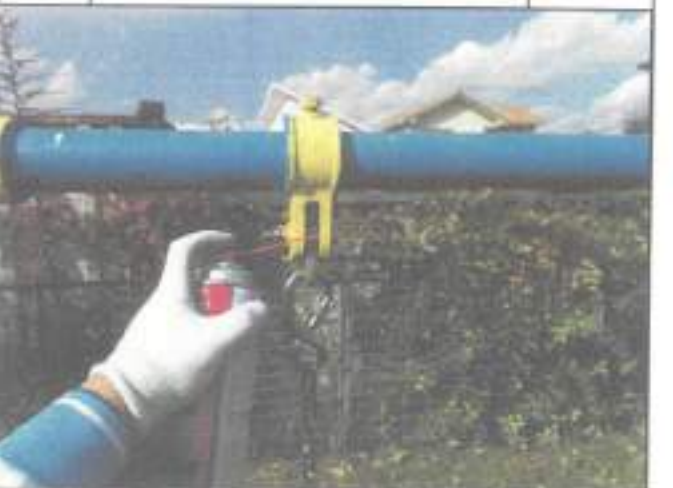

点検写真台帳(全景)

30

所在
施設名

矢島五班児童公園


住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月22日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	矢島町五班児童公園
日付	H29.11.22
	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	30	矢島五班児童公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				0	3	8
						3/3ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込み の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
16	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
17	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り100mm以上		適合



点検写真台帳(全景)

32

所在 施設名	北林公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月16日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	北林公園
日付	H29.11.16

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	32	北林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				3	3	B
						3/3ページ

写真No.	着座部	劣化	判定
13	カバー破損		B



写真No.	着座部	劣化	判定
14	カバー破損		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	土被り-90mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定
17	グリス注入	



写真No.	判定



点検写真台帳

所在施設名	32	北林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/5ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
19	腐食		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
20	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
21	落下防止柵間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
22	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
23	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	土被り80mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	32	北林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
5/5ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
25	基礎露出		ハザード 3	26	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

--	--	--	--

--	--	--	--

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

--	--	--	--

--	--	--	--

点検写真台帳

所在施設名	32	北林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	3	2連鉄棒①		総合	ハザード	劣化
				し	3	B
						3/3ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
13	土被り—50mm		ハザード 3	14	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	32	北林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	4	2連鉄棒②		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—70mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




点検写真台帳(全景)

33

所在施設名	南林公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	南林公園
日付	17.11.15
	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	33	南林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り-20mm		ハザード 3	20	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2	22	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	33	南林公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				B	B	B

写真No.	継手金具	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	ボルト腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

34

所在施設名	渡り瀬公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	渡り瀬公園
日付	H29.11.21

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	34	渡り瀬公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

4/4ページ

写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
19	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
20	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	土被り—90mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	34	渡り瀬公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/5ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
19	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
20	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
21	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
22	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
23	落下防止柵(落下高さ2000mm以上)実測値700mm<=規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	土被り-30mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	34	渡り瀬公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
5/5ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
25	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	26	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
27	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

--

--

点検写真台帳(全景)

36

所在施設名	東円前緑地	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月16日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	36	東円前緑地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/5ページ

写真No	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
19	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
20	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
21	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
22	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No	転倒・落下	規準一般	判定
23	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No	転倒・落下	規準一般	判定
24	落下防止柵 実測値600mm<=規準値700mm		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

37

所在
施設名

高樋緑地

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	高樋緑地
日付	H29.11.16

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	37	高樋緑地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月18日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	D	B

3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
17	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

40

所在
施設名

川辺農村公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	40	川辺農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
-------	----	--------	-----	--------	-----	-------------

製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化	
				C	D	B	2/2ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
7	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2		判定
10	グリス注入		



写真No.			判定

写真No.			判定

--	--	--	--

--	--	--	--

点検写真台帳

所在施設名	40	川辺農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/3ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
7	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
10	落下防止柵(落下高さ2000mm以上)実測値800mm<=規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




点検写真台帳(全景)

41

所在施設名	欲賀農村公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	欲賀農村公園
日付	H29.11.22
	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	41	欲賀農村公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	境界柵(紐手金具)	劣化	判定
19	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定
22	グリス注入	



写真No.	判定

写真No.	判定

点検写真台帳(全景)

所在施設名	水保小林住宅第13公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月15日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	42	水保小林住宅第13公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
4/4ページ						

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
19	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
20	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	土被り0mm		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
			判定

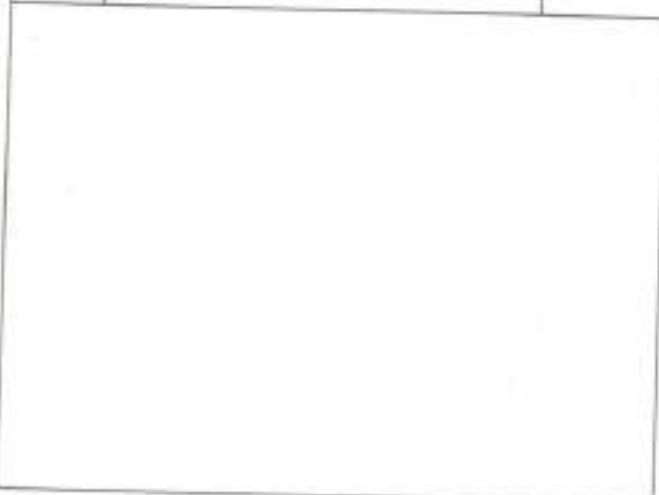


点検写真台帳(全景)

43

所在施設名	美崎ニュータウン公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月13日

園名板

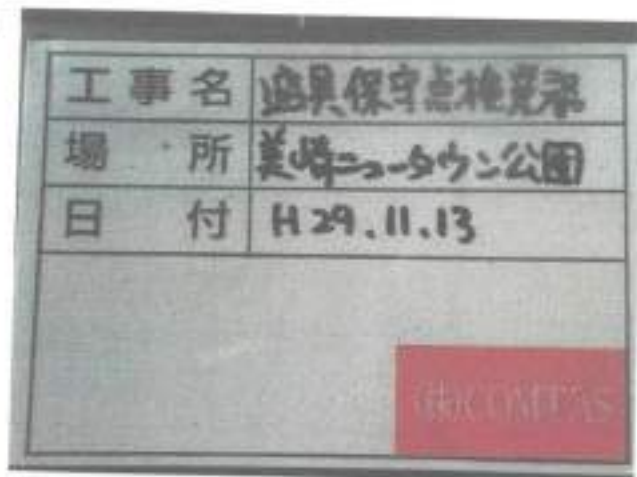

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	1	美崎ニュータウン公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日	
製品名	1	滑り台			総合	ハザード	劣化
					C	3	B
3/3ページ							

写真No.	照部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
14	落下防止柵(落下高さ2000mm以上)実測値800mm規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
			判定

点検写真台帳

所在施設名	1	美崎ニュータウン公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
2/2ページ						

写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	握り棒部	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	握り棒部	劣化	判定
9	腐食		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




写真No.			判定

点検写真台帳(全景)

45

所在施設名	二町正午第2公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月17日

園名板

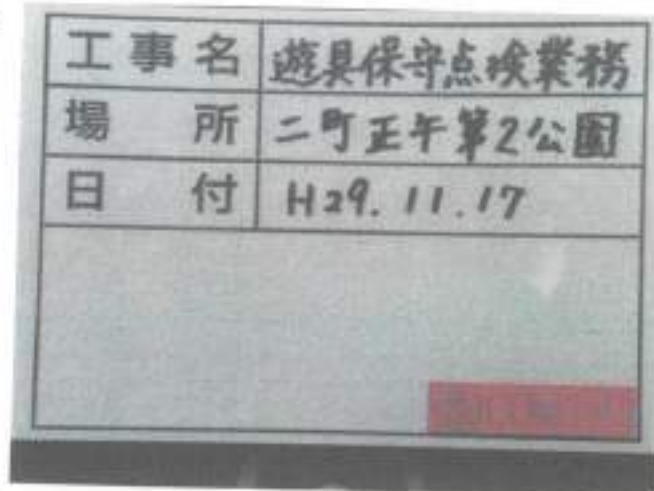

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	45	二町正午第2公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	腐食		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ	ハザード3	3



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
16	ガイドバー未設置		ハザード2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	土被り-80mm		ハザード3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード3



点検写真台帳

所在施設名	45	二町正午第2公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/2ページ						

写真No.	継手金具	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

46

所在施設名	水押公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	水押公園
日付	H29.11.15

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	46	水押公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						3/3ページ

写真No.	着座部	劣化	判定
13	金具腐食		B



写真No.	着座部	劣化	判定
14	劣化		B



写真No.	着座部	劣化	判定
15	劣化		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	スイングクリアランス	規準	判定
18	実測値280mm<=規準値350mm~450m		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	46	水押公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/2ページ						

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ	ハザード	2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード	2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—70mm	ハザード	3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所	ハザード	3



点検写真台帳(全景)

47

所在施設名	高タイ団地公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	47	高タイ団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/3ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	47	高タイ団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	I	B
1/1ページ						

写真No.	全景	判定
1		-

写真No.	前後方向	安全領域	判定
2	植栽の近接 実測値700mm<規準値1800mm		ハザード 1
			

写真No.	握り棒部	劣化	判定
3	発錆		B
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
4	土被り0mm		ハザード 3
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
5	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3
			

写真No.	判定

点検写真台帳(全景)

48

所在
施設名

ラフィーネ守山公園


住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板

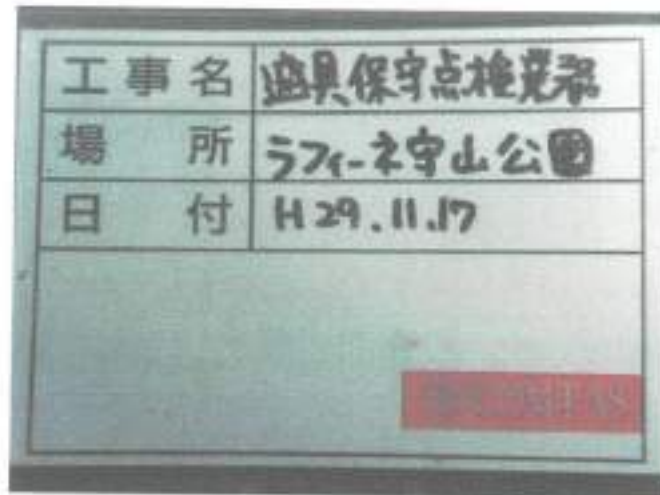

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	48	ラフィーネ守山公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	3	鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
2/2ページ						

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	握り棒部	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
9	部材の隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

49

所在
施設名

二町堂ノ内公園


住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板

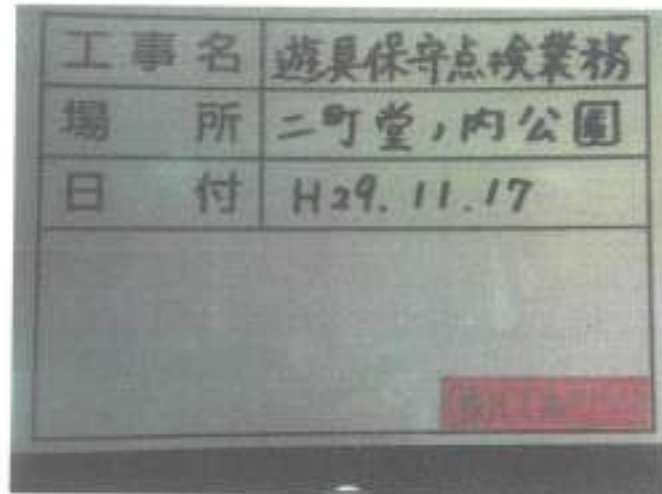

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	1	二町堂内公園	エリア			点検日	
製品名	2	滑り台			総合	ハザード	劣化
					-	-	-
							2/3ページ

写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
7	落下防止柵 実測値600mm<=規準値700mm		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
8	落下防止柵 柵が容易に登れる形状		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定



点検写真台帳(全景)

53

所在
施設名

出口団地公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	53	出口団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
3/4ページ						

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
16	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
17	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
18	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	53	出口団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
19	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	土被り-30mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	53	出口団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/2ページ						

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り-30mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

54

所在
施設名

勝部生協団地公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	勝部生協団地公園
日付	H29.11.17

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	54	勝部生協団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
16	腐食		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
17	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み 込みの恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	54	勝部生協団地公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				B	3	B
3/3ページ						

写真No.	ボルト-ナット類による衝突	規準一般	判定
13	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
14	土被り—100mm		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

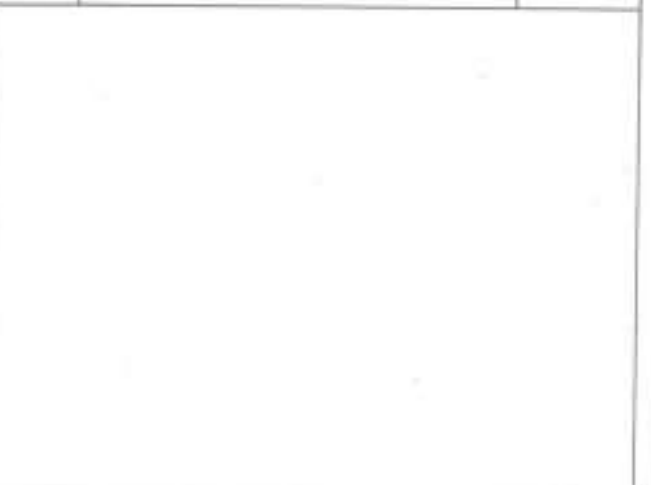

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

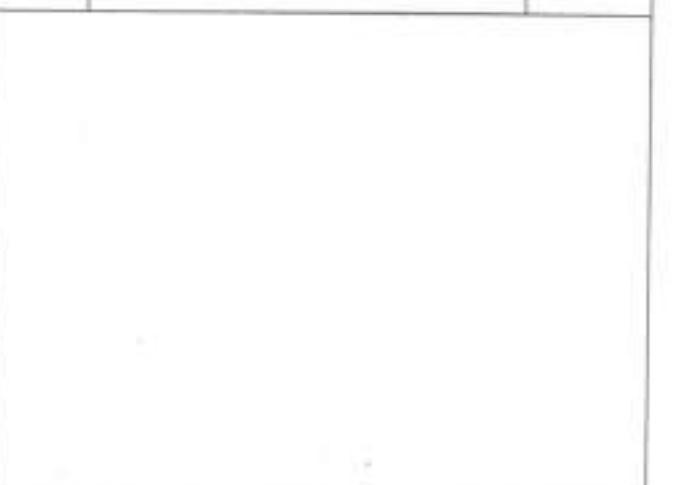

点検写真台帳(全景)

56

所在施設名	ヘーベルガーデン吉身公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月17日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	56	ヘーベルガーデン吉身公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				B	3	C
3/4ページ						

写真No.	着座部	劣化	判定
13	金具ぐらつき		C



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
15	腐食		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り—30mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	56	ヘーベルガーデン吉身公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	B	B
3/3ページ						

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
13	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
14	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	落下防止柵 実測値600mm<=規準値700mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り—30mm 基礎露出 転倒・落下が想定される箇		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

58

所在
施設名

千代町東浦公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	千代町東浦公園
日付	H29.11.17

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	58	千代町東浦公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
19	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	標準一般	判定
20	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
21	土被り-90mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
22	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	標準一般	判定
24	グリス注入		



点検写真台帳

所在施設名	58	千代町東浦公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/3ページ						

写真No.	出発部(踊り場・手すり)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
11	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ	ハザード	3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
12	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ	ハザード	2



点検写真台帳

所在施設名	58	千代町東浦公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/3ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

59

所在
施設名

切戸公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月16日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	切戸公園
日付	H29.11.16

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	59	切戸公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/3ページ						

写真No.	着座部	劣化	判定
7	カバー破損		B



写真No.	着座部	劣化	判定
8	カバー破損		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
11	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

61

所在
施設名

ベラ・ヴィータ守山第2公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月21日

園名板



園内全景



所在施設名	61	ベラ・ヴィータ守山第2公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	5	雲梯		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
3/4ページ						

写真No.	横架材	劣化	判定
13	亀裂		B



写真No.	横架材	劣化	判定
14	破損		B



写真No.	懸垂はしご部	劣化	判定
15	ぐらつき		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
16	接合不良		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
17	接合不良		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り0mm		ハザード 3



所在施設名	61	ベラ・ヴィータ守山第2公園	エリア		滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	5	雲梯			総合	ハザード	劣化
					C	3	B
							4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	その他作業I	判定
19	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3	20	ボルト増し締め	



写真No.			判定

写真No.			判定

--	--	--	--

--	--	--	--

写真No.			判定

写真No.			判定

--	--	--	--


--	--	--	--

点検写真台帳(全景)

63

所在施設名	播磨田町深井公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月16日

園名板

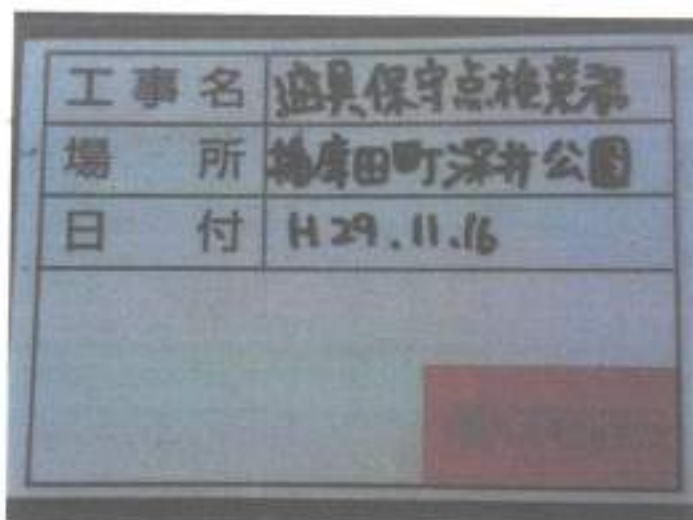

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	63	播磨田町深井公園	エリア	滋賀県野洲市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No.	境界柵 (構架材)	劣化	判定
19	発錆		B



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
20	土被り-60mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
21	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
22	基礎の露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
23	基礎の露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	判定
24	グリス注入	



点検写真台帳

所在施設名	63	播磨田町深井公園	エリア	滋賀県野洲市	点検日	2017年11月16日
製品名	2	ジャングルジム		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/2ページ						

写真No.	構架材	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	構架材	劣化	判定
8	発錆		B




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	構架材	劣化	判定

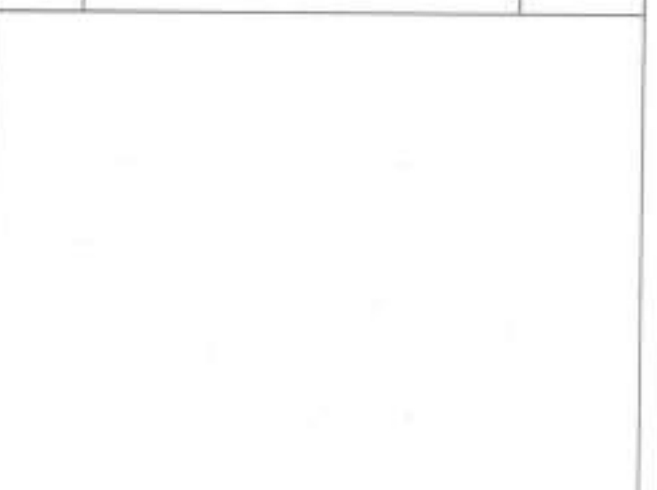

写真No.	構架材	劣化	判定




点検写真台帳(全景)

64

所在施設名	上岩賀公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板

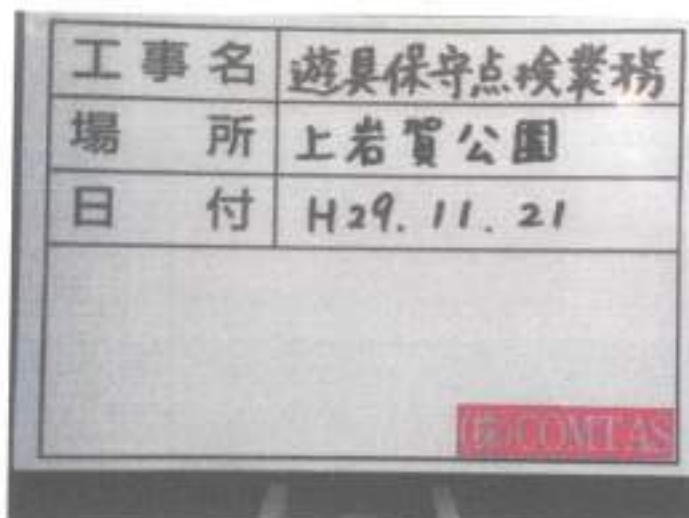

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	64	上岩賀公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	2連ブランコ(境界柵あり)		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	ボルト・ナット類の衝突	規準一般	判定
19	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎の露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
23	グリス注入		



写真No.	その他作業2	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	64	上岩賀公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	劣化	判定
16	出発部に頭部・胴体の挟み込み・首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
17	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	手すりの隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	64	上岩賀公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	継手金具	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類の衝突	標準一般	判定
8	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
9	土盛り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
10	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.			判定

写真No.			判定

点検写真台帳(全景)

65

所在施設名	水保北川ダイヤモンド公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月13日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	水保北川ダイヤモンド公園
日付	H29.11.13
COMTAS	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	65	水保北川ダイヤモンド公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/5ページ

写真No.	支柱部(地際部附近)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	滑降部(地際部附近)	劣化	判定
15	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
17	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

66

所在
施設名

大門町上大藪公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	大門町上大藪公園
日付	H29.11.15

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	66	大門町上大藪公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	着座部	劣化	判定
13	破損		B



写真No.	着座部	劣化	判定
14	破損		B



写真No.	ボルト・ナット類の衝突	規準一般	判定
15	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-120mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定
18	グリス注入	



点検写真台帳

所在施設名	66	大門町上大藪公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
2/4ページ						

写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
7	塗装剥離		B



写真No.	滑降部(地際部附近)	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
11	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
12	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	66	大門町上大藪公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				A	3	B
3/4ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	踏板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-90mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	66	大門町上大藪公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	A	B
						2/2ページ

写真No.	ボルト・ナット類の衝突	規準一般	判定
7	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳(全景)

67

所在施設名	十町田公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	十町田公園
日付	H29.11.15
EPOCH	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	67	十町田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ(境界柵あり)		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
4/4ページ						

写真No.	境界柵	劣化	判定
19	ぐらつき		B



写真No.	境界柵	劣化	判定
20	破損		B



写真No.	境界柵	劣化	判定
21	亀裂		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	その他作業2	判定
24	グリス注入	



点検写真台帳

所在施設名	66	十町田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						3/3ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	標準一般	判定
14	出発部に頭部・胴体の挟み込み・首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	標準一般	判定
15	手すりの隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	標準一般	判定
16	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
17	土被り—50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
18	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	67	十町田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	ぐらつき		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	標準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類の衝突	標準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
11	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	標準一般	判定
12	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳(全景)

68

所在施設名	今宿西浦公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月16日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	68	今宿西浦公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月16日
製品名	1	複合遊具		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						8/8ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
43	踏板の隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
44	土被り—70mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
45	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
46	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
47	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2		判定
48	グリス注入		




点検写真台帳(全景)

69

所在施設名	下廣畑公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月17日

園名板

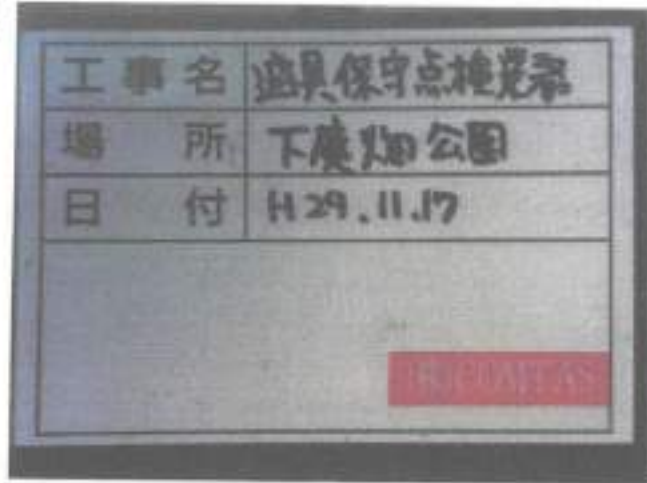

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	69	下廣畑公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ(境界柵あり)		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No.	境界柵(構架材・金具附近以外)	劣化	判定
19	発錆		B



写真No.	境界柵(継手金具)	劣化	判定
20	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎の露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎の露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	判定
24	グリス注入	



点検写真台帳

所在施設名	69	下廣畑公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/5ページ

写真No.	滑降部(地盤部付近)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
15	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
16	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
17	手すりの隙間に頭部・胴体の挟み込み みの恐れ		ハザード 2



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
18	踏板隙間に頭部・胴体の挟み込みの 恐れ		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	69	下廣畑公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	1	B
4/5ページ						

写真No.	衝突・転倒	規準一般	判定
19	手すり突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
20	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
21	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
22	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	土被り—20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	69	下廣畑公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	3	3連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	ボルト・ナット類の衝突	規準一般	判定
7	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	土被り—50mm		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

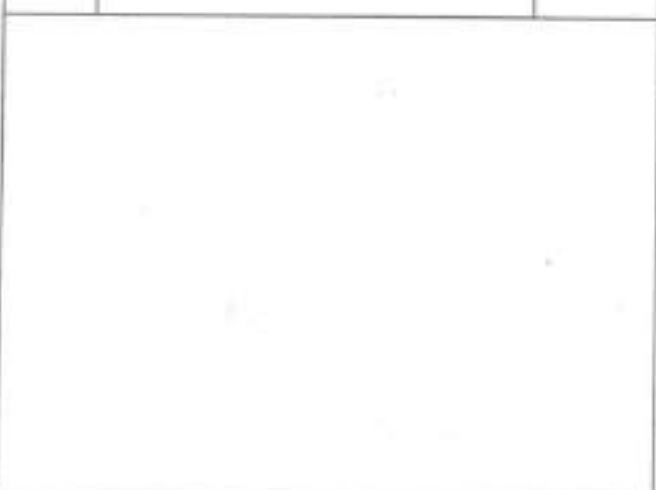

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

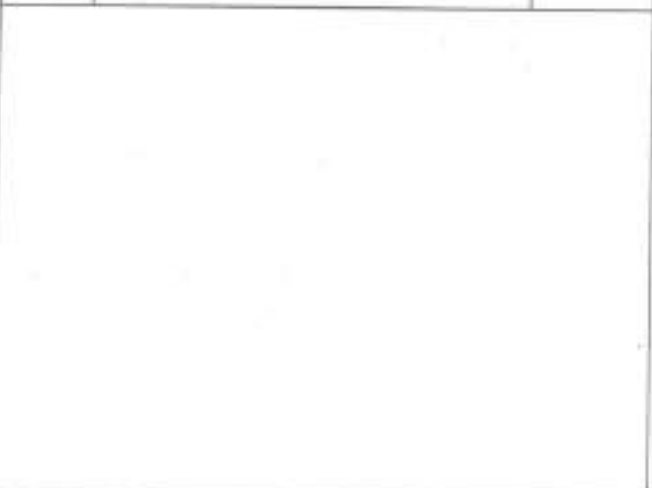

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳(全景)

70

所在施設名	下北代第2公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月17日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	70	下北代第2公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						3/3ページ

写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	ボルト・ナット類による衝突 ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定
16	基礎の設計 土被り100mm以上		適合



写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定

--	--	--	--

写真No.	種別・胴体の挟み込み	規準一般	判定

--	--	--	--

点検写真台帳

所在施設名	70	下北代第2公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						2/2ページ

写真No.	継手金具	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.			判定

点検写真台帳(全景)

71

所在
施設名

奥ノ森公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月17日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	71	奥ノ森公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	実化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り—20mm		ハザード 3	20	基礎露出 落下・転倒が想定される箇所		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

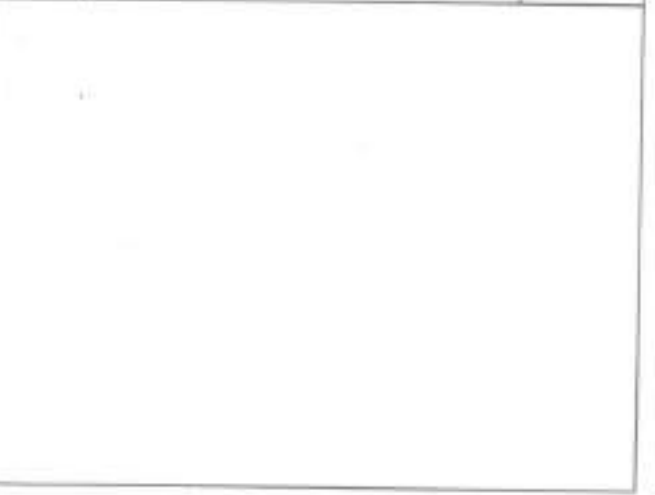

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

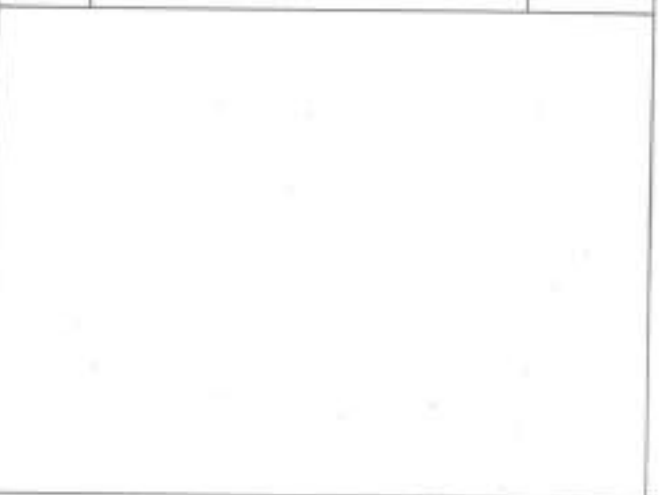

点検写真台帳(全景)

72

所在
施設名

高樋公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	高樋公園
日付	H29.11.15

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	72	高橋公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				A	B	B
3/3ページ						

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
16	落下防止柵(落下高さ2000mm以上) 実測値780mm<-規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	土被り<-30mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	72	高樋公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	C	B
						2/2ページ

写真No.	継手金具	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



点検写真台帳(全景)

73

所在施設名	宮部公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月17日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	73	宮部公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
19	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No	基礎の設計	規準一般	判定
20	土被り—40mm		ハザード 3



写真No	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2



写真No	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No	その他作業2	規準一般	判定
24	グリス注入		



点検写真台帳

所在施設名	73	宮部公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	D	B
3/4ページ						

写真No.	着座部	劣化	判定
13	腐朽		C



写真No.	着座部	劣化	判定
14	腐朽		C



写真No.	着座部	劣化	判定
15	腐朽		C



写真No.	境界柵(支柱地際部附近以外)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
17	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
18	発錆		B



点検写真台帳

所在施設名	73	宮部公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月17日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
15	落下防止柵(落下高さ2000mm以上)実測値790mm<=規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳(全景)

74

所在
施設名

小辻公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	小辻公園
日付	H29.11.15

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	74	小辻公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	J	B
						4/4ページ

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
19	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	土被り—40mm		ハザード 3
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2
			

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2
			

写真No.	その他作業2	規準一般	判定
24	グリス注入		
			

点検写真台帳

所在施設名	74	小辻公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				E	3	B
						3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発鎖		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	落下防止柵隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
16	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
17	落下防止柵(落下高さ2000mm以上) 実測値780mm<=規準値1100mm		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	土被り—60mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	74	小辻公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	B	B
						4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	20	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	劣化	判定
21	基礎露出		ハザード 2			



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	劣化	判定



点検写真台帳

所在施設名	74	小辻公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	C	B
						3/3ページ

写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
13	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.			判定

写真No.			判定

点検写真台帳(全景)

75

所在
施設名

湖岸北川公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月15日

園名板

工事名	遊具保守点検記録
場所	湖岸北川公園
日付	H29.11.15

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	75	湖岸北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/4ページ						

写真No.	ボルト・ナット類による衝突 規準一般	判定
19	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突 規準一般	判定
20	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
23	基礎露出		ハザード 2



写真No.	判定

点検写真台帳

所在施設名	75	湖岸北川公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月15日
製品名	2	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	覆り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	ボルト・ナット類による突起	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に引っ掛かりの恐れ	ハザード	2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
10	ボルト突出部分に衝突の恐れ	ハザード	2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	土被り—40mm	ハザード	3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所	ハザード	3



点検写真台帳(全景)

78

所在施設名	北川ニュータウン東公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月13日

園名板

工事名	遊具保守点検記録
場所	北川ニュータウン東公園
日付	H29.11.13

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	78	北川ニュータウン東公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
4/5ページ						

写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
19	腐食		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近以外)	劣化	判定
20	腐食		B



写真No.	境界柵(支柱部)	劣化	判定
21	傾き		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
22	腐食		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
23	腐食		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
24	土被り-20mm		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	78	北川ニュータウン東公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	2	B
						5/5ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
25	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3	26	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
27	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	判定
28	グリス注入	



写真No.	判定

写真No.	判定

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

点検写真台帳

所在施設名	78	北川ニュータウン東公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

3/3ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
15	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
16	土被り-40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	78	北川ニュータウン東公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月13日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	握り棒部	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	発錆		B



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
9	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	土被り-50mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
11	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




写真No.	判定

点検写真台帳(全景)

79

所在施設名	野々田公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月14日

園名板

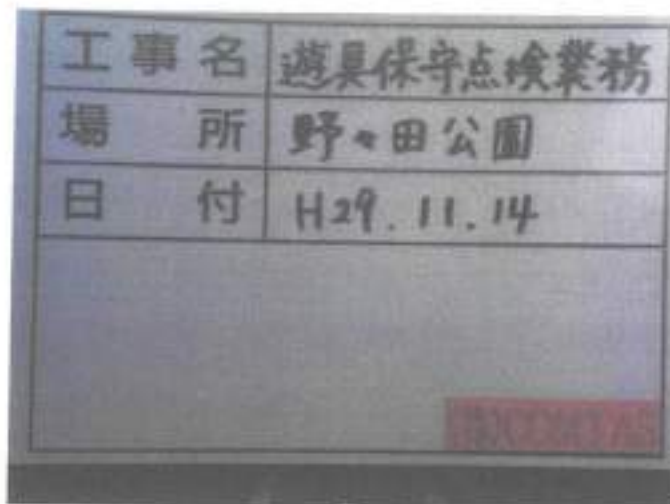

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	79	野々田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月14日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	D	B

2/3ページ

写真No.	吊り部材	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	着座部	劣化	判定
8	金具発錆		B



写真No.	着座部	劣化	判定
9	金具発錆		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	境界柵(支柱地際部附近)	劣化	判定
11	発錆		B



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
12	土被り$\lt; 40\text{mm}$		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	79	野々田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月14日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/3ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
13	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
14	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
15	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
16	グリス注入		



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定



写真No.	その他作業2	規準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	79	野々田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月14日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/4ページ

写真No.	支柱部(地際部附近以外)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	滑降部(地際部附近)	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
10	発錆		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
11	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ	ハザード	3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
12	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ	ハザード	2



点検写真台帳

所在施設名	79	野々田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月14日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						3/4ページ

写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
13	踏み板隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
14	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
15	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
16	ガイドバー未設置		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
17	土被り0mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
18	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



点検写真台帳

所在施設名	79	野々田公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月14日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						2/2ページ

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
7	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
8	土被り-20mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳(全景)

80

所在
施設名

小島町出口公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月20日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	80	小島町出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2



写真No.	その他作業2	規準一般	判定
23	グリス注入		



写真No.	その他作業2	規準一般	判定



点検写真台帳

所在施設名	80	小島町出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	A	B

3/4ページ

写真No.	滑降部(滑降面・側面)	劣化	判定
13	突傾		B



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
14	出発部の隙間に頭部・胴体が挟み込み首のダメージの恐れ		ハザード 3



写真No.	頭部・胴体の挟み込み	規準一般	判定
15	手すり隙間に頭部・胴体の挟み込みの恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
16	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
17	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	転倒・落下	規準一般	判定
18	ガイドバー未設置		ハザード 2



点検写真台帳

所在施設名	80	小島町出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	2	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B

4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り—40mm		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
20	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
22	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

点検写真台帳

所在施設名	80	小島町出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	3	2連鉄棒		総合	ハザード	劣化
				C	3	B


2/2ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
7	土被り—40mm		ハザード 3	8	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3




写真No.			判定

写真No.			判定

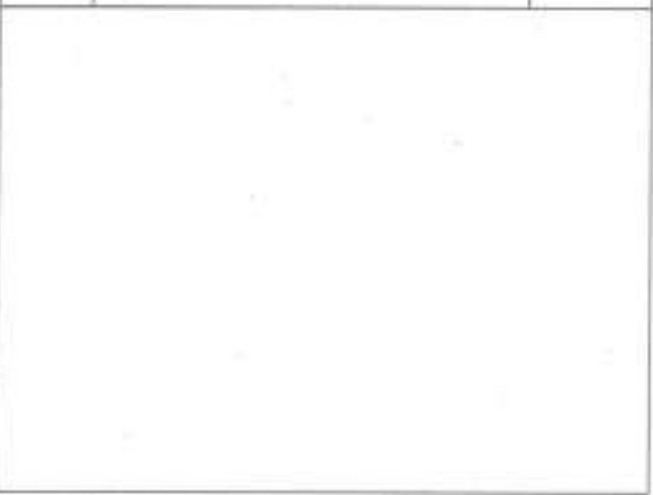

写真No.			判定

写真No.			判定

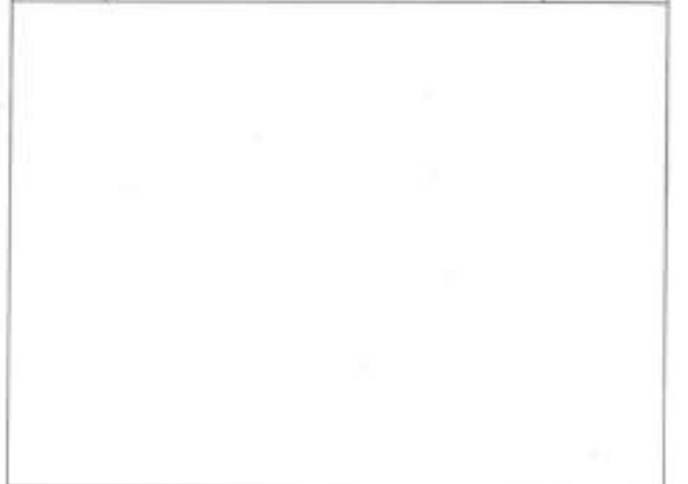

点検写真台帳(全景)

81

所在施設名	水保北川第1公園	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	81	水保北川第1公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	滑り台		総合	ハザード	劣化
				C	3	B
						4/4ページ

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定	写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
19	土被り0mm		ハザード 3	20	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
21	基礎露出		ハザード 2



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定

--

--

点検写真台帳

所在施設名	81	水保北川第1公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
-------	----	----------	-----	--------	-----	-------------

製品名	2	2連鉄棒	総合	ハザード	劣化	3/3ページ
			C	3	B	

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
-------	-------	------	----

13	土被り0mm		ハザード 3
----	--------	--	-----------



写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
-------	-------	------	----

14	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3
----	-----------------------	--	-----------



写真No.			判定

--	--	--	--

写真No.			判定

--	--	--	--

写真No.			判定

--	--	--	--

写真No.			判定

--	--	--	--

点検写真台帳(全景)

86

所在
施設名

赤目東公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月22日

園名板

工事名	
場所	赤目東公園 → レイン公園
日付	

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	86	赤目東公園 レジャー公園 2連ブランコ(境界柵あり)	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日	
製品名	1				総合	ハザード	劣化
					6	2	6
2/3ページ							

写真No.	梁部(金具附近)	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	ボルト腐食		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
9	ボルト腐食		B



写真No.	吊り部材	劣化	判定
10	糸鋼		B



写真No.	着座部	劣化	判定
11	金具ガタツキ		C



写真No.	着座部	劣化	判定
12	金具ガタツキ		C



点検写真台帳


所在施設名	86	東赤目公園 イベント公園 3連鉄棒	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月22日	
製品名	2				総合 C	ハザード 3	劣化 B

2/2ページ

写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
7	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2



写真No.	ボルト・ナット類による衝突	規準一般	判定
8	ボルト突出部分に衝突の恐れ		ハザード 2

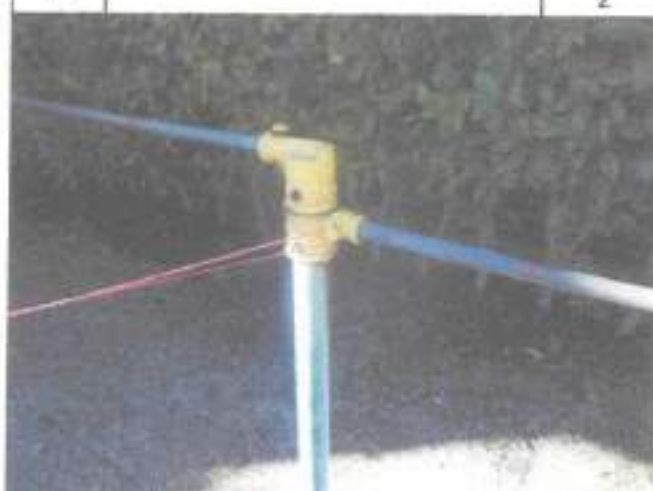

写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
9	土被り0mm		ハザード 3




写真No.	基礎の設計	規準一般	判定
10	基礎露出 転倒・落下が想定される箇所		ハザード 3



写真No.	判定

写真No.	判定

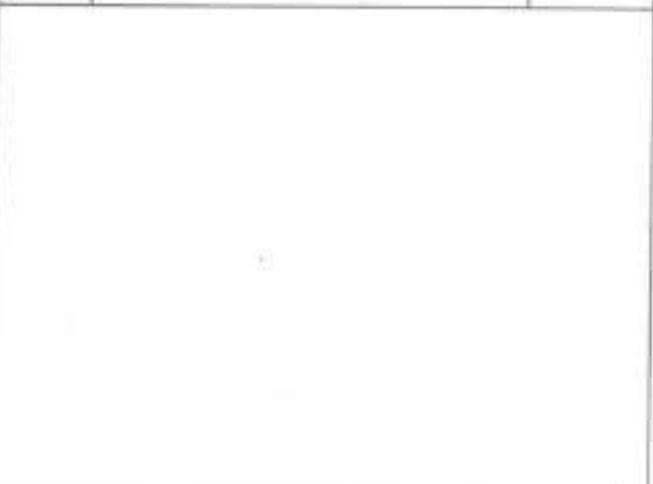

点検写真台帳(全景)

88

所在
施設名

千代出口公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月20日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	千代出口公園
日付	H29.11.20

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	88	千代出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	1	D
						2/4ページ

写真No.	梁部(金具附近以外)	劣化	判定
7	発錆		B



写真No.	継手金具	劣化	判定
8	ボルト腐食		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
9	ボルト腐食		B



写真No.	吊り金具	劣化	判定
10	ボルト腐食		B



写真No.	吊り部材	劣化	判定
11	腐食		C



写真No.	吊り部材	劣化	判定
12	摩耗(38%)		C



点検写真台帳

所在施設名	88	千代出口公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2速ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	I	D

写真No.	吊り部材	劣化	判定	写真No.	吊り部材	劣化	判定
13	エンドリング測定 現在太さ5.0mm/初期太さ8.0mm		C	14	エンドリング測定 現在太さ5.0mm/初期太さ8.0mm		C



写真No.	着座部	劣化	判定
15	腐食		B



写真No.	着座部	劣化	判定
16	破損		B



写真No.	着座部	劣化	判定
17	破損		B



写真No.	着座部	劣化	判定
18	破損		D



点検写真台帳(全景)

90

所在
施設名

平田海道公園

住所

滋賀県守山市

点検日

2017年11月20日

園名板

工事名	遊具保守点検業務
場所	平田海道公園
日付	H29.11.20

園内全景



点検写真台帳

所在施設名	90	平田海道公園	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月20日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	2	C
3/4ページ						

写真No.	着座部	劣化	判定
13	劣化		B



写真No.	着座部	劣化	判定
14	破損		C



写真No.	着座部	劣化	判定
15	破損		C



写真No.	境界柵(支柱部地盤部附近以外)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	境界柵(支柱部地盤部附近以外)	劣化	判定
17	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
18	発錆		B



点検写真台帳(全景)

92

所在施設名	始興堂穴口公園緑地	住所	滋賀県守山市
		点検日	2017年11月21日

園名板



園内全景



点検写真台帳

所在施設名	92	燧魔堂穴口公園緑地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	0	C
2/3ページ						

写真No.	梁部(金具附近)	劣化	判定
7	腐食		B



写真No.	梁部(金具附近)	劣化	判定
8	腐食		B



写真No.	梁部(金具附近以外)	劣化	判定
9	発錆		B



写真No.	着座部	劣化	判定
10	腐朽		B



写真No.	着座部	劣化	判定
11	腐朽		B



写真No.	着座部	劣化	判定
12	破損		C



点検写真台帳

所在施設名	92	煥魔堂穴口公園緑地	エリア	滋賀県守山市	点検日	2017年11月21日
製品名	1	2連ブランコ		総合	ハザード	劣化
				C	0	C

3/3ページ

写真No.	着座部	劣化	判定
13	破損		C



写真No.	境界柵(支柱地際部附近以外)	劣化	判定
14	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
15	発錆		B



写真No.	境界柵(横架材)	劣化	判定
16	発錆		B



写真No.	基礎の設計	基準一般	判定
17	土被り100mm以上		適合



写真No.	その他の作業2	劣化	判定
18	グリス注入		

